

Wycena pojazdu numer: 192/04/2025/KC

z dnia: 2025/04/08

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] IV-2025

Rodzaj pojazdu: **Ciągnik samochodowy**

Marka: **SCANIA**

Model pojazdu: **R 450 SCR E6 19.0t**

Wersja: **R450 LA 4x2 HNA Topline**

VIN: **Y S 2 R 4 X 2 0 0 0 5 3 8 9 9 9 4**

Nr rejestracyjny: **PGN627KH**

Nr Info-Ekspert: **209-02636**

Rok produkcji: **2015**



Wskazanie drogomierza

924602 km

Data pierwszej rejestracji

2015/06/01, (w Polsce: 2021/05/28)

Data ważności badania technicznego

2025/04/26

Rodzaj zabudowy

ciągnik siodłowy z kabiną długą

Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny

długa (odchylana) / CR19

Dop. masa całkow.

18000 kg*

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / 4x2 / automatyczna

Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi

resory / poduszki / 3700 mm

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

12740 ccm / 331kW (450KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

6 / rzędowy

Norma spalin

E6

Kolor powłoki lakierowej kabiny

niebieski 1-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Autoalarm
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego
- 3 Czujnik dymu
- 4 Dach regulowany elektrycznie
- 5 ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem
- 6 Fotel kierowcy komfortowy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 21 Przygotowanie do montażu radia
- 22 Przygotowanie do montażu telefonu samochodowego
- 23 Radioodtwarzacz CD
- 24 Spoiler dachowy
- 25 Spoilery boczne kabiny
- 26 Spryskiwacze reflektorów

7	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	27	Sygnal ostrzegawczy cofania
8	Immobilizer	28	System kontroli trakcji TCS
9	Kabina zawieszona pneumatycznie	29	Szyba przednia przyciemniana
10	Klimatyzacja automatyczna	30	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Kolumna kierownicy regulowana	31	Światła p/mgielne przednie
12	Komputer pokładowy	32	Tachograf
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	33	Tapicerka z weluru
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	34	Tempomat
15	Ogranicznik prędkości	35	Wskaźnik obciążenia osi tylnej
16	Ogrzewanie dodatkowe	36	Wspomaganie układu kierowniczego
17	+Osłony boczne międzyosiove (lakierowane)	37	Zamek centralny
18	Oświetlenie stopni	38	Zasłonka części sypialnej
19	Podłokietniki fotela pasażera	39	Zasłonki w kabinie
20	Przygotowanie do montażu CB		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Leżanki 2 szt.
Leżanka górna
Leżanka dolna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Klimatyzacja postojowa
- 2 +Lodówka
- 3 +Radio z nawigacją
- 4 +Retarder

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 315/70 R22.5 156/150L X LINE ENERGY Z TL (UNI)	10,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 315/70 R22.5 156/150L X LINE ENERGY Z TL (UNI)	10,0
Tylne LZ:	*PIRELLI 315/70 R22.5 154/150L TR:01 (152M) TL	9,5
Tylne LW:	*PIRELLI 315/70 R22.5 154/150L TR:01 (152M) TL	9,5
Tylne PZ:	*PIRELLI 315/70 R22.5 154/150L TR:01 (152M) TL	9,5
Tylne PW:	*PIRELLI 315/70 R22.5 154/150L TR:01 (152M) TL	9,5

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ogledziny wykonano na terenie parkingu: 55-330 Miekinia, ul. Aukcyjna 1. Podczas oględzin udostępniono:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Nie okazano książki serwisowej pojazdu.

W wycenie przyjęto całkowity przebieg pojazdu zgodny ze wskazaniami tachografu.

W raporcie historii pojazdu autoDNA:

- znajduje się wpis „odnotowano szkodę na pojeździe”:
- 04/2023 r. – kwota 800 – 1 000 PLN

- znajdują się wpisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza - ostatni z dnia 26.04.2024 r. przy stanie drogomierza 881158 km

I. Silnik oraz układ napędowy (weryfikacja w warunkach parkingowych – krótka próba ruchowa).

Silnik o zapłonie samoczynnym – nie uruchomiono (nieudana próba uruchomienia z użyciem zewnętrznego źródła zasilania). Skrzynia biegów – brak możliwości weryfikacji.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia (weryfikacja w warunkach parkingowych – krótka próba ruchowa).

W wyniku badania organoleptycznego nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej do 115 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu, z wyjątkiem:

- ściana boczna lewa 155 – 370 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):


- elementy lakierowane karoserii pojazdu z eksploatacyjnymi uszkodzeniami powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- pokrywa przednia – liczne ubytki powłoki lakierowej
- szyba czołowa – punktowe odpryski szkła
- zderzak przedni – pęknięcie w części prawe, zarysowania powłoki lakierowej
- krata wlotu powietrza w zderzaku przednim – pęknięta w części prawej
- osłona narożnika przedniego prawego – zarysowania powłoki lakierowej
- dach – zarysowania powłoki lakierowej w części przedniej
- lusterka zewnętrzne prawe – pęknięta obudowa dolna (prowizoryczna naprawa), zarysowania, ubytki powłoki na wspornikach
- drzwi prawe – zarysowanie powłoki lakierowej w części górnej
- obudowa stopni wejściowych prawych – zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik przedni prawy, część przednia – zarysowania powłoki lakierowej
- obręcz koła przedniego prawego – liczne ogniska korozji, brak osłony śrub mocujących
- osłona międzyosiowa prawa (lakierowana) – zarysowanie w części przedniej, łuszczenie powłoki lakierowej
- zbiornik paliwa prawy – łuszczenie powłoki na taśmach mocujących
- błotnik prawy osi tylnej, część górna – zarysowania
- błotnik prawy osi tylnej, część tylna – liczne zarysowania
- obręcz kół osi tylnej – intensywna korozja
- lampa zespolona tylna prawa i lewa – pęknięte klosze (ubytek materiału)
- błotnik lewy osi tylnej, część górna – zarysowania
- osłona międzyosiowa lewa (lakierowana) – zarysowania powłoki lakierowej
- zbiornik paliwa lewy – łuszczenie powłoki na taśmach mocujących
- spoiler boczny lewy kabiny – głębokie zarysowanie powłoki lakierowej
- obręcz koła przedniego lewego – liczne ogniska korozji, brak osłony śrub mocujących
- drzwi lewe – ubytki powłoki lakierowej na krawędzi tylnej
- obudowa stopni wejściowych lewych – pęknięcie, zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy, część przednia – pęknięcie, zarysowania powłoki lakierowej
- fotel kierowcy - zabrudzenia eksploatacyjne tapicerki, ubytek materiału podłokietnika, brak osłony zamka pasa bezpieczeństwa
- fotel pasażera - zabrudzenia

- koło kierownicy - wytarcia materiału
- deska rozdzielcza - zarysowania, nawiercone otwory
- wnętrze pojazdu - zabrudzenia eksploatacyjne
- leżanka dolna i górna - zabrudzenia, odkształcenia eksploatacyjne
- silnik – niesprawny, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych
- wyświetla się komunikat: usterka silnika, usterka APS
- akumulatory – niesprawne
- wyposażenie pojazdu (trójkąt, gaśnica, zestaw narzędzi, podnośnik) - brak
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe w warunkach warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

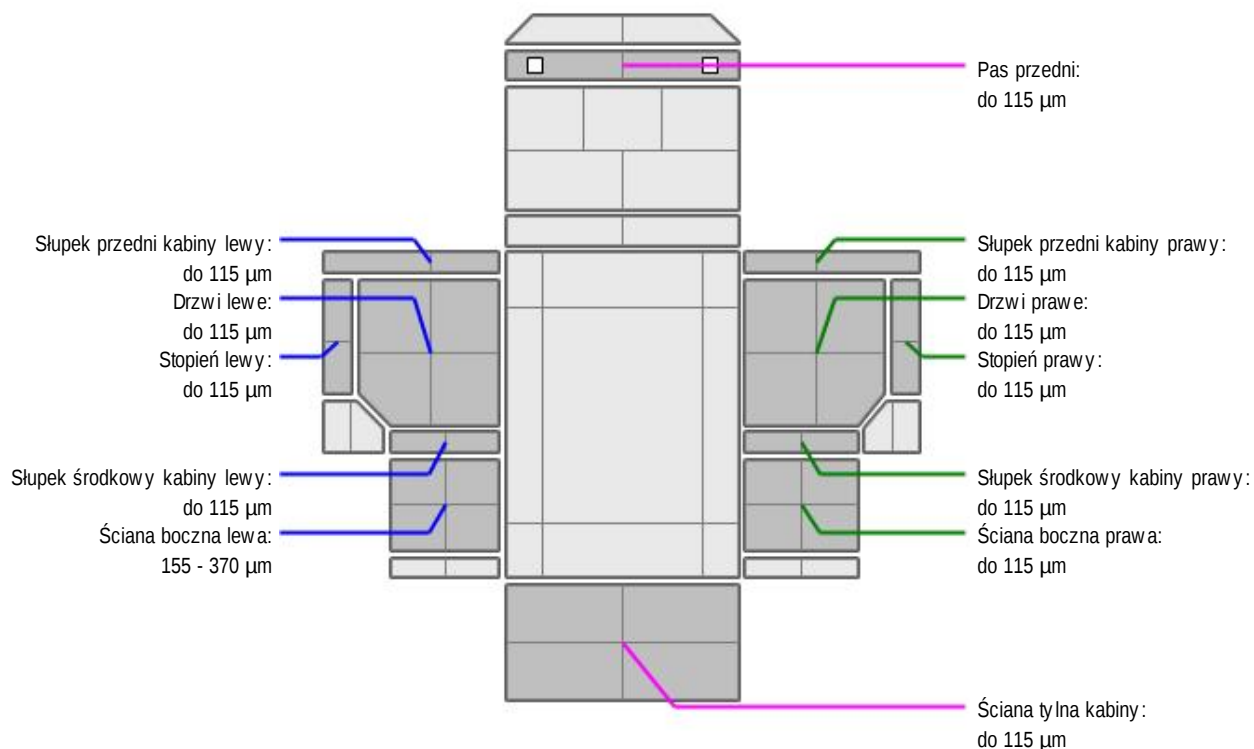
KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pas przedni		do 115 μm	
2	Słupek przedni kabiny	L	do 115 μm	
3	Drzwi	L	do 115 μm	
4	Stopień	L	do 115 μm	
5	Słupek środkowy kabiny	L	do 115 μm	
6	Ściana boczna	L	155 - 370 μm	
7	Słupek przedni kabiny	P	do 115 μm	
8	Drzwi	P	do 115 μm	
9	Stopień	P	do 115 μm	
10	Słupek środkowy kabiny	P	do 115 μm	
11	Ściana boczna	P	do 115 μm	
12	Ściana tylna kabiny		do 115 μm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13

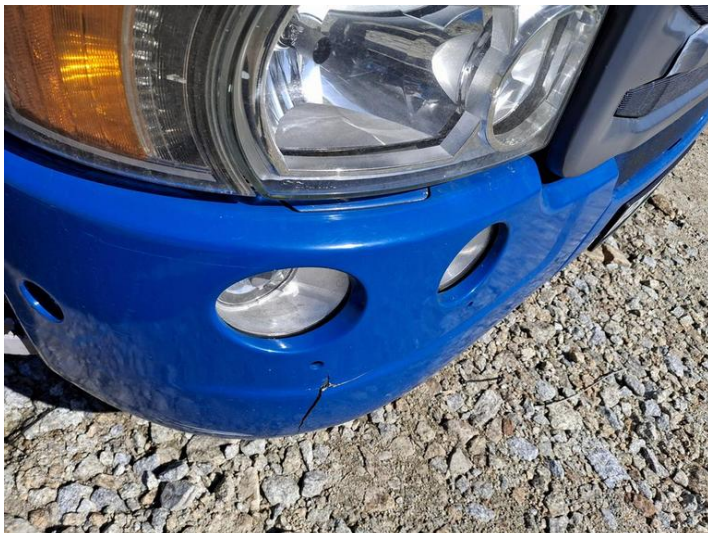

Fot. nr 14



Fot. nr 15

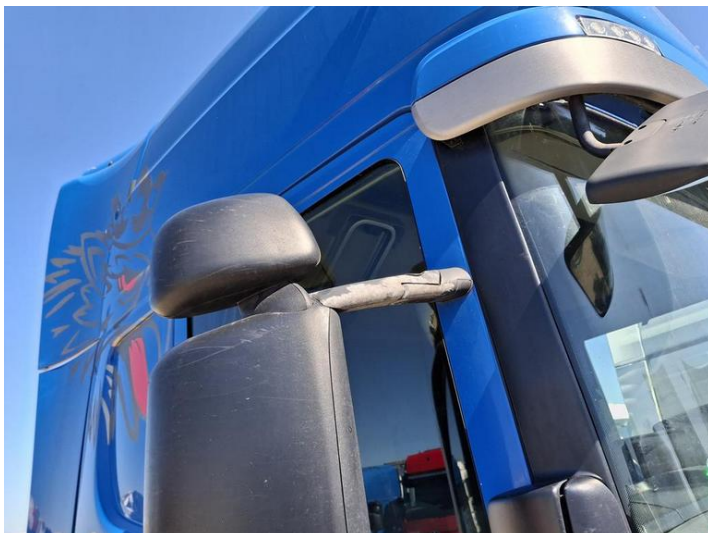


Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18

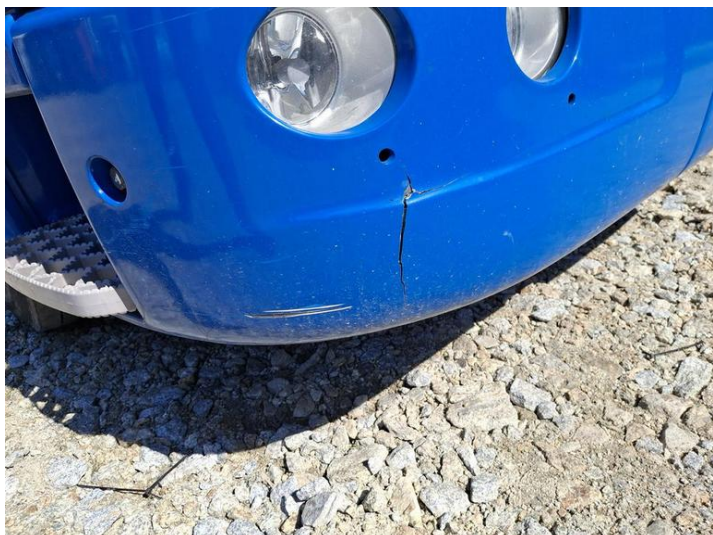

Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23

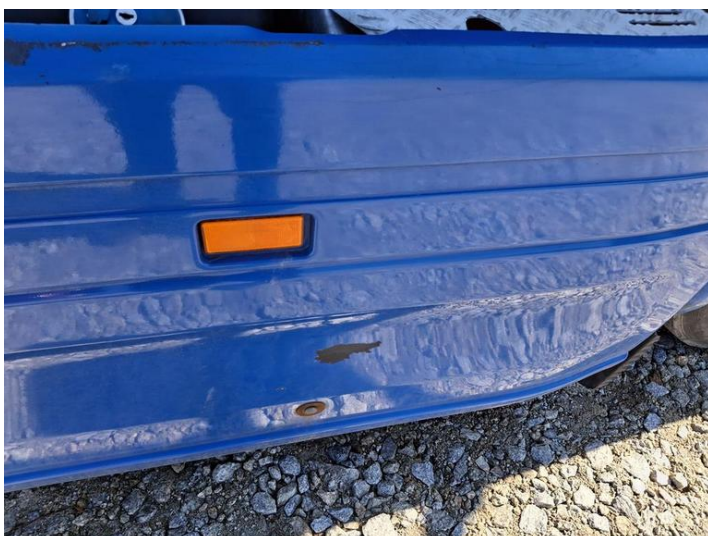

Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28

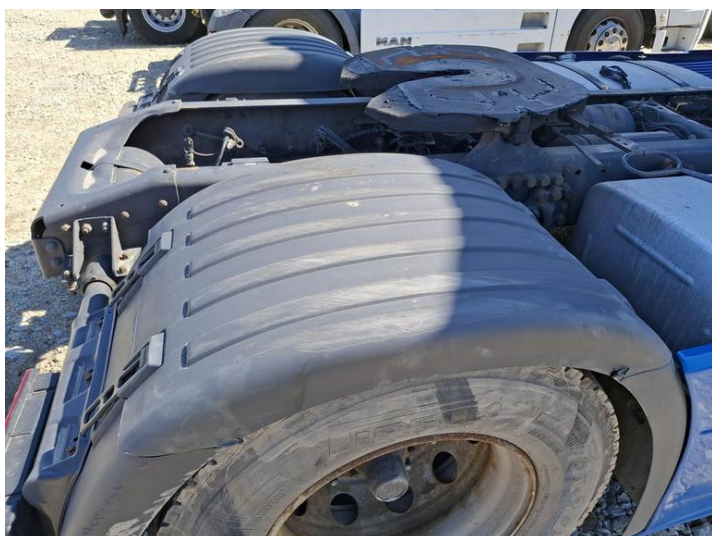

Fot. nr 29



Fot. nr 30

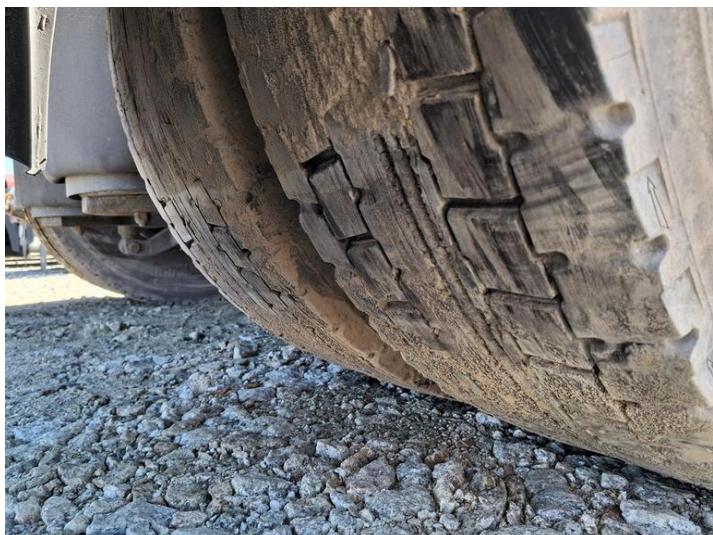

Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

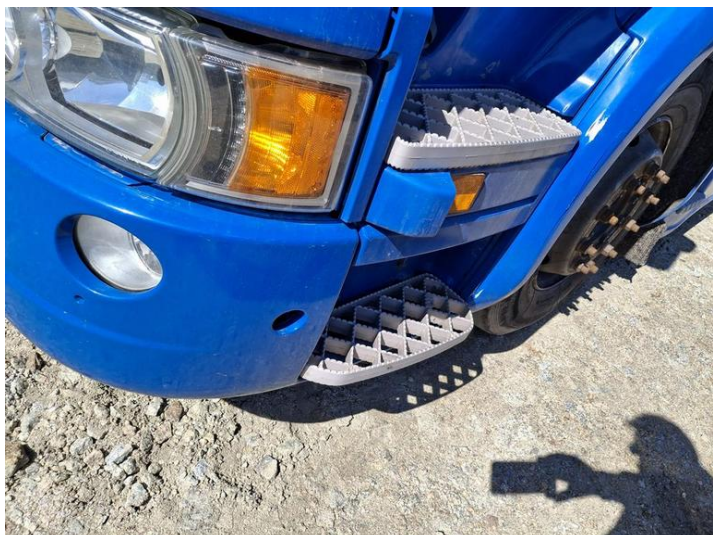

Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52

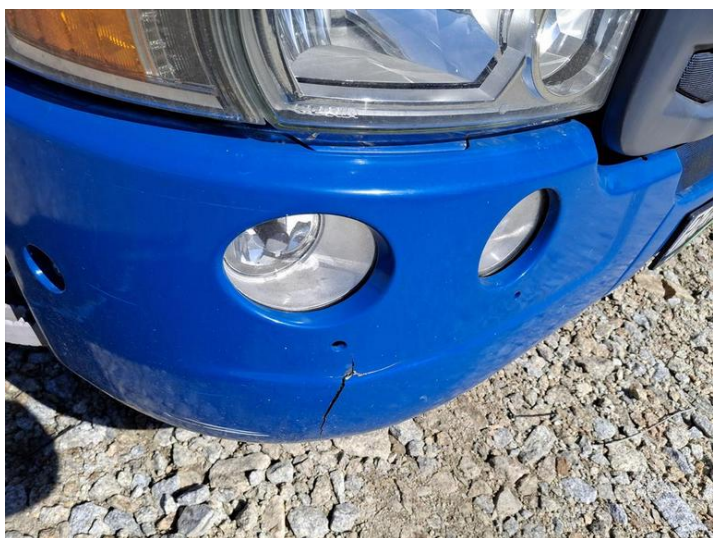


Fot. nr 53



Fot. nr 54

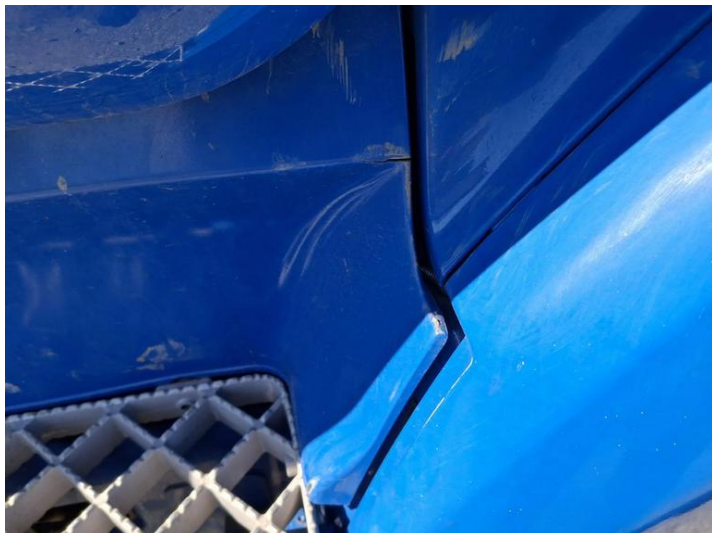

Fot. nr 55

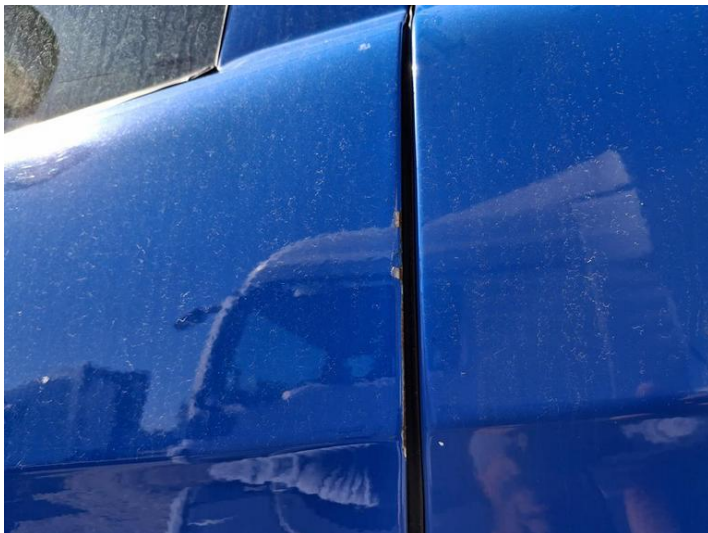

Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

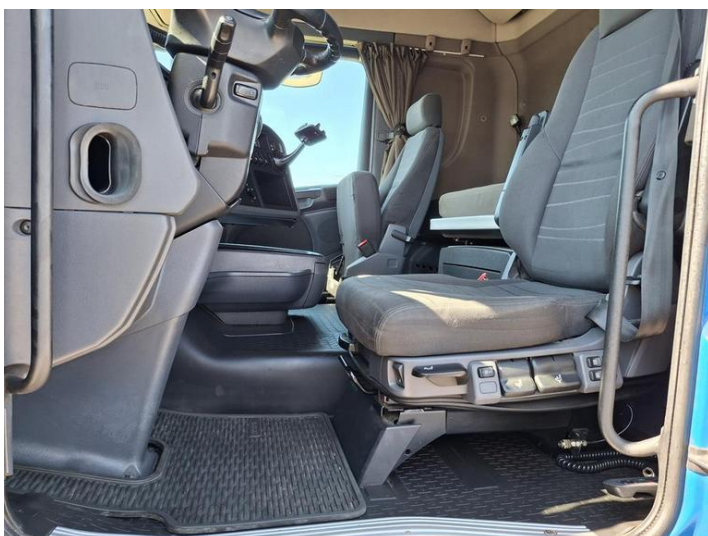

Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

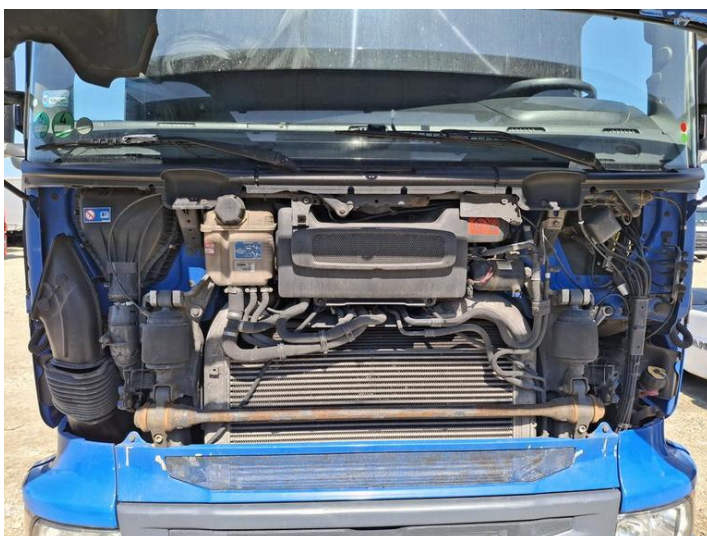

Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75

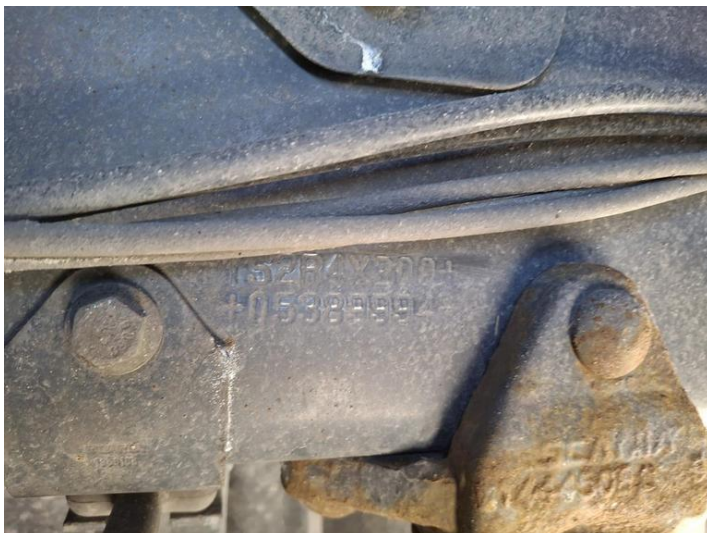


Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78

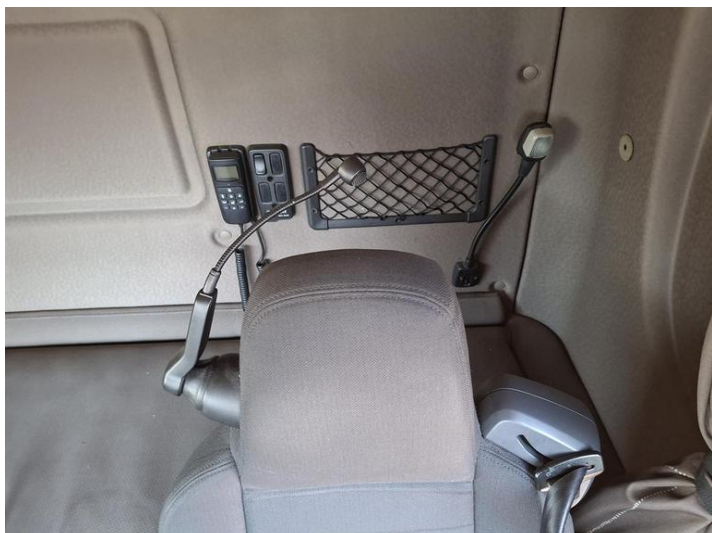

Fot. nr 79

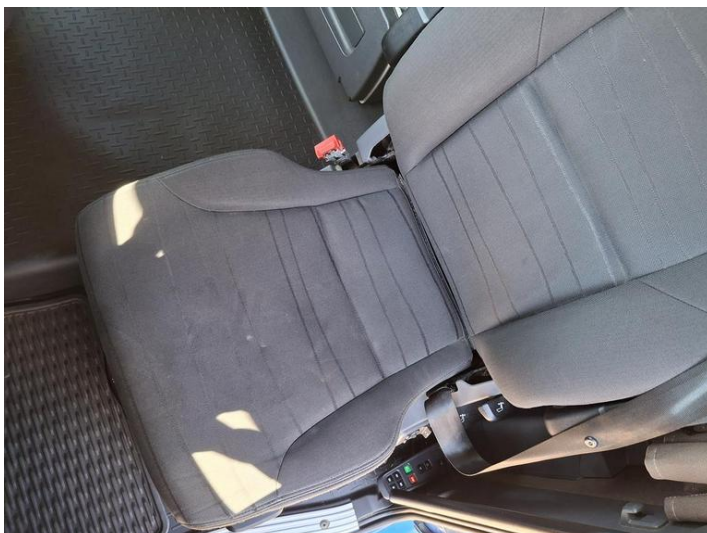

Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

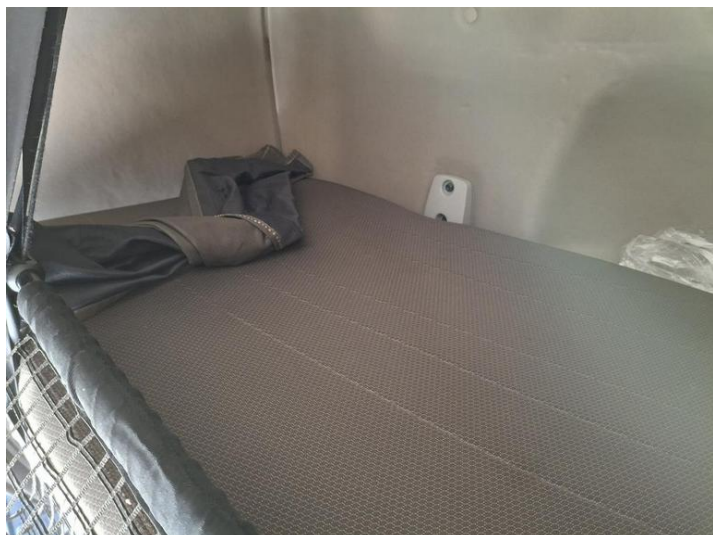

Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95




Fot. nr 96



Fot. nr 97

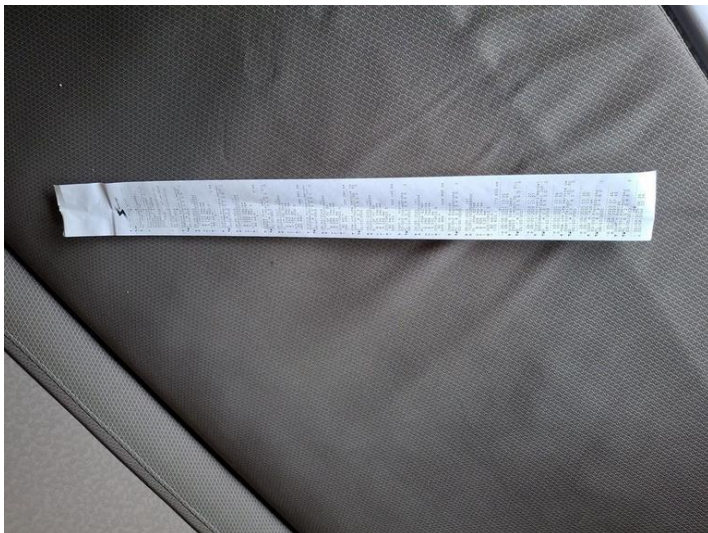

Fot. nr 98

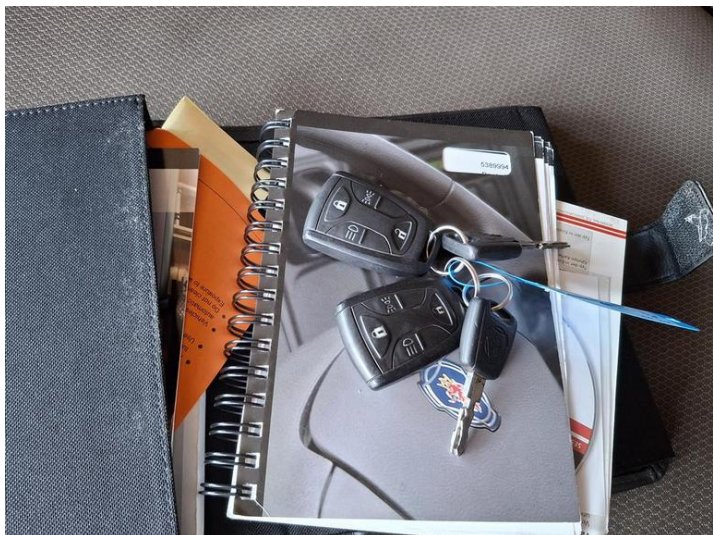

Fot. nr 99

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu