

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

MHC Mobility

Kačírkova 982/4
158 00 Praha



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6SH2578	VIN:	NM0KCXTP6KNB96941
Model vozidla:	Ford F-Max	Provedení:	500
Zdvihový objem (ccm):	12740	Maximální výkon (kW):	368
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	-0-
Barva:	Bílá	Převodovka:	Automatická
Počet dveří:	2	Datum první registrace:	2023-08-14
Platnost tech. kont. do:	2025-09-00	Stav tachometru:	150569 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ne	Stav oleje:	V intervalu
Chladicí kapalina:	V intervalu		

VÝBAVA VOZIDLA

Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protiprokluzová regulace, Elektronická regulace podvozku, Elektrické ovládání oken (2x), Navigační systém (Originální), Výšková regulace vozidla, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Nezávislé/přídavné topení (Originální), Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

- 1. Náprava přední 1. Pneu levá
- 1. Náprava přední 1. Pneu pravá
- 1. Náprava zadní 1. Pneu levá
- 1. Náprava zadní 2. Pneu levá
- 1. Náprava zadní 1. Pneu pravá
- 1. Náprava zadní 2. Pneu pravá

Disky první sady pneumatik

Pneu rez.

Bez

Značka pneu

Goodyear
Goodyear
Goodyear
Goodyear
Goodyear
Goodyear
Ocel

Rozměr pneu

315/60 R 22,5
315/60 R 22,5
295/60 R 22,5
295/60 R 22,5
295/60 R 22,5
295/60 R 22,5

Druh pneu

Smíšené
Smíšené
Smíšené
Smíšené
Smíšené
Smíšené

Vzorek pneu (mm)

9
9
8
8
8
8


POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - vozidlo bylo špinavé.

Datum ukončení:

2025-05-07

Datum tisku: 2025-05-20

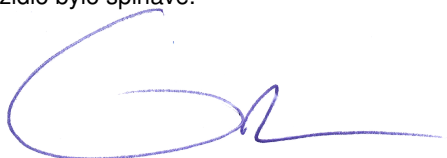

Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelné podle pravidel společnosti
Exteriér (vnější prostor)				
1	Přední nárazník - pravý díl	Prasklina	Vyměnit	Ne
2	Přední nárazník - levý díl	Škrábance	Lakovat	Ne
3	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat	Ano
4	Prodloužení L dveří	Škrábance	Lakovat	Ano
5	Stupačky	Opotřebení	Vyměnit	Ano
6	Boční spojler kabiny - levý	Prasklina	Vyměnit	Ne
7	LZ blatník - Z díl	Škrábance	Vyměnit	Ano
8	Zakládací klín	Chybí	Doplnit/dodat	Ne
9	PZ blatník - Z díl	Škrábance	Vyměnit	Ano
10	PZ blatník - H díl	Škrábance	Vyměnit	Ano
11	Stupačka krytu baterii	Škrábance	Vyměnit	Ne
12	Blatník přední pravý - zadní	Prasklina	Vyměnit	Ne
13	Ochrany kroužek kolových matic PP kola	Prasklina	Vyměnit	Ne
14	Čelní sklo	Prasklina	Vyměnit	Ne
15	Základní těleso P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit	Ano
Interiér (vnitřní prostor)				
16	Přídavný koberec LP	Vypálená díra	Vyměnit	Ne
17	Koberec střed	Vypálená díra	Vyměnit	Ne
18	Výplň LP dveří	Škrábance	Vyměnit	Ano
19	Volant	Opotřebení	Vyměnit	Ano
20	Potah spodního lůžka	Prasklina	Vyměnit	Ne
21	Opěradlo sedadla spolujezdce	Prasklina	Vyměnit	Ne
22	Víko lednice	Prasklina	Vyměnit	Ne
Ostatní				
23	Sada nářadí	Chybí	Doplnit/dodat	Ne
24	Interiér	Znečištěno	Čištění	Ne
25	Servisní prohlídka	Chybí	Provést	Ne
26	Nezávislá klimatizace	Závada	Kontrola / další diagnostika	Ne
27	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit	Ano

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

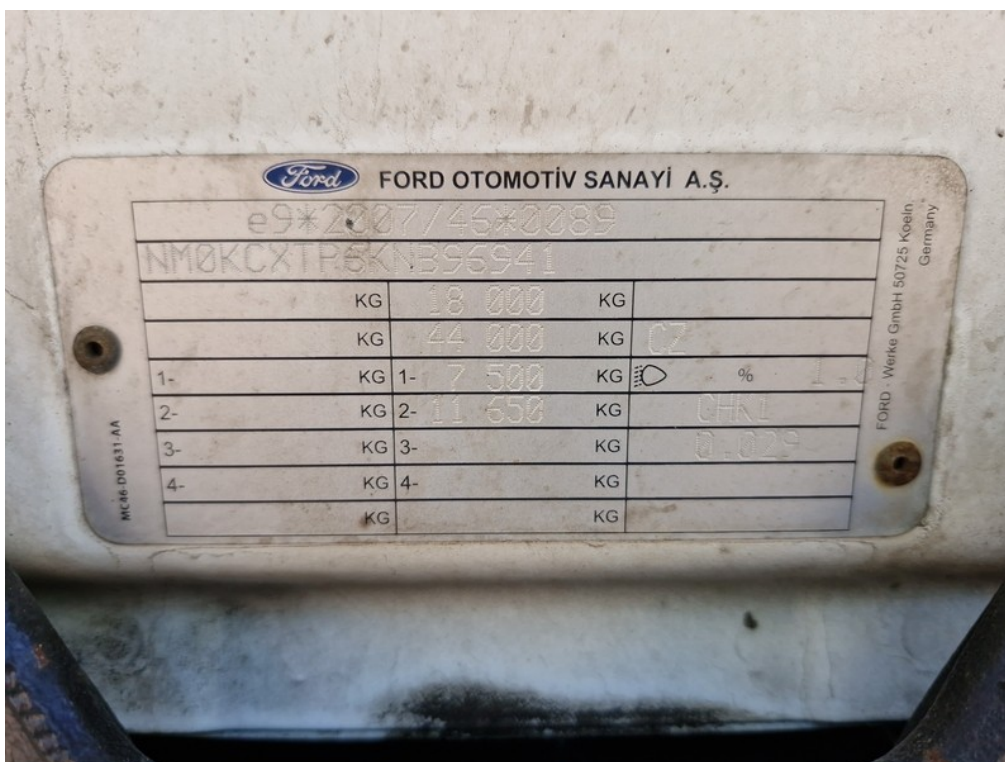

VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Přední nárazník - pravý díl - Prasklina - Neakceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 **Přední nárazník - levý díl - Škrábance - Neakceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 3 Dveře přední levé - Škrábance - Akceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 4** **Prodloužení L dveří - Škrábance - Akceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 5 Stupačky - Opotřebení - Akceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 6 Boční spojler kabiny - levý - Prasklina - Neakceptovatelné**
 Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
 Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 LZ blatník - Z díl - Škrábance - Akceptovatelné
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 8 **Zakládací klín - Chybí - Neakceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:



- 9 **PZ blatník - Z díl - Škrábance - Akceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **PZ blatník - H díl - Škrábance - Akceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



- 11 Stupačka krytu baterii - Škrábance - Neakceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Blatník přední pravý - zadní - Prasklina - Neakceptovatelné**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Ochranný kroužek kolových matic PP kola - Prasklina -**
Neakceptovatelné
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Čelní sklo - Prasklina - Neakceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 15 Základní těleso P zpětného zrcátka - Škrábance - Akceptovatelné**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 16 Přídavný koberec LP - Vypálená díra - Neakceptovatelné**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 **Koberec střed - Vypálená díra - Neakceptovatelné**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Výplň LP dveří - Škrábance - Akceptovatelné
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Volant - Opatření - Akceptovatelné
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Potah spodního lůžka - Prasklina - Neakceptovatelné**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



- 21 **Opěradlo sedadla spolujezdce - Prasklina - Neakceptovatelné**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21




22 Víko lednice - Prasklina - Neakceptovatelné
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22

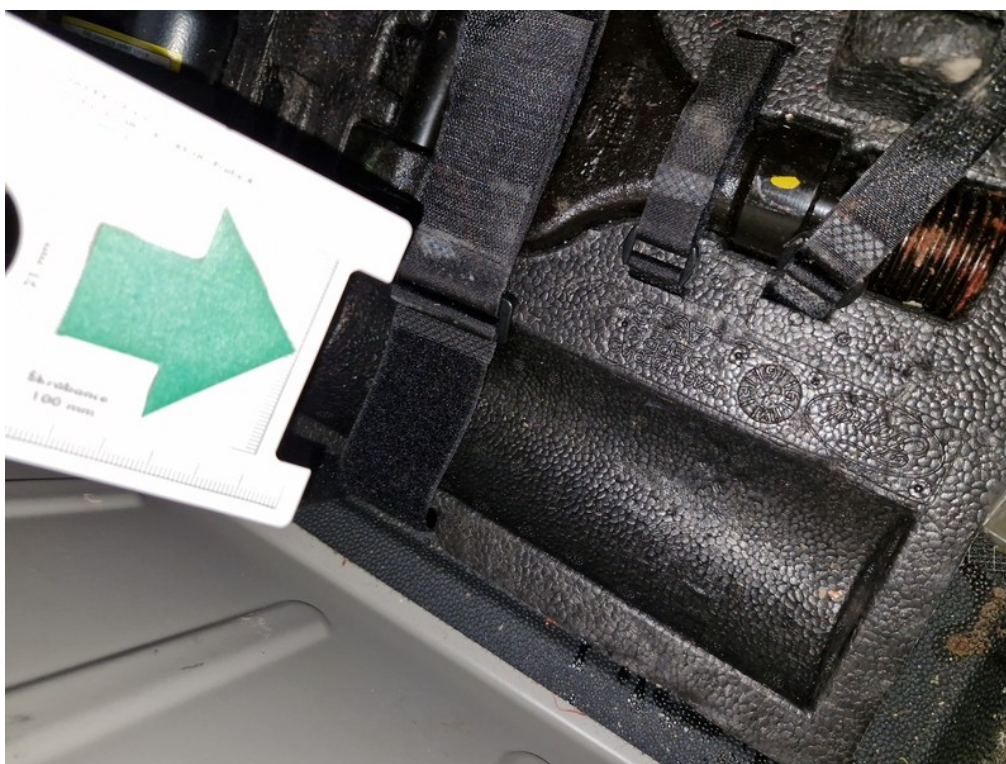

23 Sada nářadí - Chybí - Neakceptovatelné
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Interiér - Znečištěno - Neakceptovatelné**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Čištění

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24

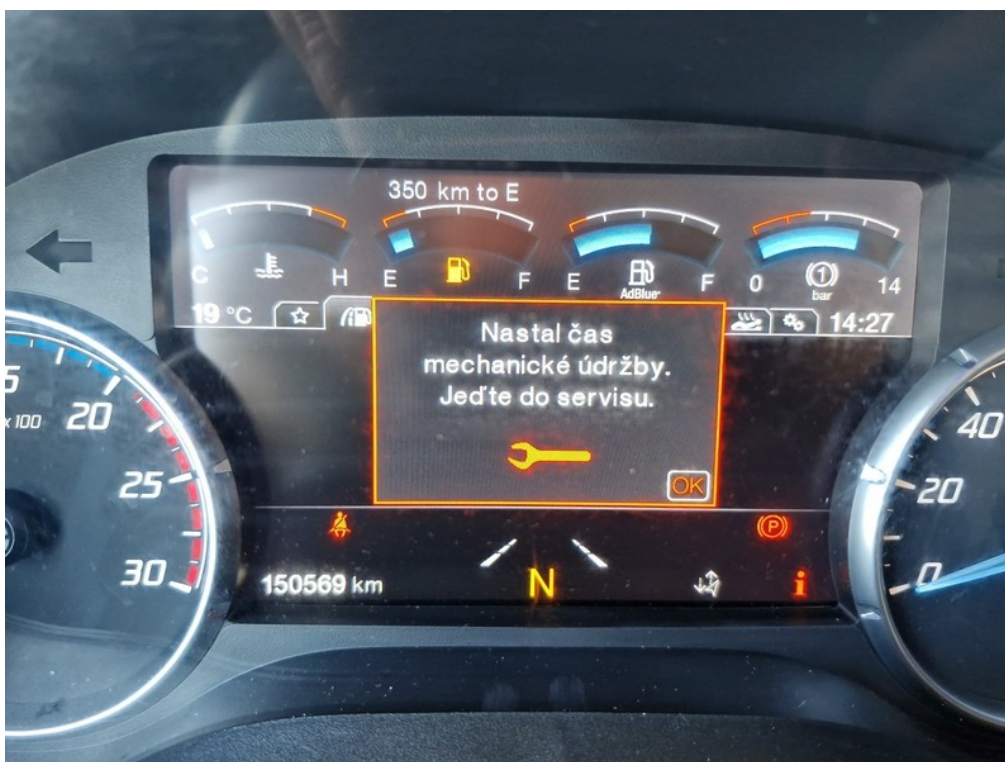

25 **Servisní prohlídka - Chybí - Neakceptovatelné**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Provést

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



26 **Nezávislá klimatizace - Závada - Neakceptovatelné**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Kontrola / další diagnostika

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Celková plocha karoserie - Škrábance - Akceptovatelné
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka: