

Wycena pojazdu numer: 305/05/2025/KC

z dnia: 2025/05/23

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zlecniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **BMW**

Model pojazdu: **320 Diesel Mild Hybrid MR`19 E6d G20**

Wersja: **xDrive M Sport Steptronic**

VIN: **W B A 3 1 D Y 0 8 0 F N 2 0 1 5 5**

Nr rejestracyjny: **DW6TM73**

Nr Info-Ekspert: **003-06016**

Rok produkcji: **2022**



Wskazanie drogomierza 130193 km

Data pierwszej rejestracji 2022/09/21

Data ważności badania technicznego 2025/09/21

Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy

Dop. masa całkow. 2205 kg*

Jednostka napędowa z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)

Pojemność / Moc silnika 1995 ccm / 140kW (190KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Rodzaj napędu 4WD (4x4)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent uwagi
- 3 Autoalarm
- 4 ConnectedDrive Services
- 5 Czujniki ciśnienia powietrza w oponach

- 6 Dywaniki podłogowe specyficzne dla M (tylko z KGNL/MANL)
- 7 Dywaniki welurowe
- 8 Emergency call

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 34 Pakiet schowków dodatkowych
- 35 Pedaly i podnózek M
- 36 Podłokietnik centralny przedni regulowany
- 37 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 38 Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
- 39 Poduszka powietrzna kierowcy
- 40 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 41 Poduszki powietrzne boczne przednie

9	Fotele przednie sportowe	42	Przednie progi wejściowe M
10	Funkcja Follow-Me-Home	43	Przycisk Start/Stop
11	Głośniki 6 szt.	44	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
12	Gniazdo 12V w przednim schowku	45	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
13	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	46	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
14	Immobilizer	47	System stabilizacji toru jazdy DSC
15	Kierownica wielofunkcyjna	48	Światła p/mgielne LED
16	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	49	Światła tylne LED
17	Klucz samochodowy z oznaczeniem M	50	Tapicerka połączenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem
18	Kolumna kierownicy regulowana	51	Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 790 M Bicolor"
19	Kombinacja instrumentów ze specyficznym wyświetlaczem M	52	Telefonia ulepszona z rozszerzoną łącznością
20	Końcówki układu wydechowego podwójne	53	Teleservices
21	Kurtyny powietrzne boczne	54	Tempomat z funkcją hamowania
22	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	55	Trójkąt ostrzegawczy
23	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	56	Tuner radiowy cyfrowy DAB
24	Listwy ozdobne aluminium Tetragon	57	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
25	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	58	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
26	Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną	59	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
27	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	60	Zagłówki siedzeń tylnych składane
28	Obramowania Shadow Line BMW Individual	61	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	62	Zawieszenie M Sport wraz z opcją zmienne zawieszenia sportowe sterowanie 2VL
30	Oświetlenie Ambiente	63	Zawieszenie sportowe M
31	Oświetlenie powitalne	64	Zestaw naprawczy opon
32	Oznaczenie M na przednim prawym i lewym panelu bocznym	65	Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
33	Pakiet aerodynamiczny typu "M"	66	Złącza USB w podłokietniku typu A i C

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 BMW Live Cockpit
 - Kontroler iDrive
 - System operacyjny BMW 7.0
 - Monitor pokładowy 8,8" dotykowy, rozdzielczość 1280x480
 - Zestaw wskaźników 5,7"
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica sportowa pokryta skórą
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
- 4 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Pakiet Connected
 - Usługi Concierge Services
 - Usługi Connected Drive
 - Usługi zdalne
- 7 System Active Guard Plus
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego

- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
 - 9 Zestaw głośnomówiący Bluetooth
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Wyświetlacz 5" dotykowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania
- 2 Asystent świateł drogowych
- 3 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji (dopłata)
 - System nawigacji satelitarnej
 - Wyświetlacz wskaźników 12,3"
 - System operacyjny BMW 7.0
 - Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- 4 +Dodatkowy komplet kół
- 5 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 6 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 7 Głośniki HiFi zestaw (dopłata)
 - Głośniki 10 szt.
 - Wzmacniacz audio 205W
- 8 Kierownica podgrzewana
- 9 Lakier metalizowany (dopłata)
- 10 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - Usługi Concierge Services
 - Usługi Connected Drive
 - Przygotowanie do Apple CarPlay
 - Usługi zdalne
 - System In-Car Experiences
- 11 Rezygnacja z emblematu modelu
- 12 System Active Protection
- 13 Systemy asystujące kierowcy (dopłata)
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent martwego pola lusterek
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 14 Szyby tylne przyciemniane
- 15 Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 791 M Bicolor", opony Runflat (dopłata)
 - Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
 - Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 791 M Bicolor"
- 16 Układ kierowniczy sportowy zmienny
- 17 Wykończenie wnętrza Aluminium Mesh effect (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 225/40 R19 93Y XL P ZERO R-FLAT *	6,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 225/40 R19 93Y XL P ZERO R-FLAT *	6,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 255/35 R19 96Y XL P ZERO R-FLAT	3,5
Tylne prawe:	*PIRELLI 255/35 R19 96Y XL P ZERO R-FLAT	3,5

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ogledziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 1 klucz

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa elektroniczna - ostatni wpis z dnia 03.04.2025 r. przy przebiegu 125 936 km.

W raporcie historii pojazd autoDNA:

- znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe”:
- 03/2023 r. – grupa części: elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: prawa strona, prawy tył; kwota 8 000 – 9 000 PLN
- 11/2024 r. – uszkodzenie nadwozia; strefa uszkodzenia: prawy przód; kwota 4 000 – 4 500 PLN
- znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazan drogomierza, ostatni z dnia 21.11.2024 przy stanie drogomierza 108 420 km.

Jazda próbna przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym równomierna. Nie stwierdzono śladów przepocenia i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzetu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej do 120 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyc z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu, z wyjątkiem:

- drzwi przednie prawe 170 -190 µm
- drzwi tylne prawe 150 – 185 µm
- błotnik tylny prawy 160 – 210 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):

- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej w części przedniej
- błotnik tylny prawy – punktowe wgniecenie w części środkowej
- obręcze kół – łagodne uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne
- tunel środkowy – zarysowania tworzywa
- wykładzina podłogowa i dywaniki – nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze komory bagażnika - nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne, otarcia
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w uкомплекtowaniu samochodu możliwe w warunkach warsztatowych


Dodatkowy komplet kół (obrócze kół ze stopów lekkich z uszkodzeniami eksploatacyjnymi):

Good Year 255/50 R17 98H UltraGrip Performance M+S, głębokość bieżnika 5,5 – 6,0 mm

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

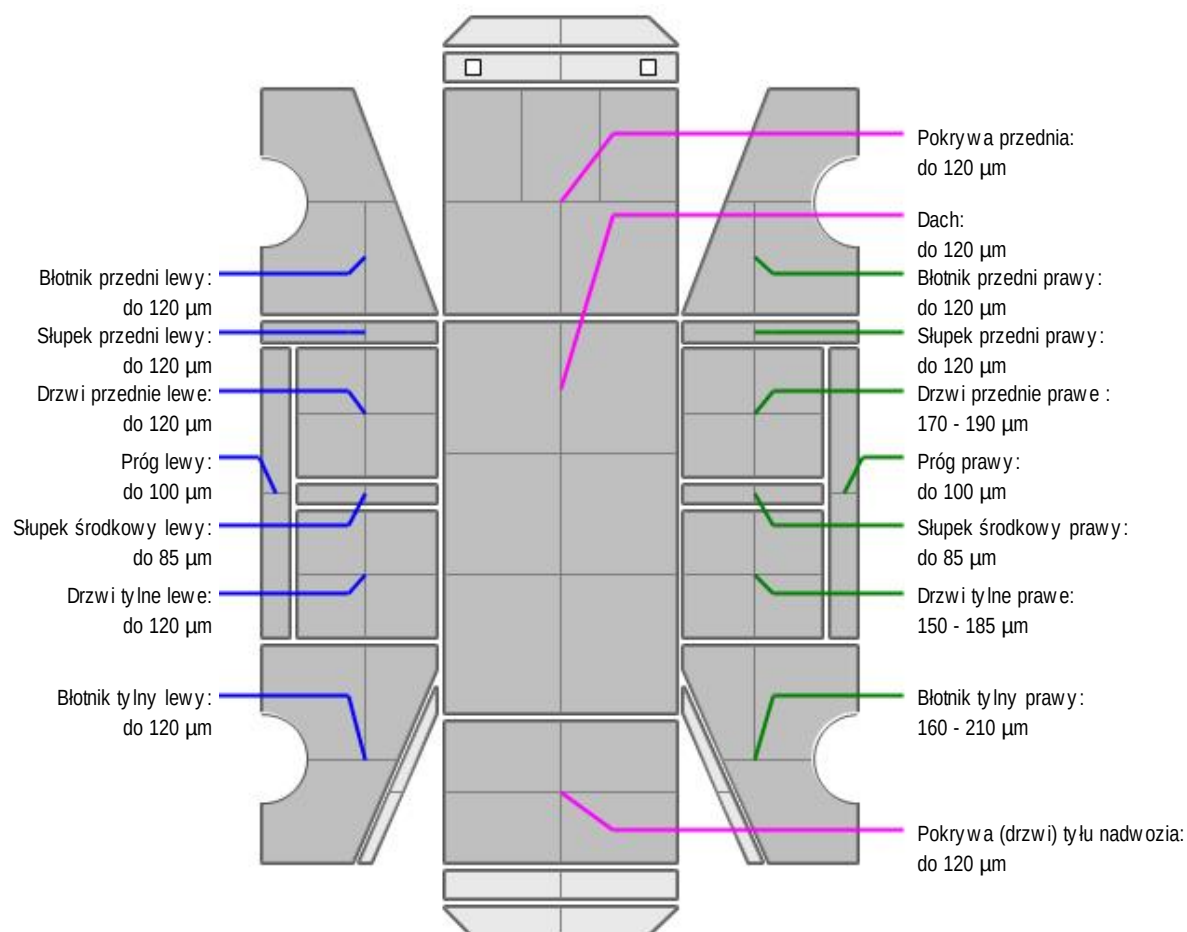
KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 120 μm	
2	Dach		do 120 μm	
3	Błotnik przedni	L	do 120 μm	
4	Próg	L	do 100 μm	
5	Słupek przedni	L	do 120 μm	
6	Drzwi przednie	L	do 120 μm	
7	Słupek środkowy	L	do 85 μm	
8	Drzwi tylne	L	do 120 μm	
9	Błotnik tylny	L	do 120 μm	
10	Błotnik przedni	P	do 120 μm	
11	Próg	P	do 100 μm	
12	Słupek przedni	P	do 120 μm	
13	Drzwi przednie	P	170 - 190 μm	
14	Słupek środkowy	P	do 85 μm	
15	Drzwi tylne	P	150 - 185 μm	
16	Błotnik tylny	P	160 - 210 μm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 120 μm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

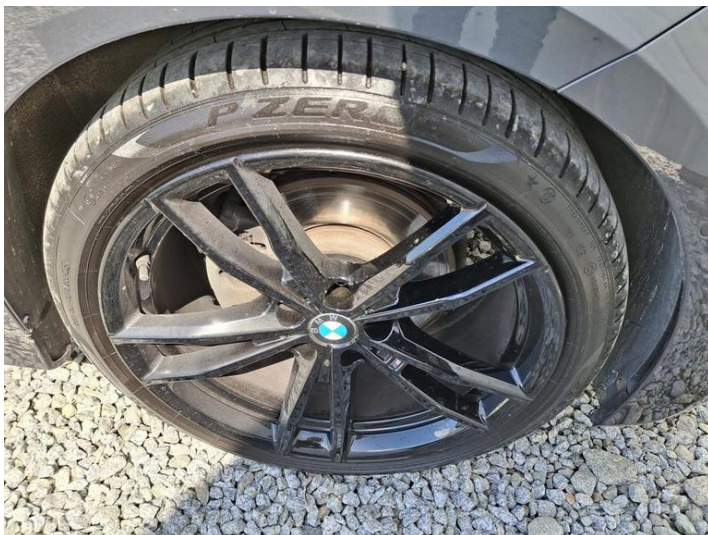

Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28

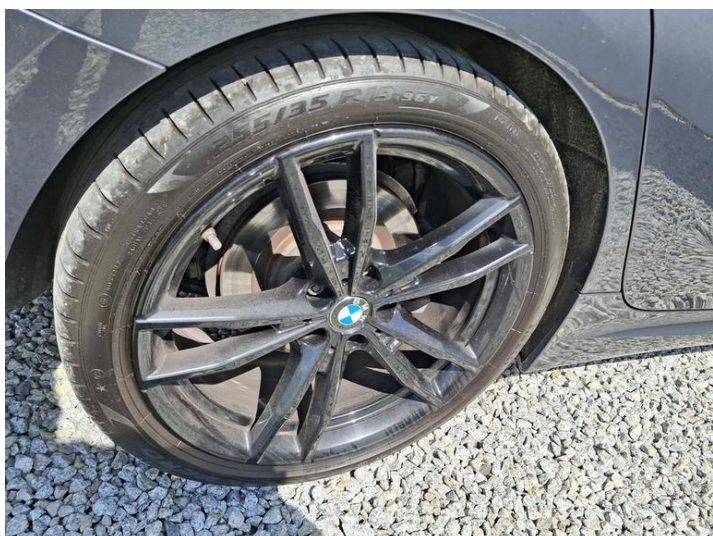

Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

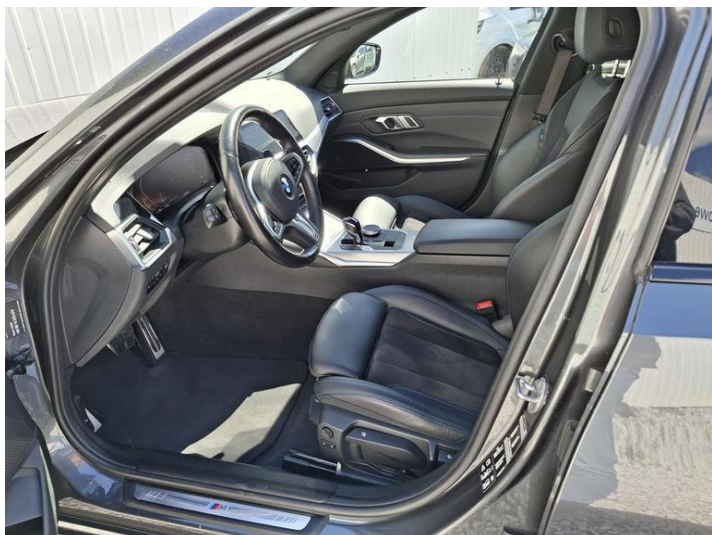

Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

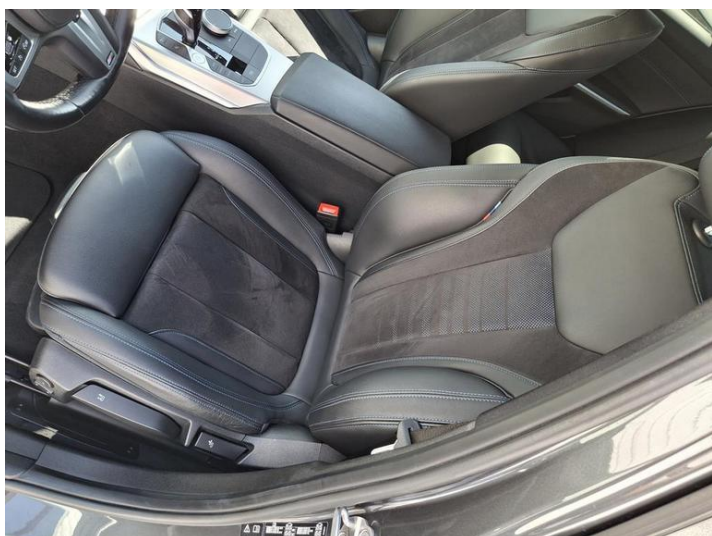

Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

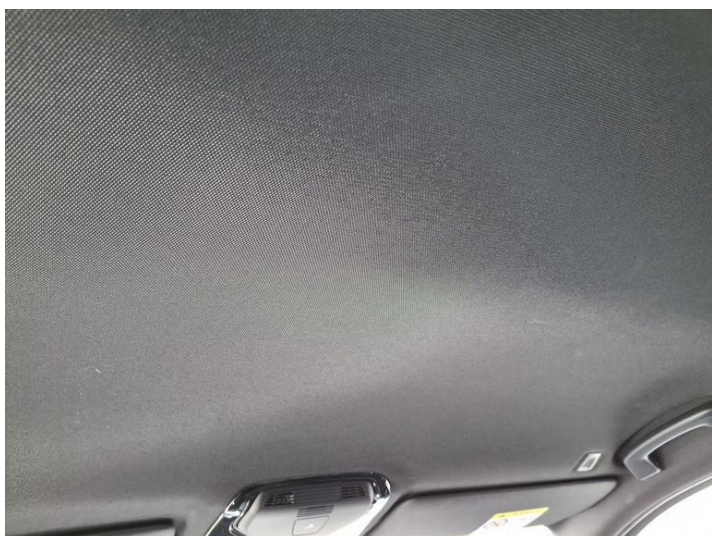

Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

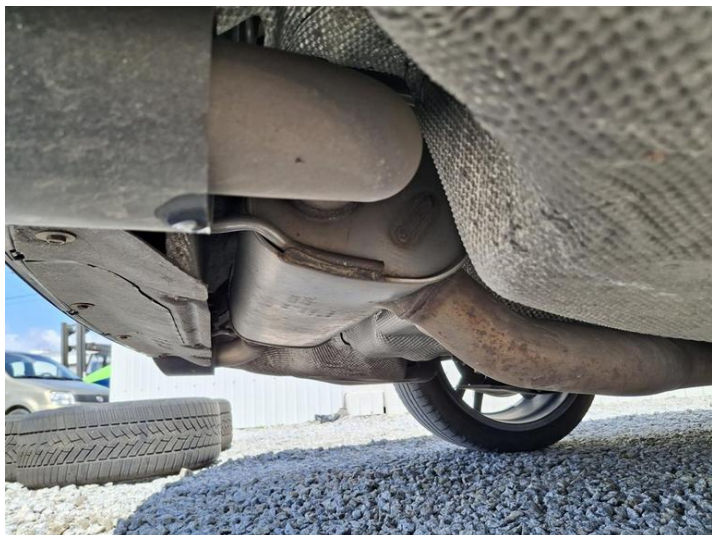

Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

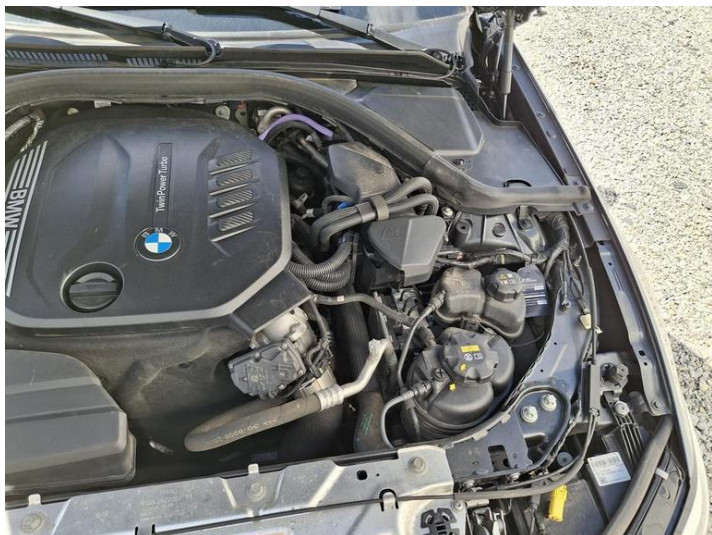

Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82

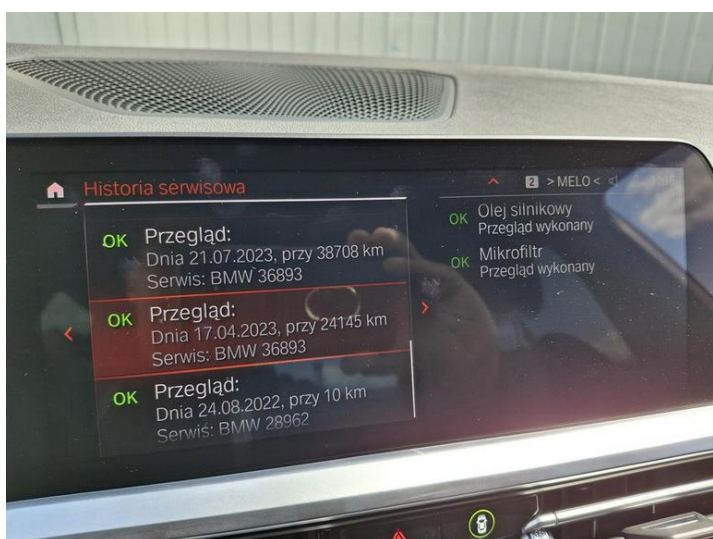

Fot. nr 83



Fot. nr 84

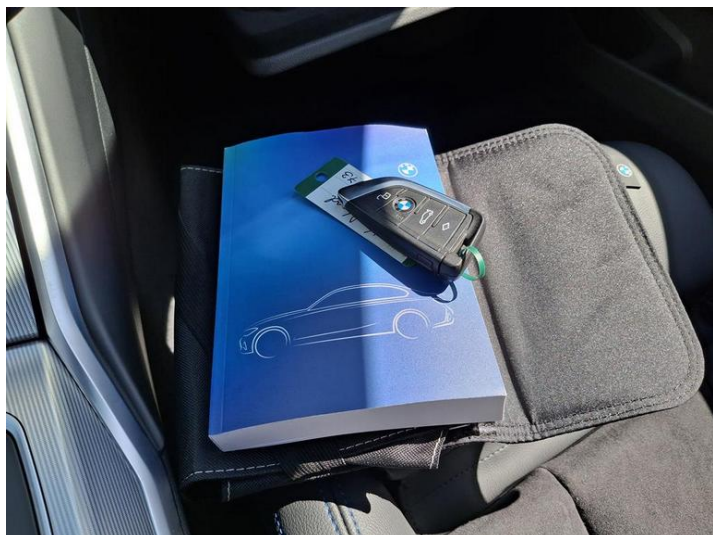

Fot. nr 85



Fot. nr 86

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu