

Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/94103/24/12/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-12-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecający:

BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Michał Strzelczyk (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Marek Byliniak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139132	BMW, X5 [G05] 18-23, X5 xDrive45e aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2998	286/210	automatyczna	88 584	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WY474CJ	WBATA610709K94579		25-02-2022/2022	24-02-2025	Oliwkowy/METALIK

Data oględzin: 10-02-2025

Miejsce oględzin:

Inchcape Warszawa (CFM)
al.Prymasa Tysiąclecia 64
01-424 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info, Asystent parkowania, Asystent uwagi, Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk, Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional z nawigacją, wys. wskaźników 12.3", ekran dot. 12.3", RDS,2xUSB,BT,LTE, Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi, Certyfikat baterii, 6 lat lub 100 tys. km, Concierge Services (Serwis Informacyjny), ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją światła mijania, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy, Felgi aluminiowe 19", V Spoke 734, z ogumieniem 265/50, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start/Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda 2x USB oraz 3x 12V, Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe), Kamera cofania, Kierownica skórzana, Kierownica sportowa, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa, Klimatyzacja postojowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Ochrona pieszych, symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik przedni i tylni, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przewody do ładowania Mode 2 oraz Mode 3, Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport, Przycisk Start/Stop, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z przodu i tyłu, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Remote 3D View, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, Szyby atermiczne, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli

stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Usługi zdalne, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku, Zawieszenie pneumatyczne 2-osiowe, Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

Wypożyczenie dealerskie

Aktywny układ kierowniczy, zintegrowany ze skrętną osią tylną, Aplikacje szklane CraftedClarity na elementach wnętrza, Asystent świateł drogowych, BMW Night Vision, Dach szklany panoramiczny, Felgi aluminiowe 19", V Spoke 735, z ogumieniem 265/50, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele przednie ogrzewane, Hak holowniczy składany elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne drewno szlachetne BMW Individual Fineline czarne z aluminiowymi, Obramowania satynowe aluminium BMW Individual, Pakiet Ambient Air, Pakiet akcesoriów bagażnika, Panel deski rozdzielczej pokryty skórą BMW Individual, Podsufitka M Anthracite, Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne, Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam, Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych, Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową, System Active Protection, System Travel & Comfort, Systemy asystujące kierowcy Professional → [Aktywna ochrona przed kolizją boczną, Asystent kierowania i pasa ruchu, Asystent unikania kolizji, Asystent zatrzymania awaryjnego, Asystent zmiany pasa ruchu, System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu, Systemy asystujące kierowcę, pakiet, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go], Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej, Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o pełnym zakresie, Telefon z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Wyświetlacz Head-Up, Zestaw Hi-Fi Bowers & Wilkins Diamond surround system z 20 głośnikami i 10 kan. wzm. o mocy 1508W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	265/50 19 110H	6,2 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	265/50 19 110H	6,2 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	265/50 19 110H	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	265/50 19 110H	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (NIE. - 266)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	41007492364	wgniecenie/odkształcenie	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Tapicerka siedziska 2.rząd	52208493401	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 1**

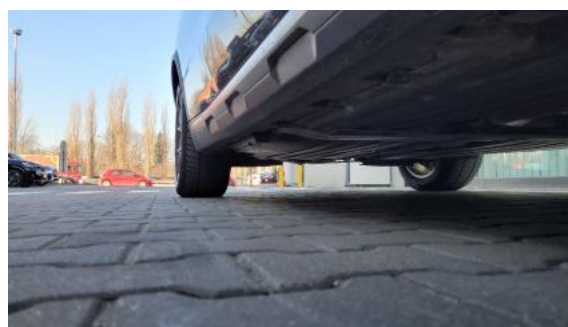
Przekątna przednia lewa

**Fot. 2**

Przód

**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa

**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

**Fot. 5**

Bok prawy z przodu

**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa

**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa

**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

**Fot. 11**

Bok lewy z przodu

**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

**Fot. 20**

Konsola środkowa

**Fot. 21**

Tunel środkowy

**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony

**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 29
Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33**

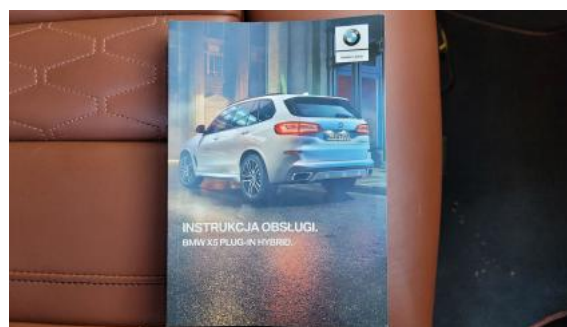
Tarcza hamulcowa tylna lewa

**Fot. 34**

Dowód rej. Str. 1

**Fot. 35**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Fot. 36**

Instrukcje

**Fot. 37**

Zestaw naprawczy koła

**Fot. 38**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 39**

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 40**

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 41**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

**Fot. 42**

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 43**

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2

**Fot. 44**

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1