

Nr zlecenia DEKRA: MB(L)/WAR(CFM)/93301/24/12/03
Nr zlecenia/szkody: L386517
Data zlecenia: 03-12-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecający:
Wyceny MBL
Mercedes-Benz Leasing Sp. z o.o.

Rzeczoznawcy:
mgr inż. Artur Burdalski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Kraków
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0140889	MERCEDES-BENZ, A Klasa [W 177] 18-22, A 250 e Progressive 8G-...				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1332	160/118	automatyczna	43 840	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
KR4XF64	W1K1770861V117617		22-12-2021/2021	22-12-2024	niebieski/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 20-12-2024

Miejsce oględzin:

Zasada Automotive Kraków (CFM)

Zawiła 3
30-442 Kraków

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Airbag kolan kierowcy, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Asystent limitu prędkości, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe, Elementy wykończenia wnętrza - ciemna optyka karbonu, Fotele przednie komfortowe, Gaśnica z uchwytem, Gniazdo ładowania, Kabel ładowania elektrycznego 4m. do stacji ładowania typ 2 (mode 3), Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica skórzana - sportowa, wielofunkcyjna, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Monitorowanie położenia / pozycji pojazdu, Oparcie tylnej kanapy składane, Pakiet wizualno-oświetleniowy, Parametryczna przekładnia kierownicza, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik w konsoli środkowej dla kierowcy i pasażera, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek na okulary po stronie kierowcy, Schowek w desce rozdzielczej, zamykany, Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą, System multimedialny MBUX, System ochrony pieszych, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, System zapobiegający kolizjom (CPA), Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad - interfejs sterowany dotykowo, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie komfortowe.

Wypożyczenie dealerskie

Antena GPS, Asystent martwego punktu, Felgi aluminiowe 17, 5-podwójnych ramion, z ogumieniem, Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi, Klimatyzacja komfortowa - THERMOTRONIC, Lakier metalik, Pakiet asystenta parkowania → [Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe), Pakiet integracji smartfona → [Apple CarPlay, Android Auto], Pakiet

wyposażenia premium → [Fotele przednie podgrzewane, System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, Tylny podłokietnik, Oświetlenie Ambient, Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane, Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali, Pakiet Lusterka, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System nagłośnienia, Pakiet asystenta parkowania, Wyświetlacz IC 10,25 cali], System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, System ładowania prądem zmiennym (moc do 7.4 KW), Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne, Tuner radiowy cyfrowy DAB.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001	205/55 R17 91H	4,4 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001	205/55 R17 91H	4,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001	205/55 R17 91H	6,6 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001	205/55 R17 91H	6,9 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - M-B audio), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonaną naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolerek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Nie dotyczy.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (Nie dotyczy.), Pilot ogrzewania postojowego (NIE), Nawigacja satelitarna sprawna - płyta (NIE DOTYCZY), Nawigacja satelitarna sprawna - karta (TAK), Zapalniczka/zaślepka (NIE), Klimatyzacja sprawna (NIE WERYFIKOWANO), Książka serwisowa (NIE), Instrukcja obsługi pojazdu (TAK), Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje) (NIE DOTYCZY), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Koło zapasowe/dojazdowe (NIE DOTYCZY), Zestaw naprawczy koła (TAK), Dodatkowy komplet kół (NIE), Klucz do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Apteczka (TAK), Antena (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zabrudzone lub/i mokre - brak możliwości dokładnego zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150

11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	1777200700	wgniecenie, odpryski lakieru, na krawędzi	0.2

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	1776707400	odpryski szkła	
2	Tarcza koła aluminiowa tył L	17740102007X23	łagodne, zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Zdjęcie do protokołu



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Zestaw naprawczy koła



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

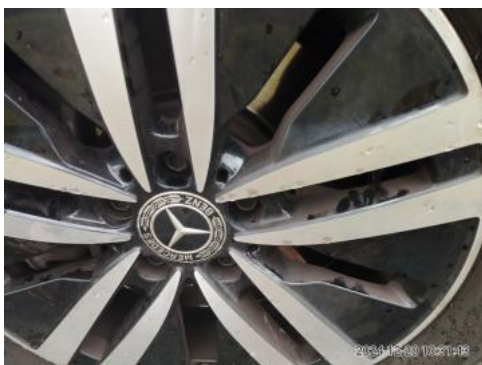

Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35

Instrukcje



Fot. 36

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 37

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1