

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/28428/25/04/18
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 18-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145353	BMW, Seria 5 [G30/F90] 20-23, 520d xDrive mHEV M Sport sport-aut				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	190/140	automatyczna	76 602	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5N972	WBA51BL050CJ00973		21-12-2021/2021		granatowy/2-warstwo wy metalizowany

Data oględzin: 25-04-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Active Guard (ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi), BMW ID, BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 12,3 cali), Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 662 M, z ogumieniem 245/45, Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie, Fotele przednie sportowe, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana sportowa M, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Końcówki układu wydechowego w kształcie rombu, po lewej i po prawej stronie, Lakier uni, Listwy ozdobne aluminium Rhombicle Smoke Grey, z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z automatyczną funkcją parkowania po stronie pasażera, Lusterko kierowcy przyciemniające się automatycznie, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Pakiet aerodynamiczny M, Pasywana ochrona pieszych, Podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podsufitka M Antracite, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi, Przełącznik właściwości jezdnych, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z tyłu, Reflektory przednie diodowe (LED), Servotronic, System alarmowy, System bezkluczykowy Start/Stop, Szyby atermiczne, Tapicerka - połączenie tkaniny Rhombicle i Alcantary, Technologia Active Air Stream, Telefon komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyt na napoje, Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC, Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą.

Wypożyczenie dealerskie

Asystent świateł drogowych, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, Dodatkowe gniazda 12V w

bagażniku, Dostęp komfortowy, Elektryczna regulacja foteli przednich z pamięcią ustawień fot. kierowcy, Felgi aluminiowe 19", Y-Spoke 845 M Bicolour Jet Black, z ogumieniem mieszanym, Fotele przednie z podparciem lędźwiowym, Kluczyk samochodowy, wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD, Koło kierownicy ogrzewane, Lakier metalik, Obrazowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie, Obsługa za pomocą gestów, Pakiet First Class → [System domykania drzwi, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową, Fotele przednie i tylne ogrzewane, Pakiet Ambient Air, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i wielokanałowym wzmacniaczem o mocy 464 W, Deska rozdzielcza pokryta skórą syntetyczną Sensatec], Reflektory BMW Individual Shadow Line, Reflektory laserowe BMW, Systemy asystujące kierowcy Professional → [Asystent unikania kolizji, Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z przodu, Aktywna ochrona przed kolizją boczną, Systemy asystujące kierowcy, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go i ostrzeżeniem przed kolizją, funkcja hamowania, Asystent kierowania i pasa ruchu, Asystent zatrzymania awaryjnego, Asystent korytarza ratunkowego], Szyby przyciemniane tylne i boczne, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, perforowana, Wyświetlacz Head-Up, Zawieszenie sportowe typu M.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	245/40 19 98V	4,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	245/40 19 98V	4,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	275/35 19 100V	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	275/35 19 100V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

wymagana wymiana oleju;

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupki środkowy lewy	do 150
3	Słupki środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Słupki przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Słupek przedni prawy	150 - 300
3	Drzwi przednie prawe	150 - 300
4	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500
2	Pokrywa bagażnika	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41007408961	rysa/odprysk	0.5
2	Okładzina zderzaka tylnego	51129852175	rysa/odprysk	0.5
3	Błotnik tylny L	41007437519	wgniecenie/odkształcenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Dowód rejestracyjny		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, kompletne K L	III		
2	Błotnik tylny K L	III		
3	Zderzak tylny, kompletny k	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41007408963	rysa/odprysk	
2	Felga przednia L		rysa/odprysk	
3	Felga przednia R		rysa/odprysk	
4	Próg R		wgniecenie/odkształcenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

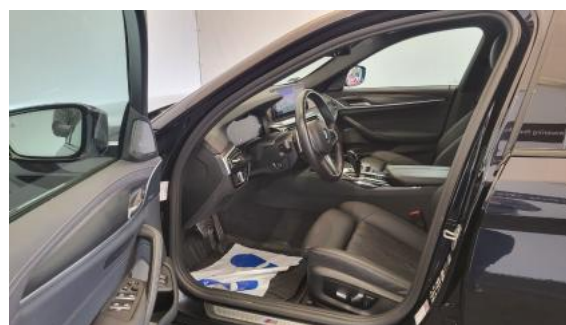

Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Książka serwisowa – ostatni przegląd

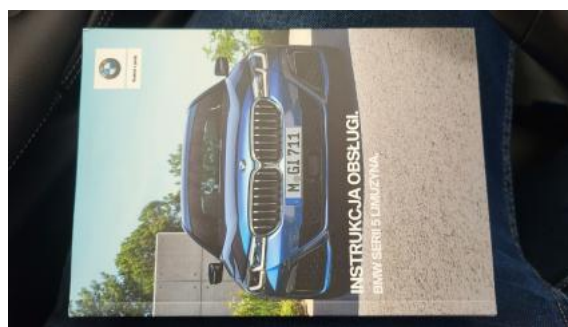

Fot. 28
Instrukcje



Fot. 29
Zdjęcie do protokołu



Fot. 30
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 31
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 32
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 35

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 36

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 37

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1