

Nr zlecenia: 44/28/05/2025/ECR/ STRABAG

z dnia: 2025/05/28

Zleceniodawca:

Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o.
Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZAUZGP591961
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WPR1549C
Model pojazdu:	Golf VII Variant 1.6 TDI MR`12 E6	Nr Info-Ekspert:	040-07824
Wersja:	Comfortline BMT	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza		165513 km	
Data pierwszej rejestracji		2016/05/31	
Data ważności badania technicznego		2025/07/15	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całkowita		1930 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		1598 ccm / 81kW (110KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	22	Relingi dachowe czarne
2	Asystent podjazdu i zjazdu	23	Roleta do bagażnika
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	24	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
5	Hamulec postojowy automatyczny	26	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
6	Hamulec wielokolizyjny	27	System dystrybucji siły hamowania

7	Immobilizer	28	elektroniczny EBV
8	Klimatyzacja	29	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	29	System p/poślizgowy MSR
10	+Koło zapasowe	30	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
11	Komputer pokładowy	31	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
12	Kurtyny powietrzne boczne	32	System Start/Stop
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	33	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	34	Szyby atermiczne
15	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	36	Szyby tylne regulowane elektrycznie
17	Podłokietnik centralny przedni	37	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
18	Poduszka powietrzna kierowcy	38	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
19	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	39	Wykończenie wnętrza "Dark Silver"
20	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	40	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszki powietrzne boczne przednie	41	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Audio System "Composition Touch"
Głośniki 4 szt.
Złącze "AUX"
Złącze kart SD
Radioodtwarzacz CD/MP3
Wyświetlacz 5" dotykowy
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Lakier metalizowany
- Pakiet Business
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie
Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Audio system "Composition Media"
- +Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN 205/55 R16 91V NBLUE S	7,0
Przednie prawe:	*NEXEN 205/55 R16 91V NBLUE S	7,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 205/55 R16 91V ECO CONTACT 6	7,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 205/55 R16 91V ECO CONTACT 6	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Wartość bazowa pojazdu ustalona na podstawie ofert na pojazdy podobne

Raport autoDNA

10.2017 - Odnutowano szkodę na pojeździe

02.2018 - Odnutowano szkodę na pojeździe

05.2020 - Odnutowano szkodę na pojeździe

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Przemysław Muskała

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
6	Słupki przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		


Widoczne zaprawki lakierowe na elementach pojazdu.

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

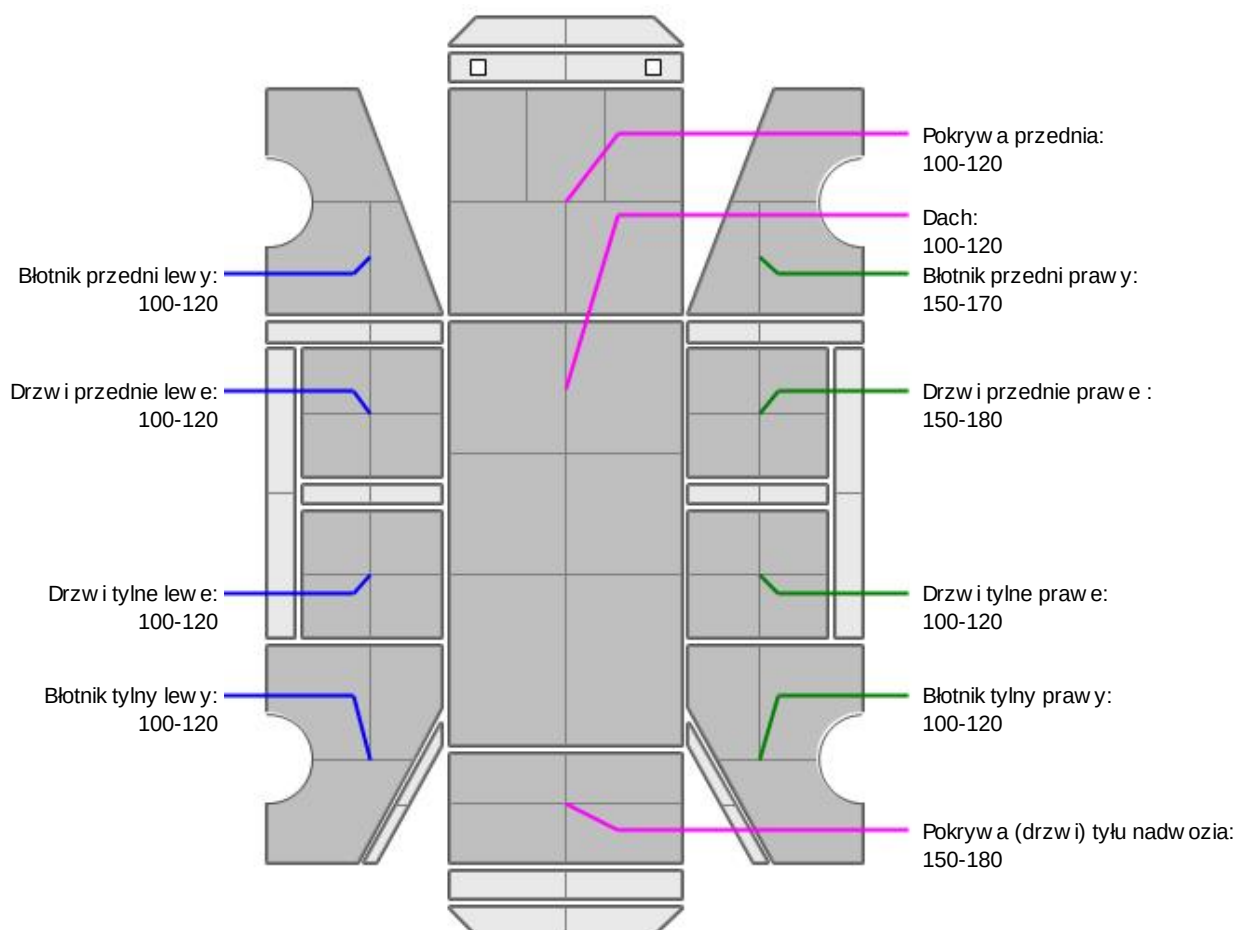

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	100-120	
4	Drzwi przednie	L	100-120	
5	Drzwi tylne	L	100-120	
6	Błotnik tylny	L	100-120	
7	Błotnik przedni	P	150-170	
8	Drzwi przednie	P	150-180	
9	Drzwi tylne	P	100-120	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		150-180	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Poplamiona		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowane		
4	Lampa oświetlenia wnętrza		Brak klosza, popękana		
5	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone, poplamione		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Podwyższona głośność silnika.

Poziom płynu chłodniczego poniżej minimum.

Komunikaty na zestawie wskaźników: Wymiana oleju teraz !

Informacje przekazane od zleceniodawcy: Na podstawie dostarczonego kosztorysu serwis zdiagnozował poniższe usterki i czynności związane z eksploatacją pojazdu: wymiana wszystkich wtryskiwaczy 4 szt., uszczelniacz wału korbowego, przewód paliwowy, płyn hamulcowy, serwis olejowy, wymiana kpl. paska rozrządu z pompą wody.

Konieczna dalsza weryfikacja serwisowa.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Brak dekielka, zarysowania		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Brak dekielka, zarysowania		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Brak dekielka, zarysowania		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Brak dekielka, zarysowania		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |

3	Dowód rejestracyjny	TAK	SKAN DOWODU
4	Gaśnica	TAK	
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK	
6	Apteczka	TAK	

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5

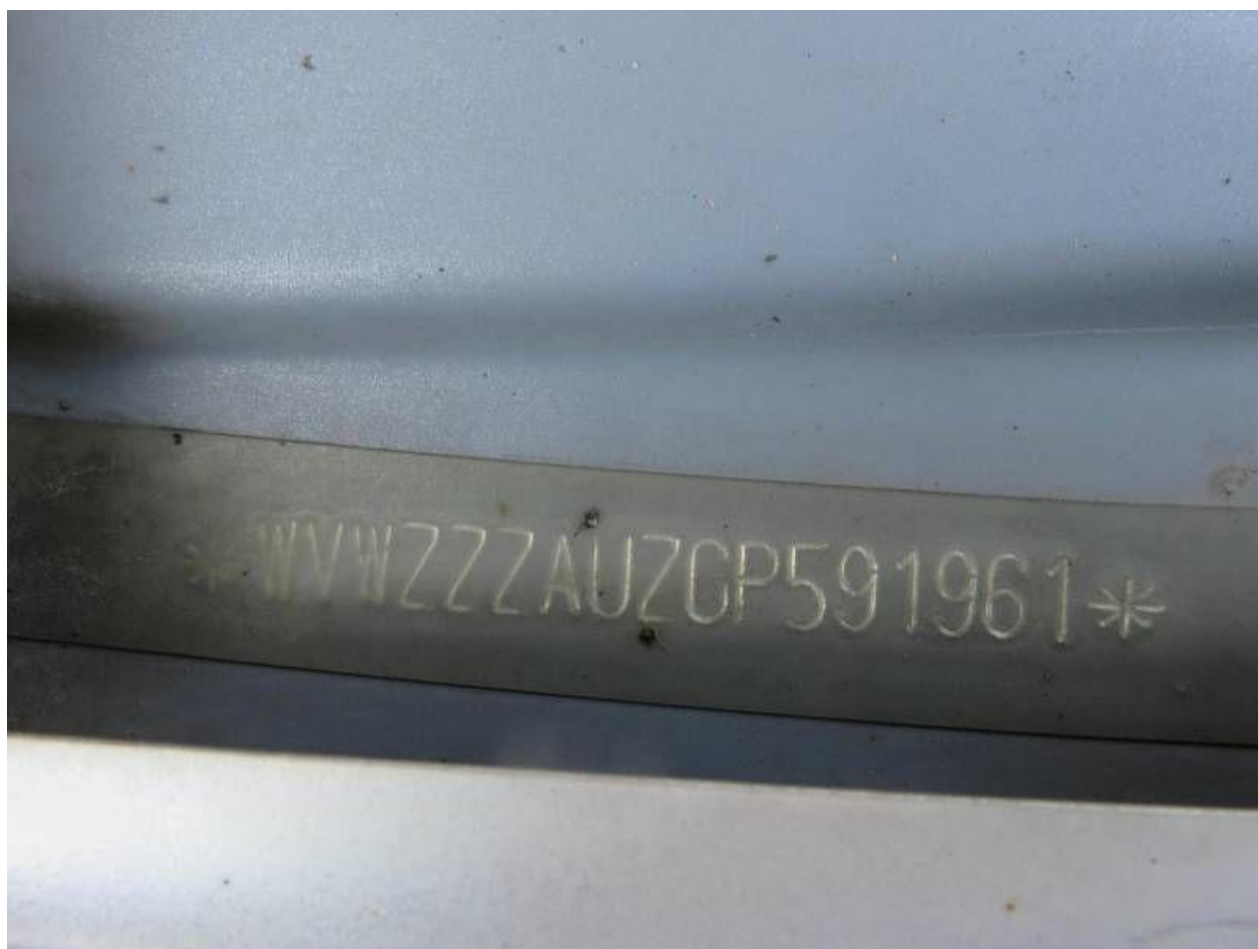

Fot. nr 6

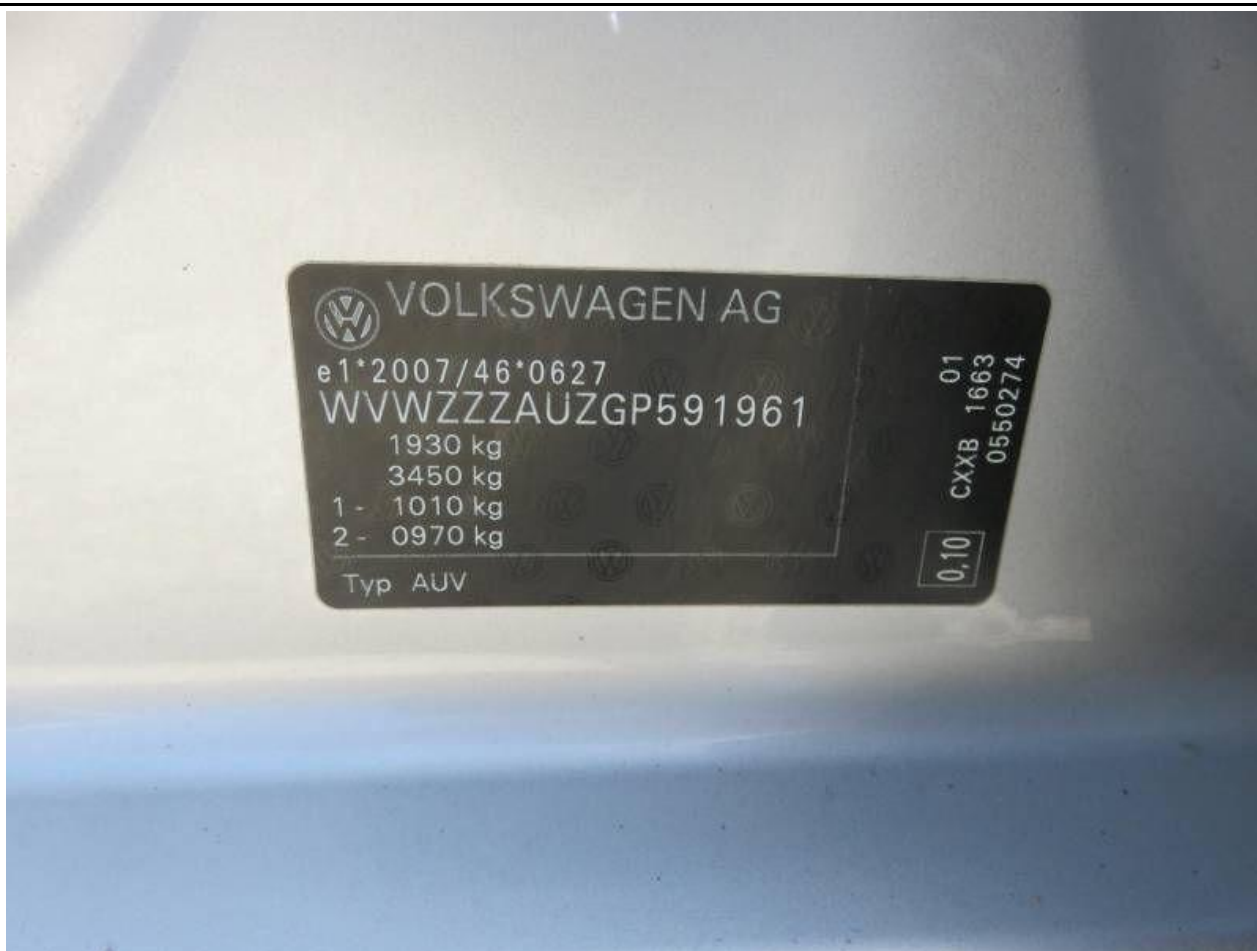

Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12

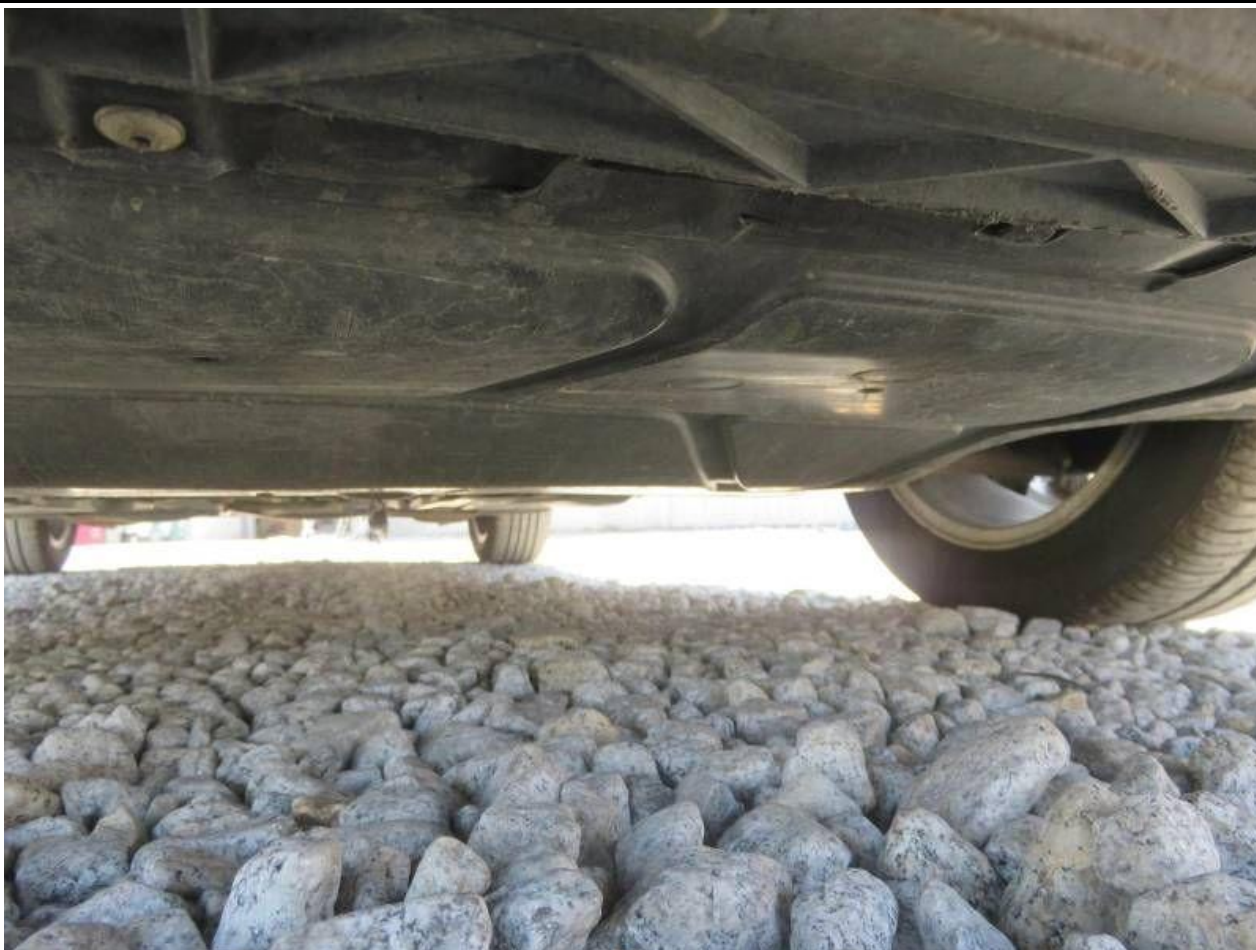

Fot. nr 13

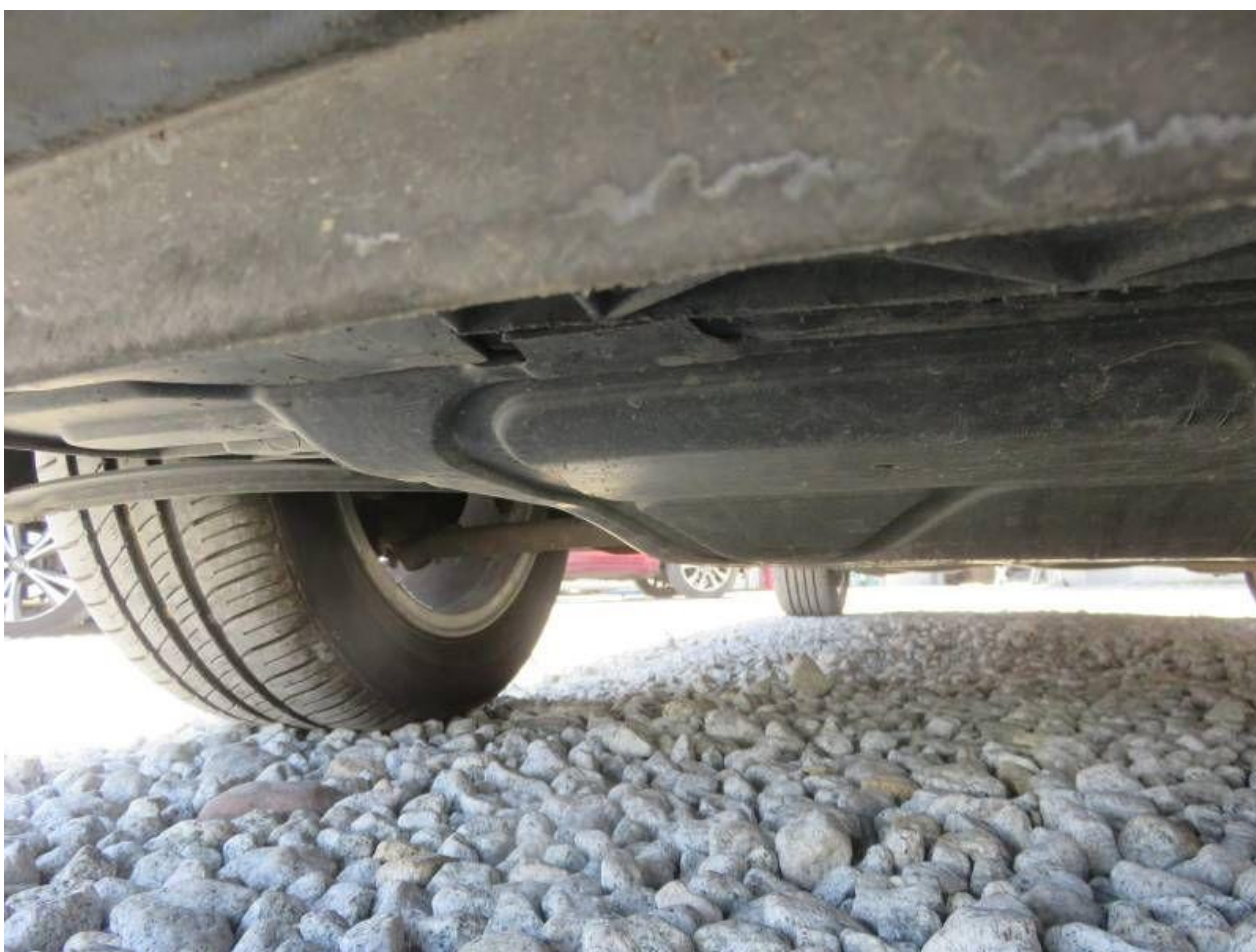


Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16

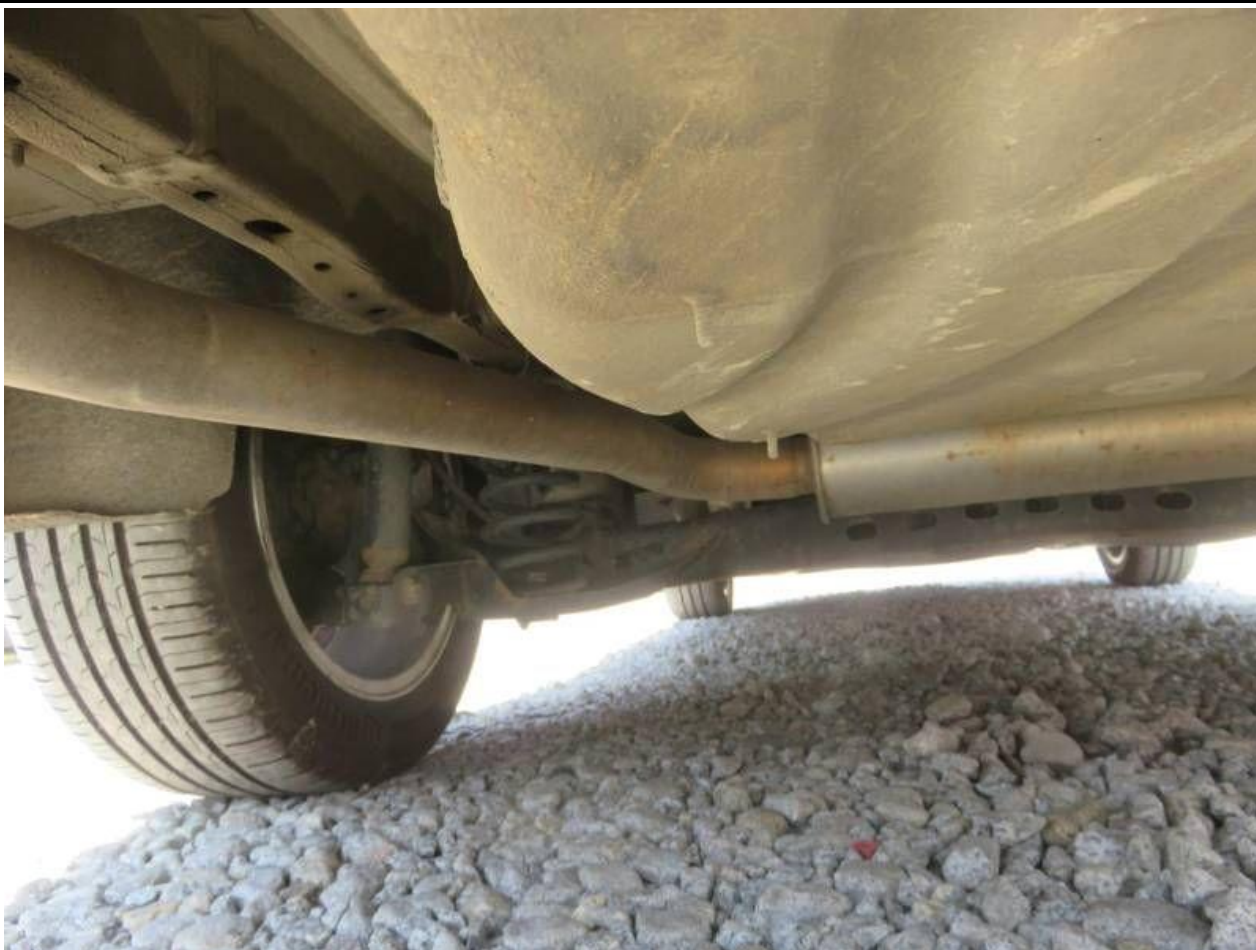

Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34

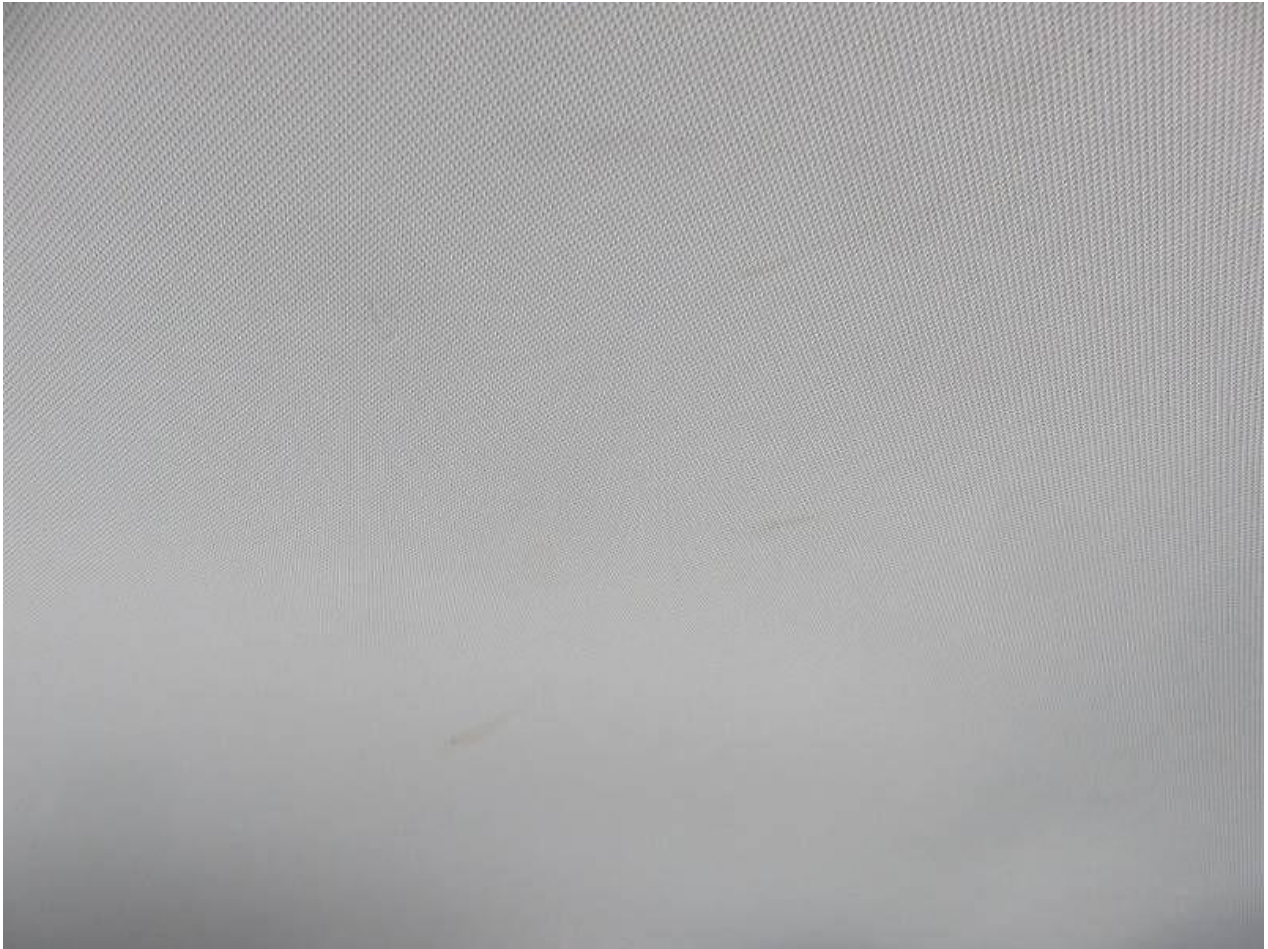

Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67

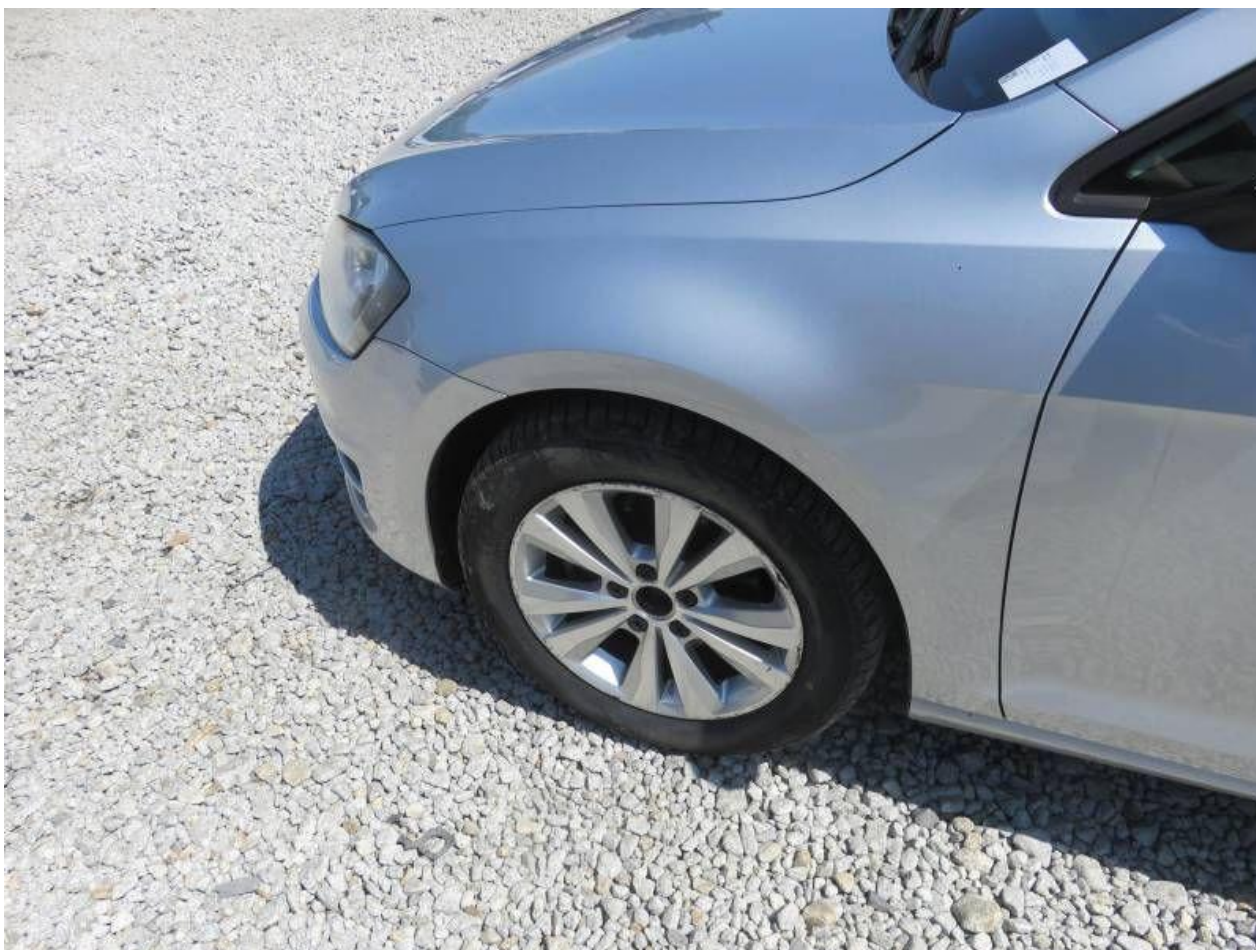

Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83

Nalepka z danymi samochodu

1	☐	WVWZZZAUZGP591961	CXXB	☐
	☐	BA5 33V		☐
2	☐	BA533V VARIANT 1,6 CLBM	81 KW	☐
	☐	QYB LA7W TW	FTDI M5F CXXB	☐
3	☐	X4J B0A C2L G0C HH7 J2D DK5 Q2J		☐
	☐	V1P 1AT 1G2 2PH 1NL 5RQ 5SL TJ1		☐
	☐	- 3S2 3U2 Q16	I8E 8GU 8ZH	☐
	☐	1KE 1ZE -	G16 7MM	☐
	☐	0Y1 4UP 4X3 4R4 4K3 N3B 5MB		☐
4	☐	8RM 2JB E0A 0AE 0BA	2G5	☐
	☐	1JA L05 0YF		☐
	☐			☐
	☐			☐
	☐			☐
	☐			☐
	☐			☐
	☐			☐

Fot. nr 84

Potwierdzenie przeglądu 3

tak / nie Wykonano:	tak / nie Czynności dodatkowe – wymiana:
☒ Wymiana oleju z przeglądem	☐ AdBlue®
☒ Przegląd	☐ Płyn hamulcowy
☒ z wymianą oleju w silniku	☐ Filtrowanie oleju napędowego
☒ z rozszerzonym zakresem przeglądu	☐ Olej przekładniowy DSG®, AT®
☒ Zastosowano olej silnikowy LongLife	☐ Sprzęgło Haldex: olej
☒ Sprawdzenie korozji i szczelności instalacji gazowej	☐ Pasek wieloramienny
☒ Sprawdzenie ustawienia reflektorów	☐ Wkład filtra powietrza
☒ Zalecana naprawa	☐ Butelka do napełniania opon (środek uszczelniający)
☒ Zyczenie klienta (również zaznaczyć na zleceniu)	☐ Wkład filtra kurzu i pyłków rolni
Przegląd wykonano dnia: 11.08.18	☐ Pasek zębaty
przy przebiegu km: 81539	☐ Świece zapłonowe
Numer rachunku:	☐
Przegląd wykonano:	☐
	Gwarancja możliwości LongLife:
Pieczęć specjalistycznego serwisu	Pieczęć partnera Volkswagen

Pamiętaj termin następnego przeglądu

Wizyta w serwisie	Czynności dodatkowe
☐ na podstawie wyświetlacza terminów przeglądu	
albo	
dnia (data): 11.08.2019	dnia (data):
albo	albo:
przy przebiegu w km: 96539	przy (przebiegu w km):

Dokumentacja sprawdzenia

Rys. 5 Przedstawienie zasady Obowiązku dla w

Państwa specjalistyczny serwis zaznacza w rys.

* Rys. ☐ Wybrzuszenia/wgłębienia

Czy stwierdzono wady? tak: ☐

Opis wady:

Fot. nr 85

RODZIN POJAZDU

SAMOCÓD OSOBOWY

PRZYNACZNIK

ROK PRODUKCJI: **2016**

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ: **610 kg**

NAJWIEKSZY DOP. NACIŚCIE OŚI: **9,90 kN**

NR SERYJNY POJAZDU: **AAC2218948**

SERIA DR/ BAS **0385433**

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA

Dowód Rejestracyjny

STAROSTA PRUSZKOWSKI
ul. DRZYMAŁY 30
05-800 PRUSZKÓW

ORGAN WYDAJĄCY

A WPR 1549C

d.1 VOLKSWAGEN
d.2 ---
d.3 GOLF 1549C

D WWZZZAUZGP591961

E

B 31.05.2016 | 01.02.2022 | H ---

SERIA DR/ BAS **0385433**

F.1 1930 kg	F.2 1930 kg	F.3 3450 kg
G 1320 kg	J ---	
K ---		
L 2	O.1 1500 kg	O.2 690 kg
P.1 1598,00 cm³	P.2 81,00 kW	
P.3 D	Q ---	
S.1 5	S.2 ---	

Fot. nr 86

[illegible]

Fot. nr 87

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu