

Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/13261/25/02/21
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 21-02-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Rafał Dębiec
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Rafał Sypułek
DEKRA Polska - O. Katowice
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145039	BMW, X6 [G06] 19-23, X6 xDrive30d mHEV				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2993	286/210	automatyczna	116 370	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SC194AA	WBAGT810909E86144		22-03-2021/2020	22-03-2026	biały/2-warstwowa

Data oględzin: 04-03-2025

Miejsce oględzin:

AP Częstochowa
ul. Jagiellońska 153
42-200 Częstochowa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu, Asystent uwagi, Asystent świateł drogowych, Concierge Services (Serwis Informacyjny), ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 19", V Spoke 734, z ogumieniem 265/50, Fotele przednie komfortowe, elektrycznie regulowane, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda USB oraz 12V, łącznie Bluetooth, Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa, Podłoga bagażnika - podwójna, Podłokietnik przedni i tylni, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z tyłu, Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam, Remote Services (Usługi zdalne), Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Szyby atermiczne, Tapicerka skórzana Vernasca z ozdobną perforacją, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła hamowania dynamiczne, Światła przeciwmgielne diodowe.

Wypożyczenie dealerskie

Aktywna wentylacja foteli przednich, Aplikacje szklane CraftedClarity na elementach wnętrza, Asystent parkowania plus z systemem kamer 360, BMW Drive Recorder - rejestrator jazdy, Fotele przednie i tylne ogrzewane, Hak holowniczy składany elektrycznie, Hotspot WiFi, Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa, Obrazowania Shadow Line Individual o rozszerzonym zakresie, Pakiet Business Class → [Dostęp komfortowy, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, Pakiet ogrzewania Comfort, przód, Telefonnia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym], Pakiet sportowy M → [Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat, Kierownica sportowa skórzana typu M, Obrazowania Shadow Line Individual, wysoki połysk, Pakiet aerodynamiczny M, Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym, Układ hamulcowy sportowy M, Układ wydechowy sportowy M, Zawieszenie adaptacyjne M], Relingi dachowe BMW Individual Shadow Line, Rezygnacja z emblematu modelu, System Travel & Comfort, Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne, Uchwyty na napoje z regulacją temperatury, Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk, Zawieszenie pneumatyczne 2-osiowe, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, SCORPION WINTER XL R-F *	275/45 R20 110V	2,5 mm
	lewe	Pirelli, SCORPION WINTER XL R-F *	275/45 R20 110V	3,5 mm
tylna	prawe	Continental, Viking Contact 7	275/45 R20 110T	3,5 mm
	lewe	Continental, Viking Contact 7	275/45 R20 110T	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (51% - 75%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (TAK), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak możliwości uruchomienia silnika - uszkodzony akumulator. Odczyt stanu drogomierza po podłączeniu zewnętrznego zasilania.

Pomiar grubości powłoki lakierowej do 150 um poza:

- błotnik PP 173 - 194 um
- słupek PL 129 - 291 um
- drzwi PL 157 - 197 um.

Na podstawie bazy Cepik:

30.09.2021 Powstanie szkody istotnej, Kategorie: uszkodzenie elementów układu kierowniczego

22.10.2021 Dodatkowe badanie techniczne, Odczytany stan licznika: 14 164 km.

Brak danych dotyczących daty powstania aktualnej szkody pojazdu.

W pojeździe zamontowano nieoryginalne koła - na podstawie danych producenta powinny być 22 calowe. Podczas oględzin okazano 1 kluczyk pojazdu.

Oględziny w warunkach parkingowych bez demontaży - możliwość ujawnienia dodatkowych uszkodzeń, niesprawności i braków.

W celu ustalenia pełnego zakresu uszkodzeń konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych. Określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Okładzina zderzaka przedniego	51118098864	połamana(y)	
2	Tłumik zderzaka przedniego	51118070183	połamana(y)	
3	Tłumik zderzaka przedniego, boczny R	51118092748	połamana(y)	
4	Tłumik zderzaka boczny R	51117421636	połamana(y)	
5	Pokrycie	51118080959	połamana(y)	
6	Pokrycie boczne wewnętrzne L	51118092501	połamana(y)	
7	Pokrycie boczne wewnętrzne R	51118092502	połamana(y)	
8	Zaślepka haka holowniczego R	51118069949	brak	
9	Wspornik tabl. rejestr.	51118069950	pęknięcie	
10	Wzmocnienie (wspornik) zderzaka	51117421599	wgniecenie	
11	Wzmocnienie zderzaka, dół	51117421600	wgniecenie	
12	Listwa ozdobna zderzaka prz., boczna R	51118092248	połamana(y)	
13	Listwa ozdobna boczna, dół R	51118092240	połamana(y)	
14	Przysłona boczna, dół R	51118092292	połamana(y)	
15	Wspornik zderzaka przedniego, boczny R	51117478844	połamana(y)	
16	Wspornik zderzaka przedniego, zewnętrzny R	51118092294	połamana(y)	
17	Krata wlotu powietrza, dolna	51118069944	połamana(y)	
18	Krata wlotu powietrza, dolna boczna R	51118069946	połamana(y)	
19	Wlot powietrza	51135A29C23	połamana(y)	
20	Wlot powietrza dół	51745A29C34	połamana(y)	
21	Kanał chłodzący hamulce, przedni prawy R	51747421686	połamana(y)	
22	Kanał chłodzący hamulce, tylny prawy R	51747421700	połamana(y)	
23	Spoiler czołowy	51117456485	połamana(y)	
24	Czujnik odstępu przedni R	66205A1F862	pęknięcie	
25	Czujnik odstępu przedni, boczny zew. R	66209826785	pęknięcie	
26	Przewody zderzaka przedniego	61129439892	pęknięcie/rozerwanie	
27	Zestaw kleju przedniego czujnika odstępu	83195A547C4		
28	Czujnik aktywnej ochrony pieszego	65765A4FC70		
29	Zaślepka zderzaka przedniego	51111908077		
30	Reflektor LED z kierunkowskazem R	63119850418	połamana(y)	
31	Reflektor LED R	63119477985		
32	Uchwyt reflektora R	41007492366	połamana(y)	
33	Reflektor przeciwmglowy LED kompletny R	63177406366	połamana(y)	
34	Uchwyt refl.przeciwmglowego R	51118069948	połamana(y)	
35	Błotnik przedni R	41008737622	wgniecenie	
36	Listwa ochronna rantu błotnika R	51778099204	połamana(y)	
37	Napis na błotniku L	51148094035	pęknięcie	
38	Napis na błotniku R	51148094035	pęknięcie	
39	Nadkole wewn. R	51717427506	połamana(y)	
40	Nadkole wewn., przód R	51118092242	połamana(y)	
41	Nadkole wewn., Część górna R	51717428398	połamana(y)	
42	Ostona chłodnicy	51138745303	połamana(y)	
43	Pokrywa przednia	41007492375	wgniecenie	
44	Uszczelka pokrywy przedniej	51767418174	rozerwanie	
45	Uszczelka boczna pokrywy przedniej R	51767418198	pęknięcie	
46	Zawias pokrywy przedniej L	41009477741	wgniecenie	

47	Zawias pokrywy przedniej R	41009477742	wgniecenie	
48	Zamek boczny pokrywy przedniej L	51237485957	wgniecenie	
49	Zamek boczny pokrywy przedniej R	51237347409	wgniecenie	
50	Trzpień zamka bocznego L	51237347412	wgniecenie	
51	Trzpień zamka bocznego R	51237347412	wgniecenie	
52	Cięgno część przednia	51237418204	pęknięcie	
53	Emblemat (na pokrywie)	51147499154	zarysowanie	
54	Siłownik aktywnej ochr. pieszego L	51237418199	wgniecenie	
55	Siłownik aktywnej ochr. pieszego R	51237418200	wgniecenie	
56	Blacha zamka (zawiasu)	51647421711	wgniecenie	
57	Wspornik reflektora R	51647421710	połamana(y)	
58	Wspornik wzmocn.przedniego boczny R	51647445102	wgniecenie	
59	Owiewka górna	51748495363	połamana(y)	
60	Owiewka dolna	51747421678	połamana(y)	
61	Oslona silnika	51487468803	połamana(y)	
62	Oslona silnika boczna R	51757424918	połamana(y)	
63	Użyta poduszka powietrzna pieszego	KET		
64	Czujnik temperatury zewnętrznej	65816936953		
65	Listwa ochronna ściany bocznej L	51778099205	połamana(y)	
66	Tarcza koła aluminiowa przód L	36118071996	ubytki materiału	
67	Tarcza koła aluminiowa tył L	36118071997	ubytki materiału	
68	Filtr powietrza kompletny	13717643301	połamana(y)	
69	Wlot powietrza	13718635093	połamana(y)	
70	Akumulator wysokiego napięcia	61215A38DE3	inne:niesprawność	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Klucz zapasowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k/e	K1R		
2	Zaślepka przedniego haka holowniczego R	K1R		
3	Pokrycie zderzaka przedniego, część środkowa c-e	K1R		
4	Czujnik odległości, przód R	K1R		
5	Czujnik odległości, przód R	K1R		
6	Błotnik przedni kompletny R	I		
7	Poszerzenie błotnika przedniego R	K1R		
8	Pokrywa przednia	I		
9	Poszerzenie ściany bocznej, tył L	K1R		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41008497441	zarysowania eksploatacyjne, na krawędzi	
2	Pokrywa schowka	51169472465	pęknięcie/rozerwanie	
3	Podłokietnik konsoli środkowej	51169399806	zarysowania eksploatacyjne	
4	Tapicerka drzwi, przód L	51419473991	pęknięcie/rozerwanie	
5	Tapicerka siedziska 1.rząd L	52108493231	przepalenie	
6	Próg		zarysowania eksploatacyjne	
7	Słupek środkowy R		zarysowania eksploatacyjne	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4




Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7

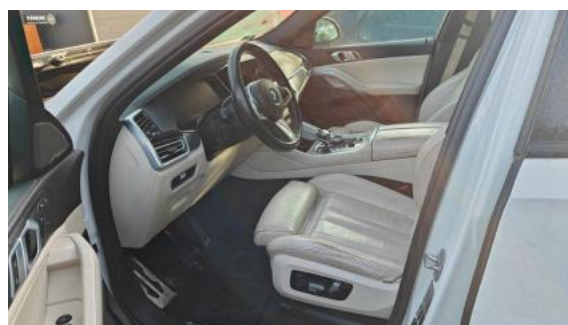

Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18




Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21

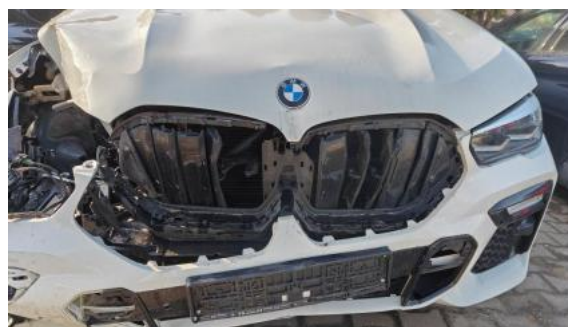

Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29




Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

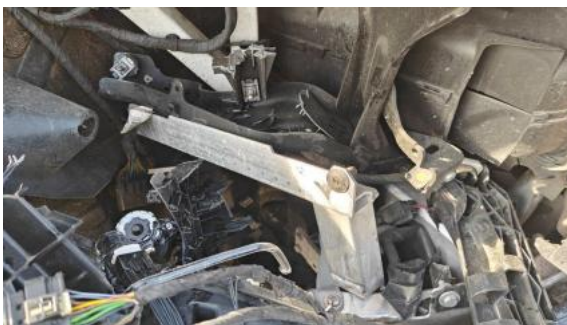DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33****Fot. 34****Fot. 35****Fot. 36****Fot. 37****Fot. 38****Fot. 39****Fot. 40**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44




Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47

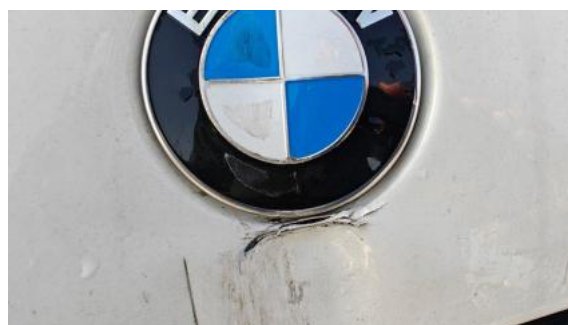

Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 49****Fot. 50****Fot. 51****Fot. 52****Fot. 53****Fot. 54****Fot. 55****Fot. 56**


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58

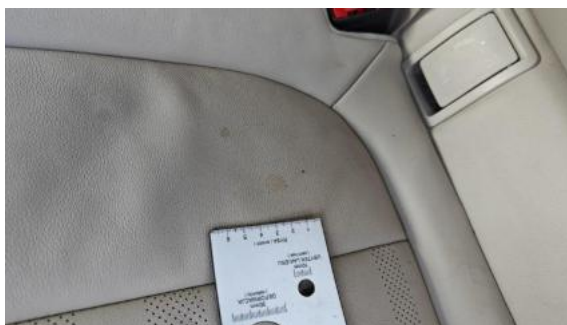

Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 73



Fot. 74



Fot. 75



Fot. 76



Fot. 77



Fot. 78



Fot. 79



Fot. 80


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81



Fot. 82

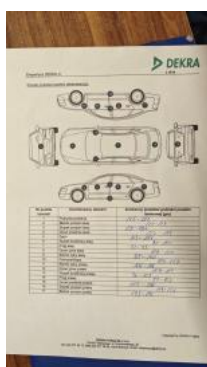

Fot. 83



Fot. 84