

Zleceniodawca:

ING Lease Sp. z o.o.

Firma rzeczoznawcza:

Nefris Sp. z o.o.
Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu dla sprzedaży powindykacyjnej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W1V44781313810356
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	DW1WT28
Model pojazdu:	EQV 300 MR`20 447	Nr Info-Ekspert:	022-11538
Wersja:	L Avantgarde 90kWh	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	56943 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/12/23		
Rodzaj nadwozia	van 5 drzwiowy 6 osobowy		
Dop. masa całkow.	3500 kg		
Jednostka napędowa	elektryczna		
Moc silnika	150kW (204KM)		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Data oględzin	2025/05/27		
Miejsce oględzin	Komorniki ul.Lipowa 2		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent martwego pola lusterek	48	Połączenie ratunkowe Mercedes-Benz
2	Asystent rozpoznawania znaków drogowych	49	Próg drzwi przesuwanych podświetlany
3	Asystent ruszania na wzniesieniu	50	Przewód do ładowania Mode 2 długości 5 m
4	Asystent układu hamulcowego aktywny	51	Przygotowanie do usług zdalnych i nawigacyjnych
5	Asystent utrzymania pasa ruchu	52	Radio cyfrowe DAB
6	Asystent wspomagania koncentracji Attention	53	Schówek w desce rozdzielczej zamykany

Assist	
7 Blokada drzwi przesuwnych aktywna	54 Schowek w konsoli centralnej
8 Czujnik deszczu	55 Serwis Live Traffic Information
9 Drzwi przesuwne lewe	56 Siedzenie pojedyncze, 2 rząd z lewej strony
10 Drzwi przesuwne prawe	57 Siedzenie pojedyncze, 2 rząd z prawej strony
11 Drzwi tylne podnoszone do góry	58 Siedzenie pojedyncze, 3 rząd z lewej strony
12 Fotel kierowcy komfortowy	59 Siedzenie pojedyncze, 3 rząd z prawej strony
13 Fotel pasażera przedni komfortowy	60 Sterowanie klimatyzacji zdalne
14 Funkcja Hold	61 Sygnalizacja akustyczna zbliżającego się pojazdu (w zakresie prędkości 0-30km/h)
15 Gniazdo 12V	62 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
16 Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	63 Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
17 Hamulec postojowy elektryczny	64 System głośników dwudrożnych z przodu i tyłu
18 Immobilizer	65 System kontroli ciśnienia w oponach
19 Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej	66 System ładowania AC 11kW / DC 110kW
20 Kierownica pokryta skórą	67 System multimedialny MBUX rozszerzony
21 Kierownica wielofunkcyjna	68 System nawigacji satelitarnej
22 Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC	69 System oświetlenia inteligentny ILS LED
23 Kluczyk elektroniczny stylizowany na chromowany	70 System prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania w przestrzeni bagażowej
24 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	71 Szyba drzwi tyłu nadwozia otwierana
25 Koło zapasowe	72 Szyby atermiczne
26 Kurtyny powietrzne	73 Szyby przednie regulowane elektrycznie
27 Lakier Biel Arktyczna	74 Światła stop adaptacyjne
28 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	75 Światła tylne LED
29 Lusterko wewnętrzne	76 Światła włączane automatycznie
30 Moduł komunikacyjny z kartą SIM	77 Światła z regulacją kąta pochylenia
31 Nawiew powietrza na siedzenia tylne	78 Światło dodatkowe STOP
32 Ogrzewanie dodatkowe elektryczne	79 Tablica wskaźników zintegrowana z kolorowym wyświetlaczem 5,5"
33 Okna z tyłu stałe	80 Tapicerka ze skóry Lugano czarna
34 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	81 Tarcze kół aluminiowe 17" 15-ramienne (RK8)
35 Oświetlenie do czytania w uchwytach nadokiennych	82 Tempomat
36 Oświetlenie otoczenia drzwi tyłu nadwozia	83 Touchpad
37 Oświetlenie przestrzeni bagażowej	84 Uchwyt do wsiadania
38 Oświetlenie przy podłodze z przodu	85 +Wersja 7 osobowa
39 Oświetlenie wnętrza Ambiente	86 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
40 Oświetlenie wyjścia	87 Wykładzina dywanowa w przestrzeni kierowcy
41 Panel dachowy komfortowy	88 Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej
42 Podłokietniki siedzeń w przestrzeni pasażerskiej	89 Wykończenie wnętrza elementami ozdobnymi z podwójnymi paskami
43 Podsufitka tapicerowana	90 Wyświetlacz 10,2" dotykowy
44 Podsufitka w kolorze szarość kryształ	91 Zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem od wewnątrz
45 Poduszka powietrzna kierowcy	92 Zaczep holowniczy wkręcany
46 Poduszka powietrzna pasażera	93 Zamek centralny zdalnie sterowany
47 Poduszki powietrzne boczne przednie	94 Zawieszenie standardowe Plus

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Asystenta jazdy
 - Tempomat aktywny

Asystent utrzymania pasa ruchu
Asystent martwego pola lusterek

- 4 Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia
 - Zderzaki w kolorze nadwozia
 - Listwy boczne w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Burmester Surround Sound
- 2 Drzwi tyłu nadwozia Easy-Pack zamykane/otwierane elektrycznie
- 3 Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 4 Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
- 5 Klimatyzacja automatyczna Thermotronic (dopłata)
- 6 Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna tylna
- 7 Konsola centralna z roletą
- 8 Lakier metalizowany (dopłata)
- 9 Pakiet parkowania z kamerą 360°
 - Asystent parkowania Active Parking System
 - Kamera 360°
- 10 Pakiet wyposażenia lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 11 Relingi dachowe anodyzowane
- 12 Siedzenia w II rzędzie 2-osobowe komfortowe
- 13 System utrzymywania odległości od poprzedzającego pojazdu "Distronic Plus"
- 14 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*GOODYEAR ULTRAGRIP 245/55 R17 106H	6,5	31
Przednie prawe:	*GOODYEAR ULTRAGRIP 245/55 R17 106H	8,0	10
Tylne lewe:	*GOODYEAR ULTRAGRIP 245/55 R17 106H	7,5	17
Tylne prawe:	*GOODYEAR ULTRAGRIP 245/55 R17 106H	7,5	17

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (+)
Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2020/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)
Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG (+)
Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 68 900 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 11 957 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,43%.
- KOREKTY RÓŻNE: (-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw (-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Regionalna sytuacja rynkowa (-)

Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.

Sprzedaż wymuszona (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (+)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pokrywa silnika - wgnieciona

Zderzak P - zarysowany

Zderzak T - zarysowany

Drzwi TL - odprysk

Drzwi PL - odprysk


Próg L - zarysowany

Felga PP - zarysowana

Nadkole TL - pęknięte



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

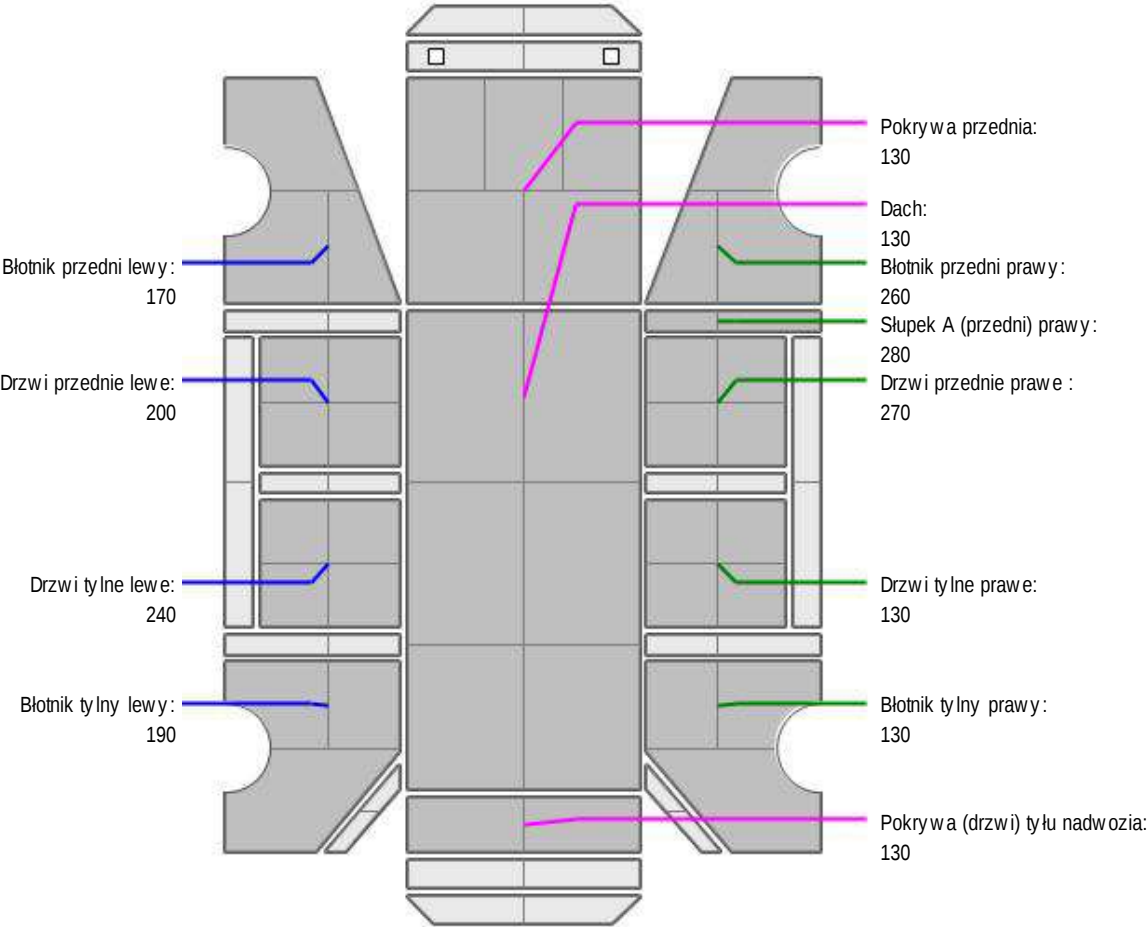

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	170	
4	Drzwi przednie	L	200	
5	Drzwi tylne	L	240	
6	Błotnik tylny	L	190	
7	Błotnik przedni	P	260	
8	Słupek A (przedni)	P	280	
9	Drzwi przednie	P	270	
10	Drzwi tylne	P	130	
11	Błotnik tylny	P	130	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130	



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Komunikat - ciśnienie w ogumieniu

JAZDA KONTROLNA

Silnik – praca silnika prawidłowa.
Skrzynia biegów – nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy podczas krótkiej próby ruchowej wykonanej w

warunkach parkingowych.

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Podczas krótkiej próby ruchowej wykonanej w warunkach parkingowych nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie zawieszenia kół.

Układ hamulcowy – w warunkach parkingowych nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
---	------------------------	---

POZOSTAŁE INFORMACJE

06.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 18 000 - 20 000 PLN

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Strefa uszkodzenia

- Lewy przód

- Lewa strona

- Tył

- Lewy tył

- Prawy tył

10.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 4 000 - 4 500 PLN

Rezultat

USZKODZENIE SZYB

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

- Szyby

Strefa uszkodzenia

- Prawy przód

- Prawa strona

Zastrzeżenia ograniczające

- Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
- Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodne z prawdą.
- Niniejsza wycena wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
- Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9

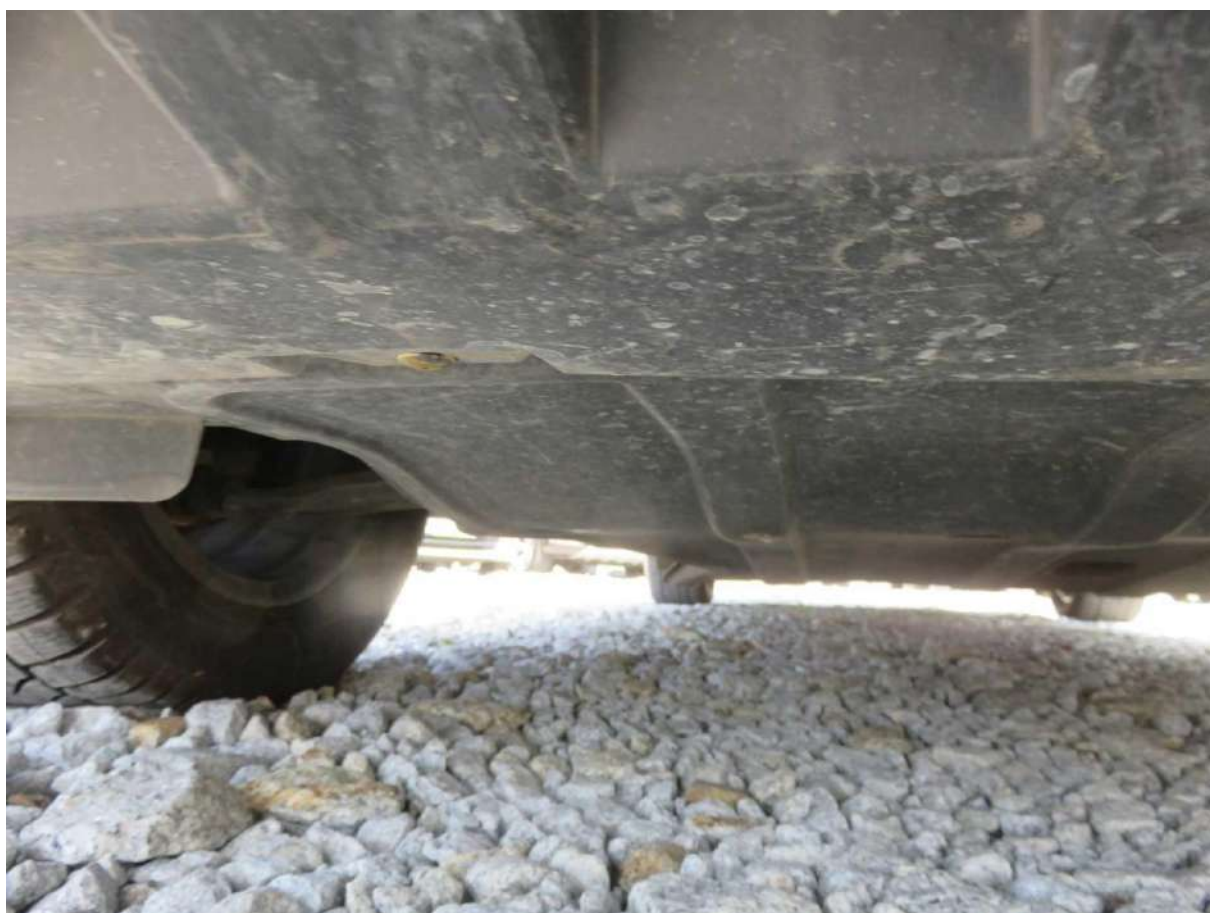

Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13

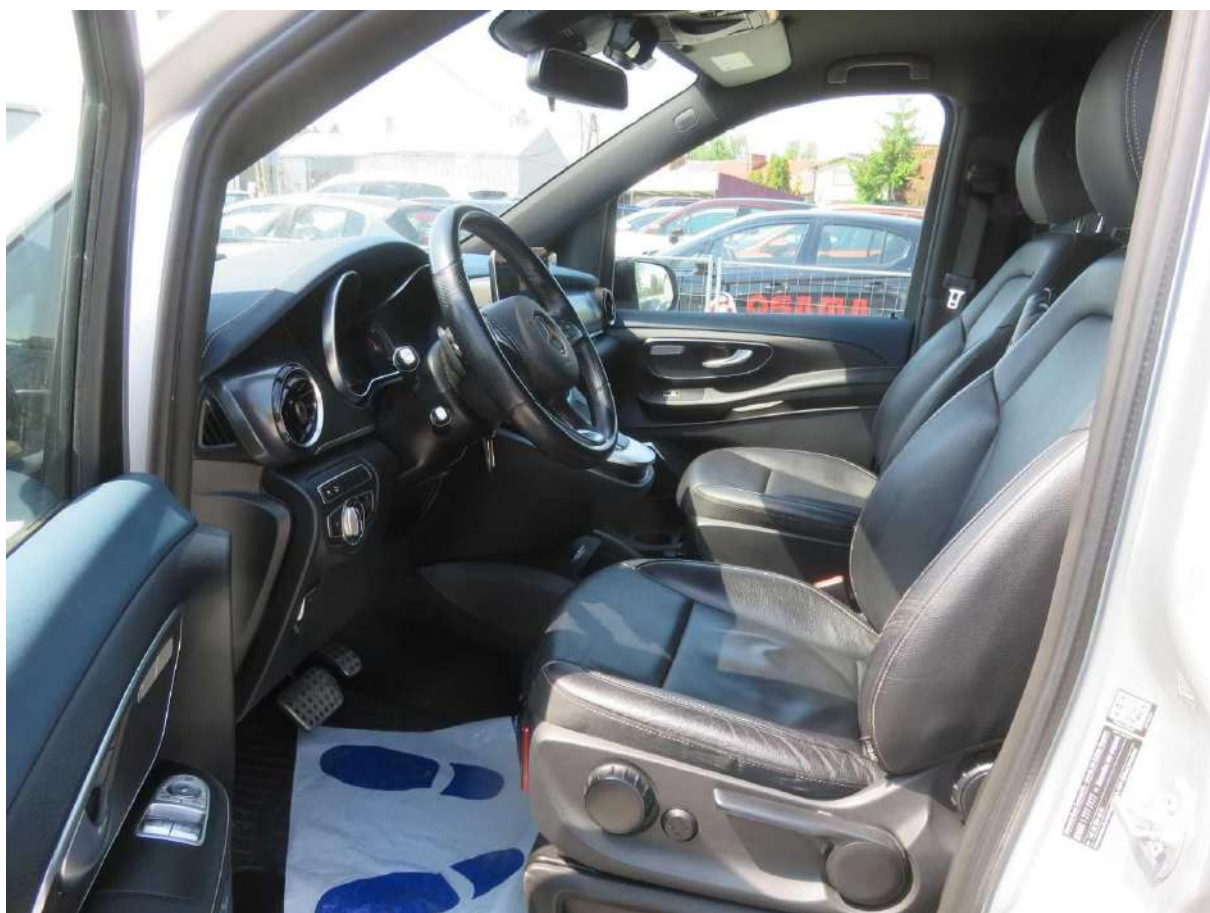

Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29

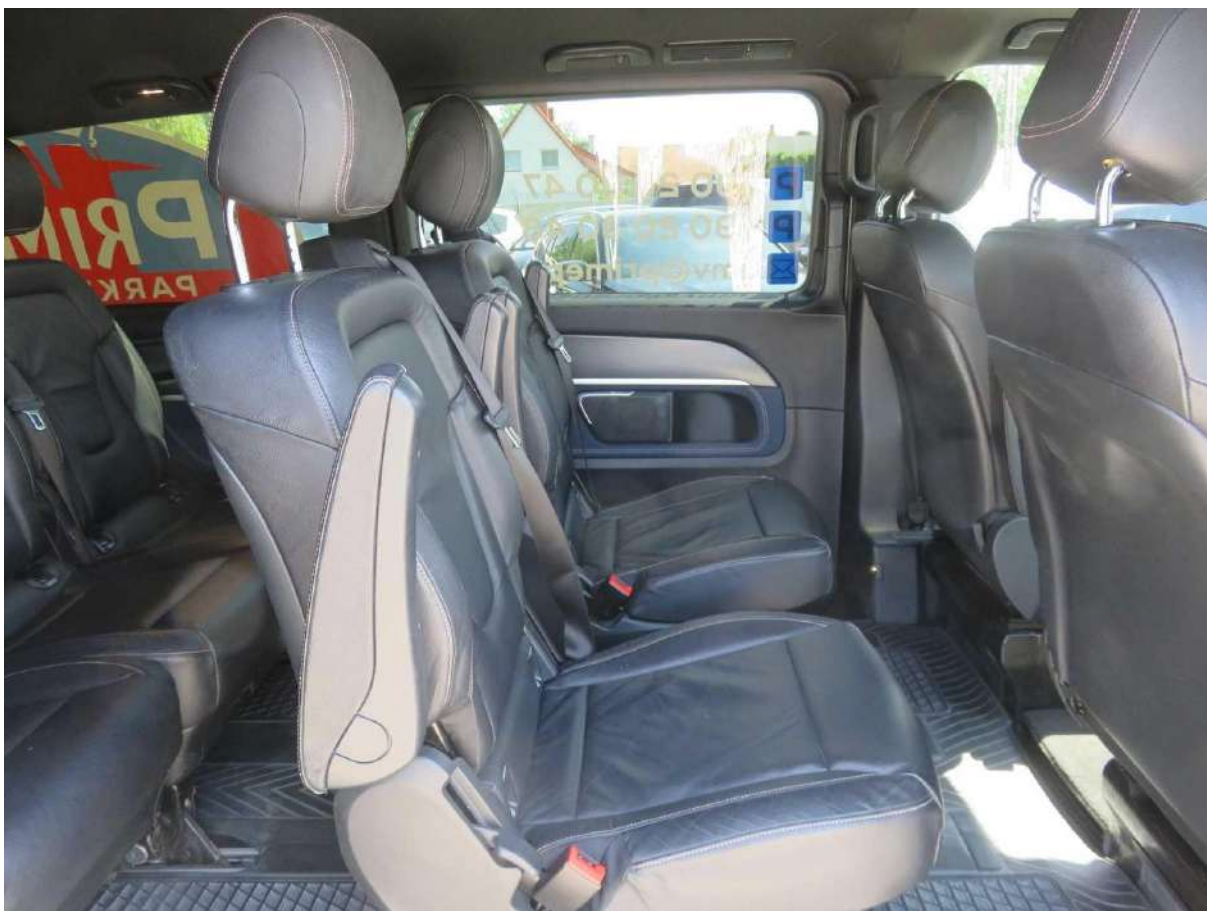

Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33

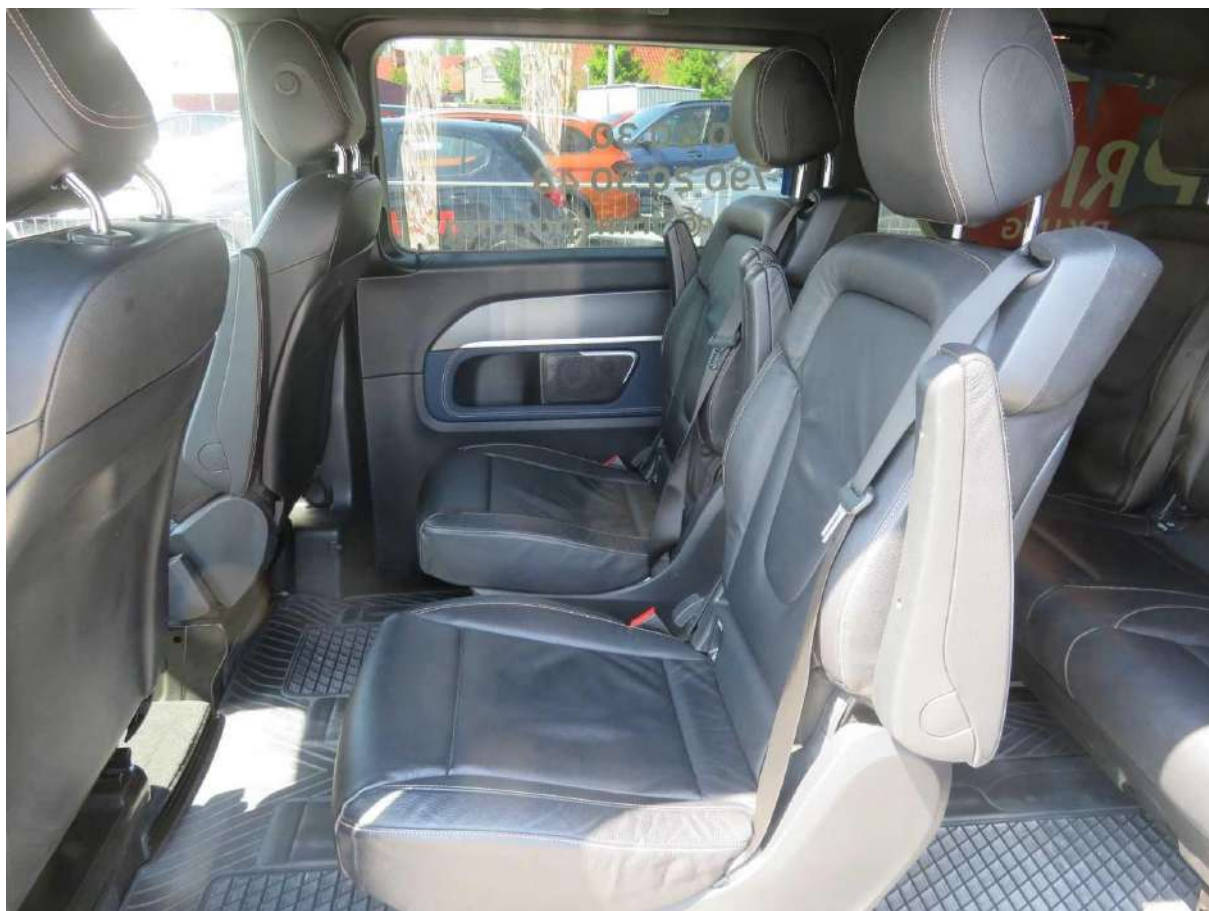

Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46

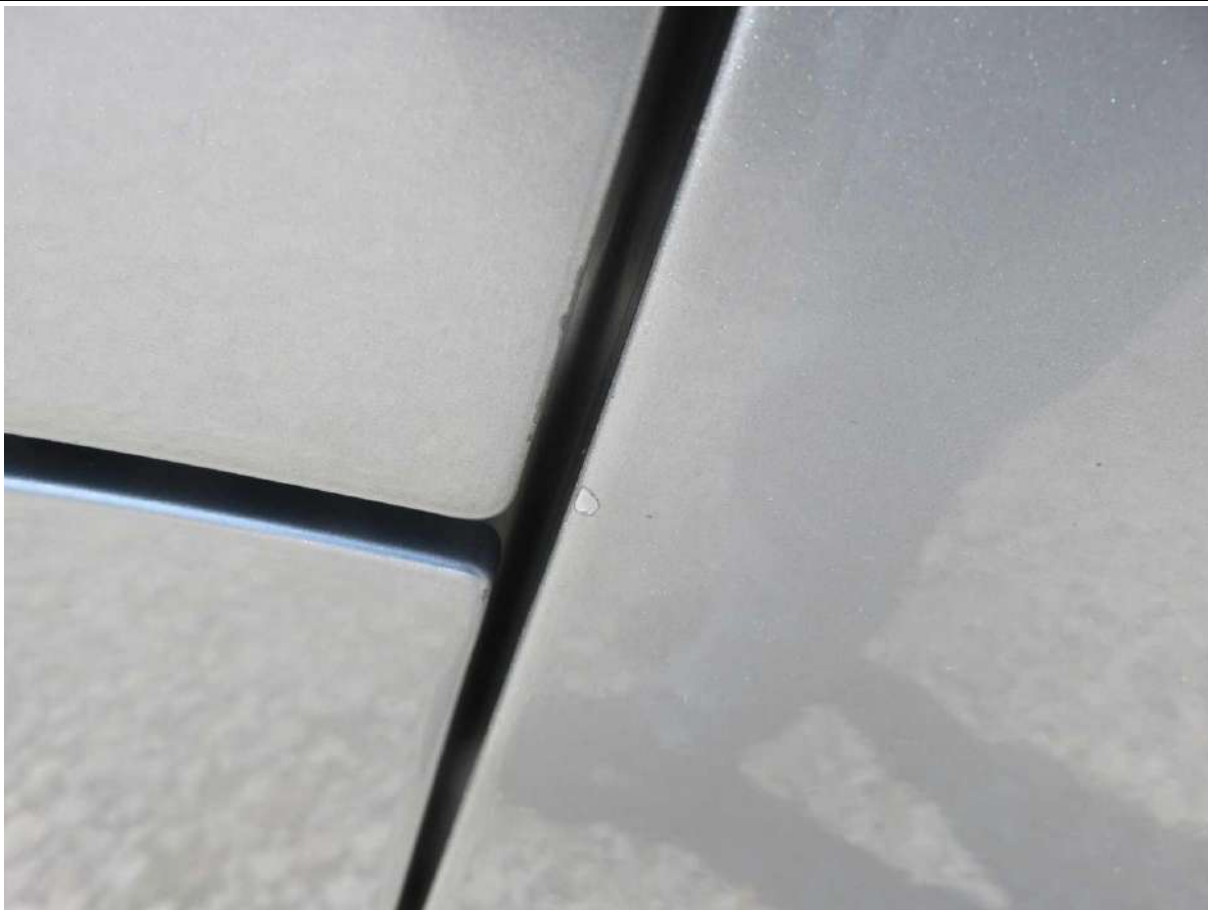

Fot. nr 47



Fot. nr 48

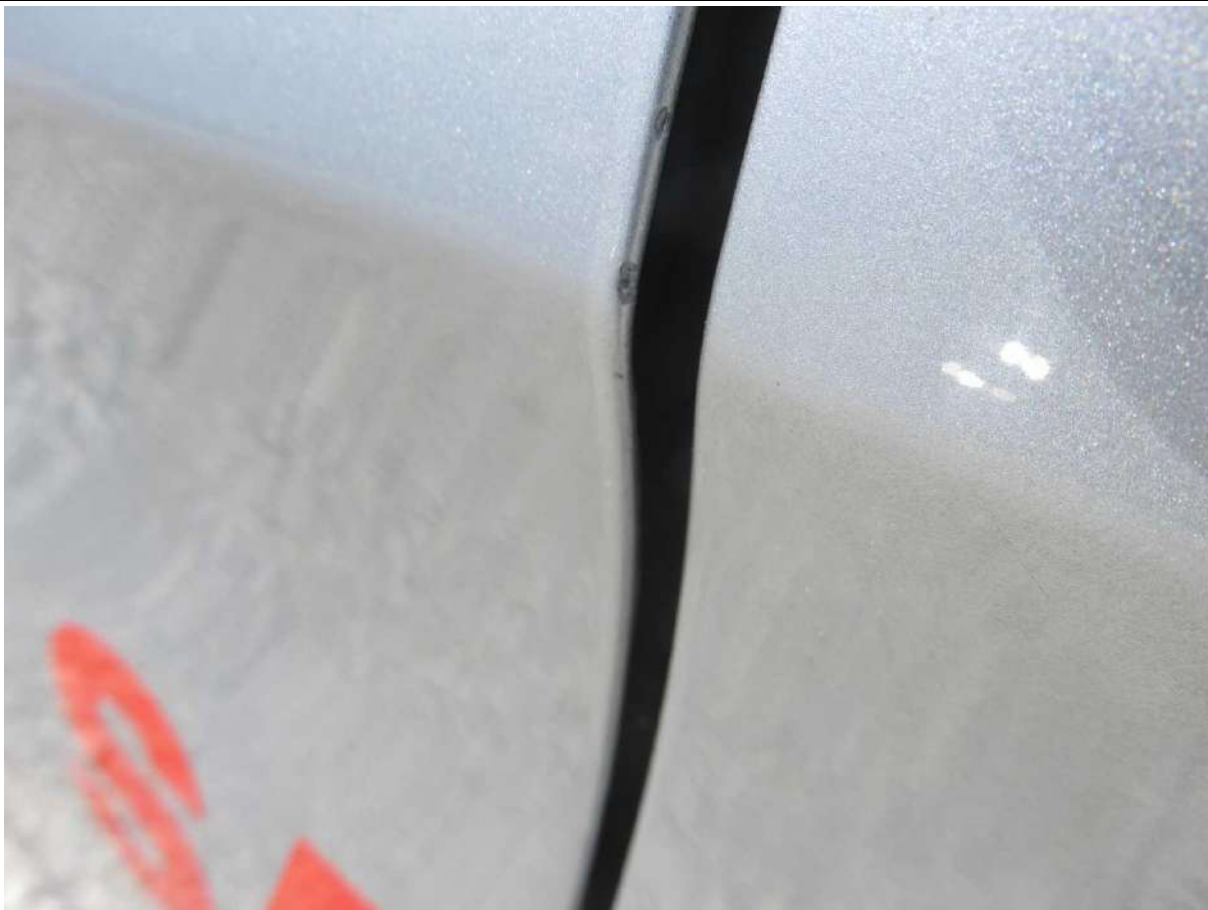

Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

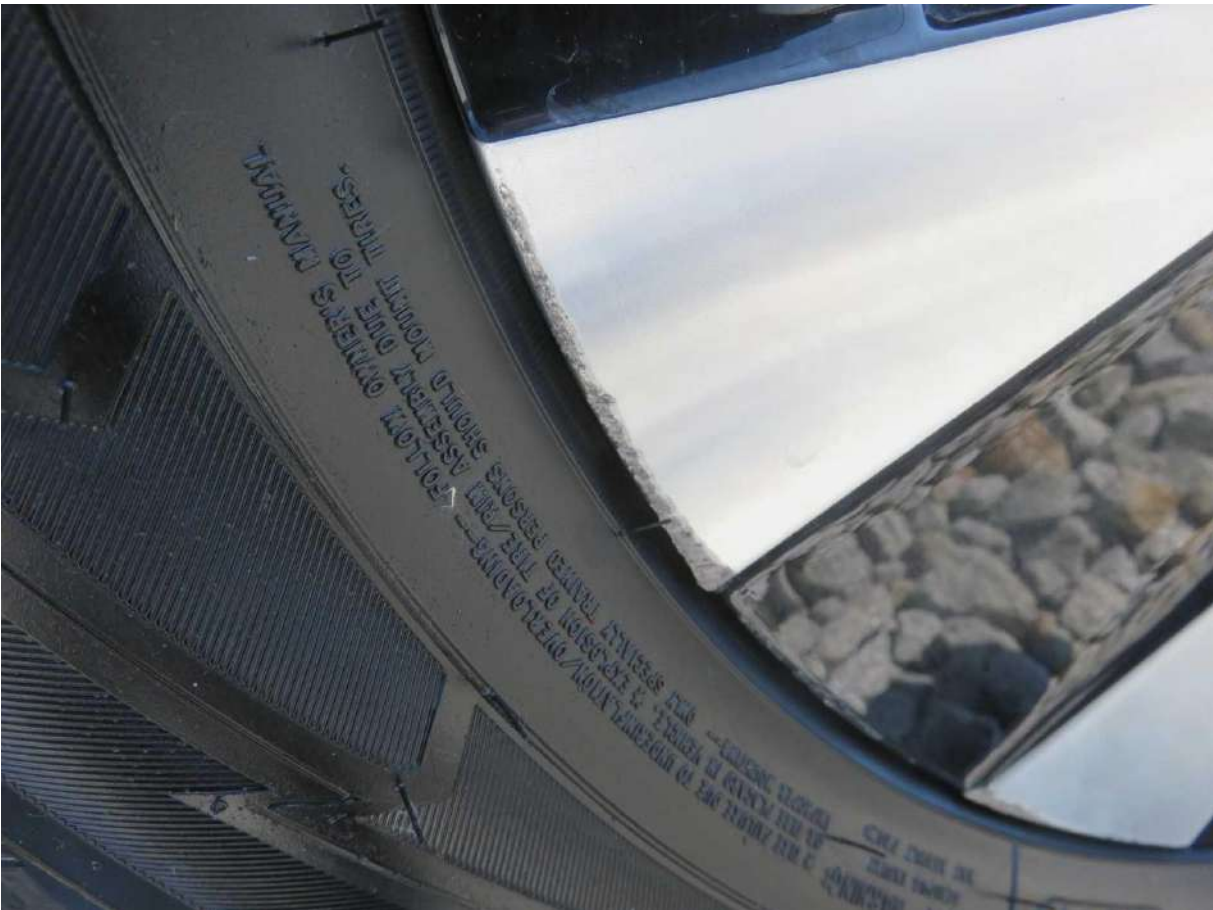

Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu