

Wycena pojazdu numer: 274/05/2025/KC

z dnia: 2025/05/13

Rzecznik: inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2025

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Marka: MERCEDES-BENZ

Model pojazdu: 319 Sprinter CDI MR`18 E6 3.5t

Wersja: Aut.

VIN: W1V3M3FZ0RN28580

Nr rejestracyjny: PZ5G404

Nr Info-Ekspert: 022-14430

Rok produkcji: 2023



Wskazanie drogomierza 128609 km

Data pierwszej rejestracji 2024/01/26

Data ważności badania technicznego 2027/01/26

Rodzaj zabudowy skrzyniowa kurtynowa z dachem stałym

Rodzaj kabiny krótka

Dop. masa całkowita / Ładowność 3500 kg / 650 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / 4x2 / automatyczna

Rozstaw osi 4325 mm

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 1950 ccm / 140kW (190KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy

Norma spalin E6

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) biały 1-warstwowy typu uni

RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

Pojazd bazowy

Wypożyczenie kabiny:

Wymiary zabudowy

Wypożyczenie zabudowy:

Pojazd wyceniany

Zabudowa sypialna kabiny górna

długość: 4800 mm / szerokość: 2250 mm

Kurtyna z dachem stałym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	System Eco Start/Stop
2	Asystent wiatru bocznego	20	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Filtr paliwa z separatorem wody	21	System hamowania awaryjnego BAS
4	Fotel kierowcy z pełną regulacją	22	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Głośniki	23	System połączenia alarmowego
6	Immobilizer	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Koło zapasowe	25	Światła do jazdy dziennej
8	Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy	26	Światła mijania włączane automatycznie
9	Moduł komunikacyjny z kartą SIM	27	Światła stop adaptacyjne
10	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	28	Światła z regulacją kąta pochylenia
11	Obrotomierz elektroniczny	29	Tarcze kół stalowe 16"
12	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	30	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
13	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
14	Przygotowanie do montażu modułu PSM	32	Wspomaganie układu kierowniczego
15	Przygotowanie do montażu radia	33	Wyłącznik awaryjny akumulatora
16	Radio cyfrowe DAB	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Radio MB Audiosystem	35	Zbiornik paliwa 65l
18	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Klimatyzacja automatyczna
2	+Ogrzewanie niezależne
3	+System nawigacji satelitarnej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SUNFULL 225/75 R16C 121/120R SF-08 ALL SEASON	8,0
Przednie prawe:	*SUNFULL 225/75 R16C 121/120R SF-08 ALL SEASON	8,0
Tylne lewe:	*SUNFULL 225/75 R16C 121/120R SF-08 ALL SEASON	9,0
Tylne prawe:	*SUNFULL 225/75 R16C 121/120R SF-08 ALL SEASON	9,0

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano na parkingu: Miękinia (55-330), ul. Aukcyjna 1. Podczas oględzin udostępniono:

- dowód rejestracyjny
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Nie okazano książki serwisowej pojazdu.

W raporcie historii pojazdu autoDNA:

- nie znajduje się wpis „odnotowano szkodę na pojeździe”;
- znajdują się wpisy z odczytami wskazań drogomierza - ostatni z 07.2024 r. przy stanie drogomierza 60 758 km

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na

biegu jałowym - równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - krótka jazda próbna, z ograniczoną prędkością (brak możliwości pełnej weryfikacji sprawności skrzyni biegów i elementów wyposażenia np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono zwiększonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej do 110 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):

- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- lusterko zewnętrzne prawe – pęknięty klosz zintegrowanego kierunkowskazu, zarysowania tworzywa
- lusterko zewnętrzne lewe – pęknięty klosz zintegrowanego kierunkowskazu, ubytek materiału
- próg lewy – zarysowanie, ubytek powłoki lakierowej
- opończa zabudowy – zarysowania wzdłużne w części lewej
- burty zabudowy – nieznaczne wgniecenia i zarysowania eksploatacyjne poszyć wewnętrznych
- podłoga zabudowy – zarysowania eksploatacyjne
- wykładziny tapicerskie kabiny kierowcy - zabrudzenia i otarcia eksploatacyjne
- fotel kierowcy i pasażera – odkształcenie siedziska, zabrudzenie eksploatacyjne tapicerki
- uszczelka drzwi lewych – rozerwanie w części dolnej
- koło kierownicy - „wytarcia” materiału
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z zabrudzeniami, uszkodzone mocowanie prawej osłony p-słonecznej
- obręcze kół pojazdu - z otarciami, uszkodzeniami i ubytkami powłoki
- wykładziny wewnętrzne drzwi - nieznaczne zabrudzenia i otarcia
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe w warunkach warsztatowych.


ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

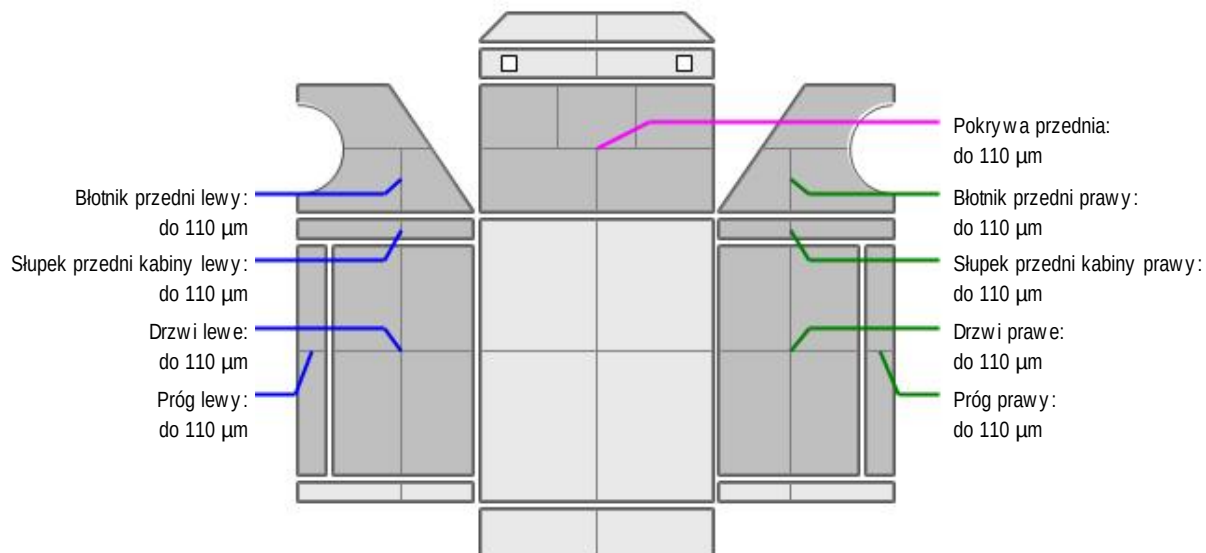

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 110 μm	
2	Błotnik przedni	L	do 110 μm	
3	Próg	L	do 110 μm	
4	Słupek przedni kabiny	L	do 110 μm	
5	Drzwi	L	do 110 μm	
6	Błotnik przedni	P	do 110 μm	
7	Próg	P	do 110 μm	
8	Słupek przedni kabiny	P	do 110 μm	
9	Drzwi	P	do 110 μm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

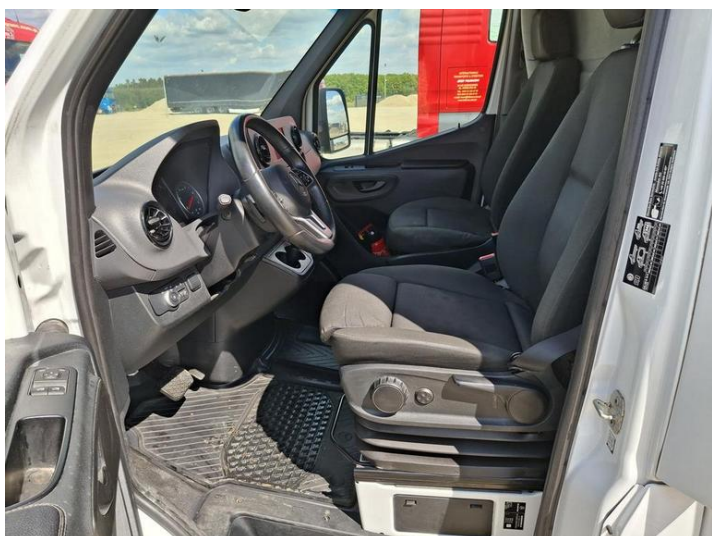

Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

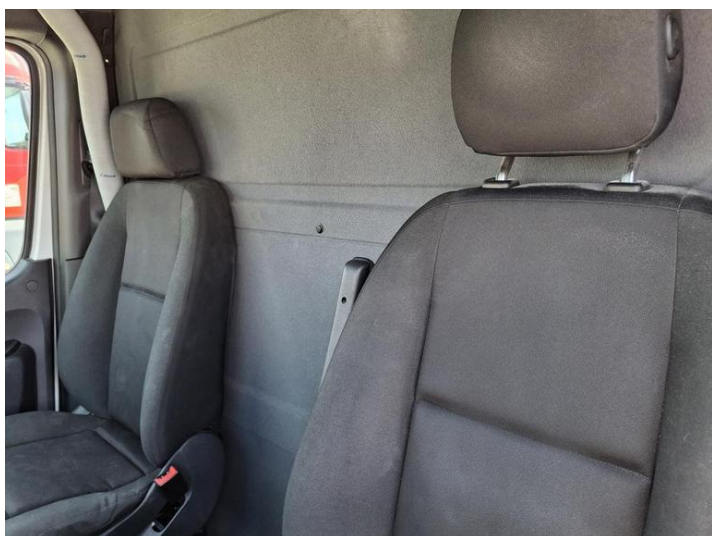

Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63

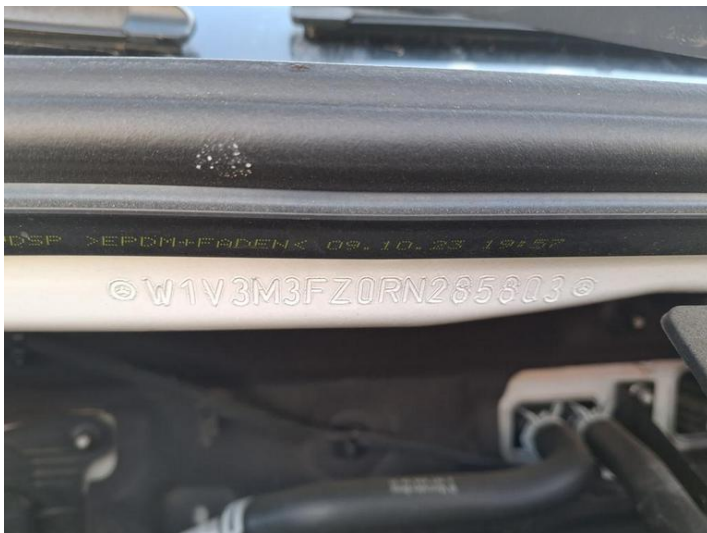

Fot. nr 64



Fot. nr 65

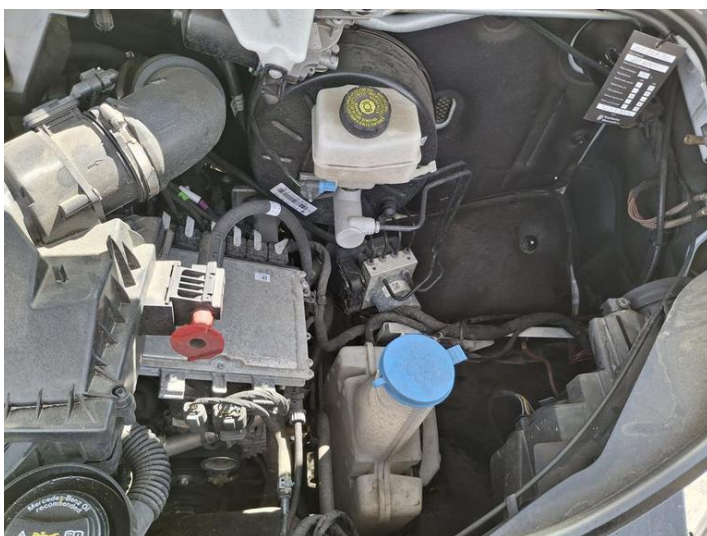

Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83

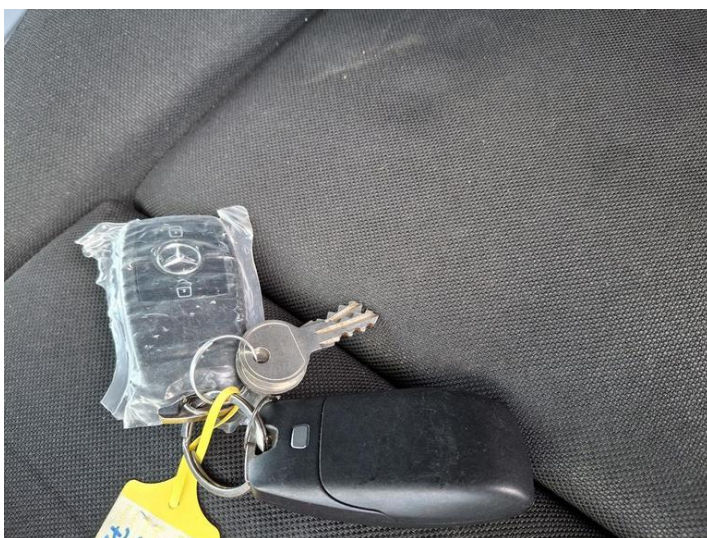

Fot. nr 84

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu