

Wycena pojazdu numer: 265/05/2025/KC

z dnia: 2025/05/08

Rzecznik: inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2025

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Marka: VOLVO

Model pojazdu: V60 Cross Country 2.0 D4 DPF MR`16 E6

Wersja: Summum

VIN: Y V 1 F Z A 8 C 1 J 2 0 5 2 9 8 4

Nr rejestracyjny: DX23096

Nr Info-Ekspert: 039-05862

Rok produkcji: 2018



Wskazanie drogomierza

108796 km

Data pierwszej rejestracji

2018/04/27, (w Polsce: 2024/10/09)

Data ważności badania technicznego

2025/10/08

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Dop. masa całkowita

2170 kg

Oznaczenie silnika

D4204T14(A8)

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1969 ccm / 140kW (190KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Autoalarm System Volvo Guard
- 2 Czujnik deszczu
- 3 Czujnik wilgotności powietrza
- 4 Czujniki parkowania - tył
- 5 Dywaniki tekstylne
- 6 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 7 Filtr cząsteczek stałych

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 31 Roleta do bagażnika
- 32 Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
- 33 Sterowanie systemem audio w kierownicy
- 34 Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich i tylnych
- 35 System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie
- 36 System kontroli trakcji
- 37 System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS

8	Filtr p/pyłkowy	38	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
9	Hamulec postojowy elektryczny	39	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
10	Immobilizer	40	System recyrkulacji powietrza
11	Kierownica 3-ramienna	41	System stabilizacji toru jazdy DSTC
12	Kierownica pokryta skórą i aluminium	42	System Start/Stop
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	43	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
14	Kluczyk zintegrowany z pilotem centralnego zamka KIR	44	System wspomagania hamowania City Safety
15	Kolumna kierownicy regulowana	45	System wspomagania nagłego hamowania EBA
16	Komputer pokładowy	46	System zabezpieczeń bocznych SIPS
17	Kurtyny powietrzne boczne	47	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
18	Listwa ochronna wewnątrz bagażnika stalowa	48	Szyby barwione
19	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	49	Światła do jazdy dziennej LED
20	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża	50	Tapicerka ze skóry z elementami winylowymi
21	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	51	Tarcze kół aluminiowe 18" "Neso" Dimond Cut
22	Oświetlenie asekuracyjne Home Safe	52	Tempomat
23	Pakiet czyste wnętrze CZIP	53	Układ szybkiego nagrzewania wnętrza PTC
24	Pakiet dodatkowego oświetlenia wnętrza	54	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
25	Podłokietnik centralny przedni	55	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
26	Podłokietnik siedzeń tylnych	56	Wykończenie wnętrza Milled Aluminium
27	Poduszka powietrzna kierowcy	57	Wyświetlacz zegarów cyfrowy 8" Active TFT
28	Poduszka powietrzna pasażera	58	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Poduszki powietrzne boczne przednie	59	Zawieszenie Dynamic
30	Relingi dachowe w kolorze srebrnym		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio system High Performance 4x45W
Głośniki 8 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Złącze "USB"
System Bluetooth
Złącze "AUX"
Wyświetlacz radia 5" kolorowy
- 3 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- 4 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 5 Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 7 Reflektory bi-ksenonowe skrętne ABL ze spryskiwaczami
Spryskiwacze reflektorów
Reflektory bi-ksenonowe skrętne ABL
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
 - 2 Fotel pasażera regulowany elektrycznie
 - 3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
 - 4 +Hak holowniczy
 - 5 Kamera cofania
 - 6 Kierownica podgrzewana
 - 7 Lakier metalizowany
 - 8 Okno dachowe regulowane elektrycznie
Konsola górna
Okno dachowe regulowane elektrycznie
 - 9 System nawigacji satelitarnej Sensus

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DUNLOP 235/50 R18 97V SP SPORT 01 AS MFS TL	5,0
Przednie prawe:	*DUNLOP 235/50 R18 97V SP SPORT 01 AS MFS TL	5,0
Tylne lewe:	*DUNLOP 235/50 R18 97V SP SPORT 01 AS MFS TL	6,5
Tylne prawe:	*DUNLOP 235/50 R18 97V SP SPORT 01 AS MFS TL	6,5

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin udostępniono:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki
- książka serwisowa pojazdu (ostatni wpis w dniu 08.08.2023 r. przy przebiegu 97289 km)

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

W raporcie historii pojazdu autoDNA:

- nie znajduje się wpis „odnotowano szkodę na pojeździe"
- znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza – ostatni z dnia 08.10.2024 r. przy stanie drogomierza 105 812 km.

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie samoczynnym – uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym - równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceni i przedmuchów oleju silnikowego. Poziom płynów eksploatacyjnych w normie. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono zwiększonych

luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej do 130 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu, z wyjątkiem:

- błotnik przedni prawy 750 – 1080 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):

- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – wymieniono jedynie największe/najbardziej istotne
- szyba czołowa - punktowy ubytek w polu widzenia kierowcy, zarysowania części dolnej
- pokrywa komory silnika – płytkie wgniecenia w części środkowej, zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- zderzak przedni - zarysowania, ubytki powłoki lakierowej w części prawej
- osłona zderzaka prawa (pod lampą p/mgłową) - pęknięcie, ślady napraw
- reflektor przedni prawy – zarysowanie klosza w części prawej
- błotnik przedni prawy – zarysowanie i ubytek powłoki lakierowej w części przedniej
- listwa krawędzi wnętrza koła przedniego prawego – liczne zarysowania tworzywa
- drzwi przednie prawe – zarysowania powłoki lakierowej w części dolnej
- drzwi tylne prawe – zarysowanie powłoki lakierowej w części środkowej
- zderzak tylny – płytkie zarysowania powłoki lakierowej w części środkowej
- tarcze hamulcowe – korozja
- obręcze kół – uszkodzenia eksploatacyjne
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- podsufitka - miejscowe zabrudzenia eksploatacyjne
- tunel środkowy – łagodne zarysowania tworzywa
- poszycia tapicerskie foteli - nieznaczne spękania
- koło kierownicy - wytarcia materiału
- wykładzina podłogowa - zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze komory bagażnika - nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne, otarcia
- komunikat na wyświetlaczu: „termin przeglądu minął”
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych


ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

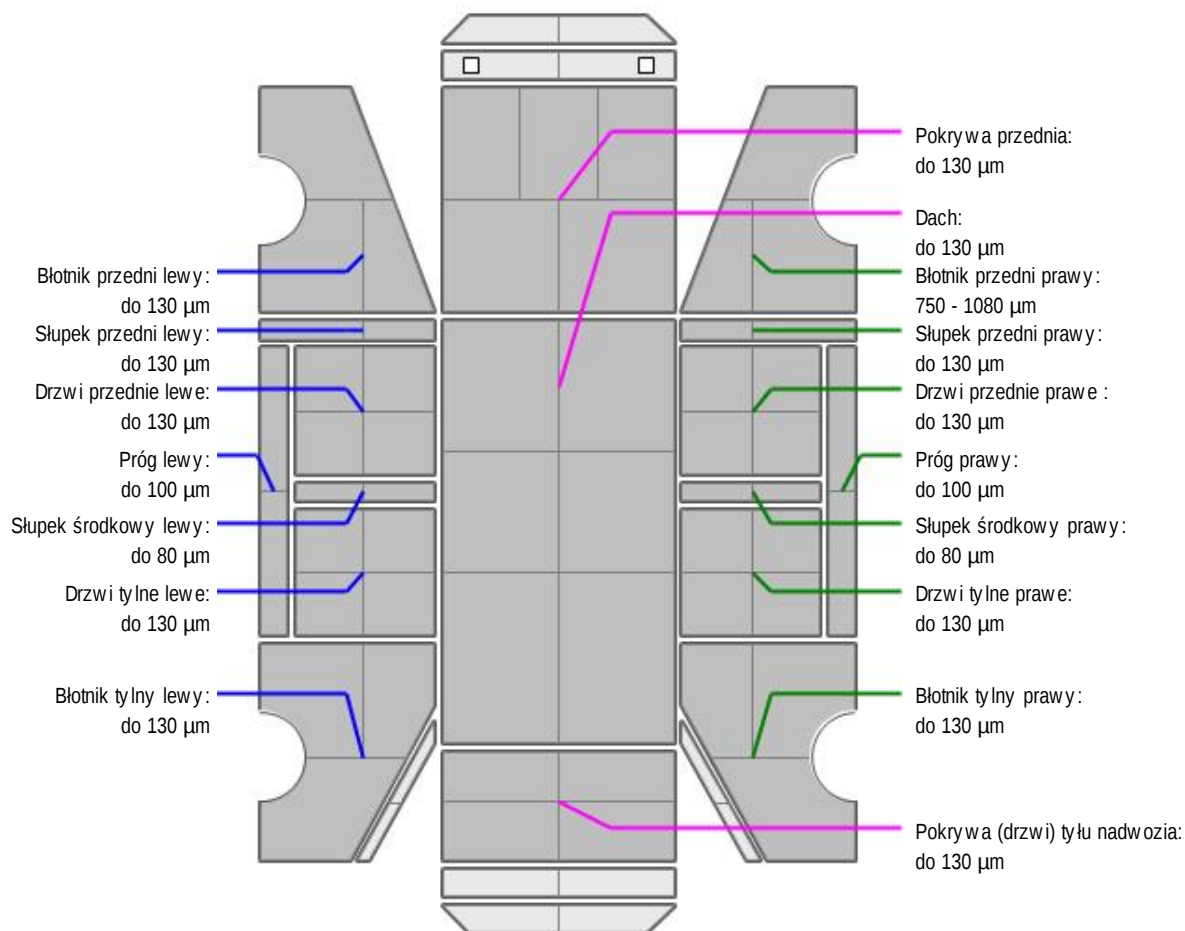

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 130 μm	
2	Dach		do 130 μm	
3	Błotnik przedni	L	do 130 μm	
4	Próg	L	do 100 μm	
5	Słupek przedni	L	do 130 μm	
6	Drzwi przednie	L	do 130 μm	
7	Słupek środkowy	L	do 80 μm	
8	Drzwi tylne	L	do 130 μm	
9	Błotnik tylny	L	do 130 μm	
10	Błotnik przedni	P	750 - 1080 μm	
11	Próg	P	do 100 μm	
12	Słupek przedni	P	do 130 μm	
13	Drzwi przednie	P	do 130 μm	
14	Słupek środkowy	P	do 80 μm	
15	Drzwi tylne	P	do 130 μm	
16	Błotnik tylny	P	do 130 μm	

17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 130 µm	
----	-------------------------------	--	-----------	--

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12

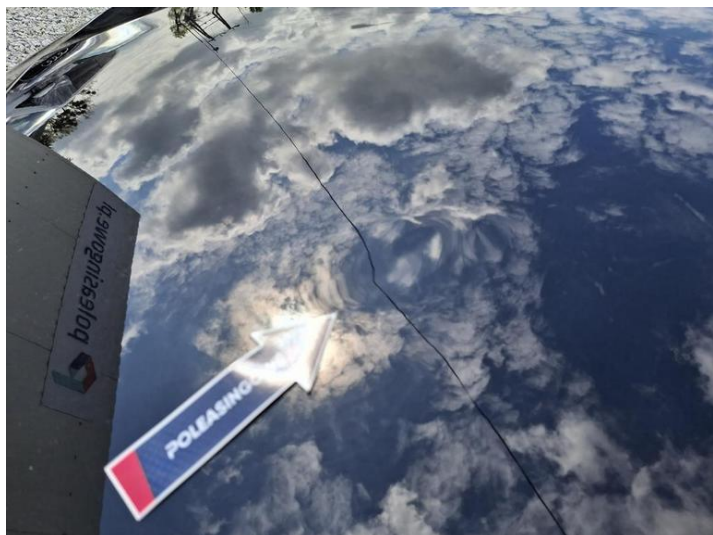

Fot. nr 13

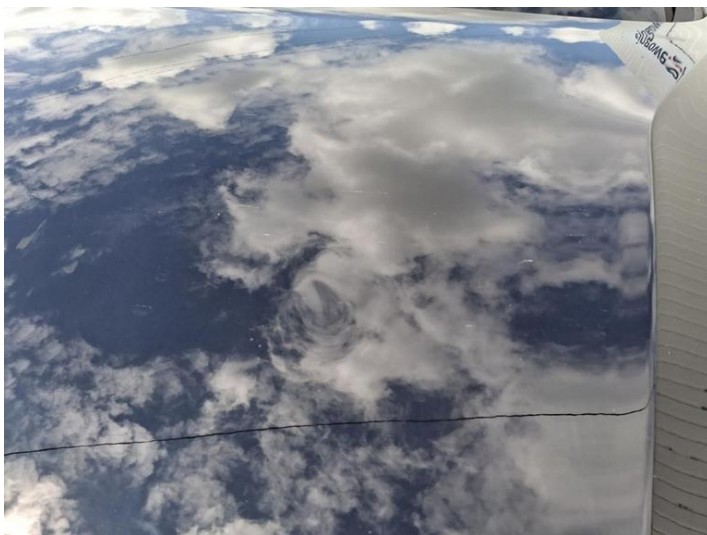

Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27

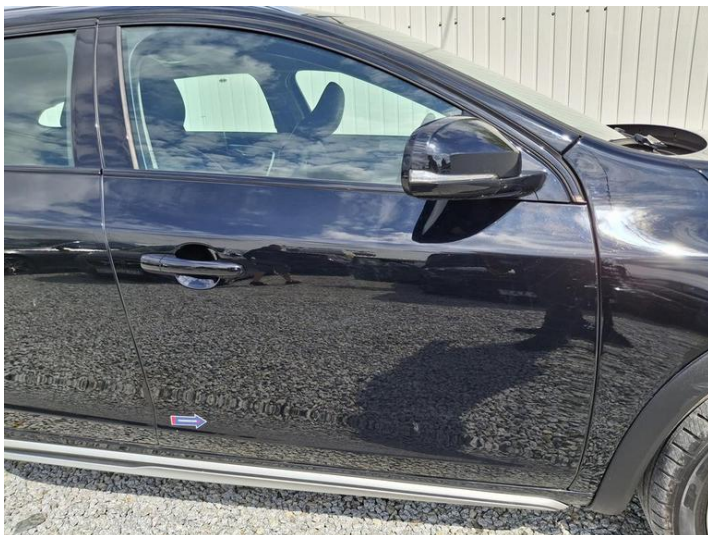

Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33

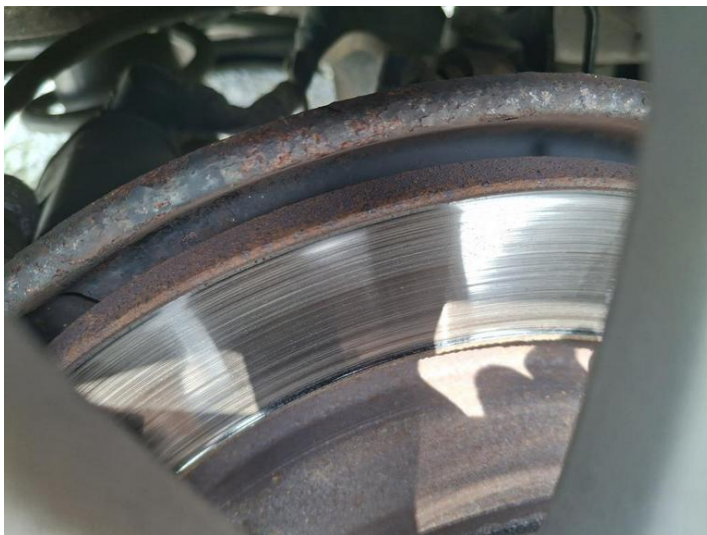

Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

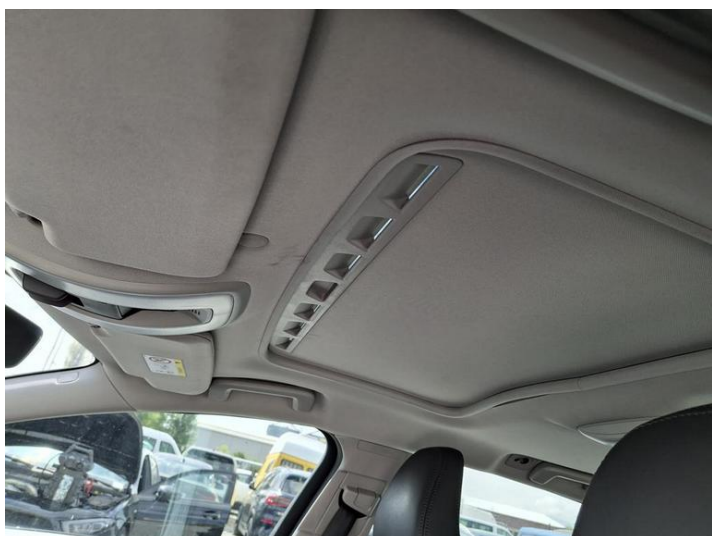

Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64

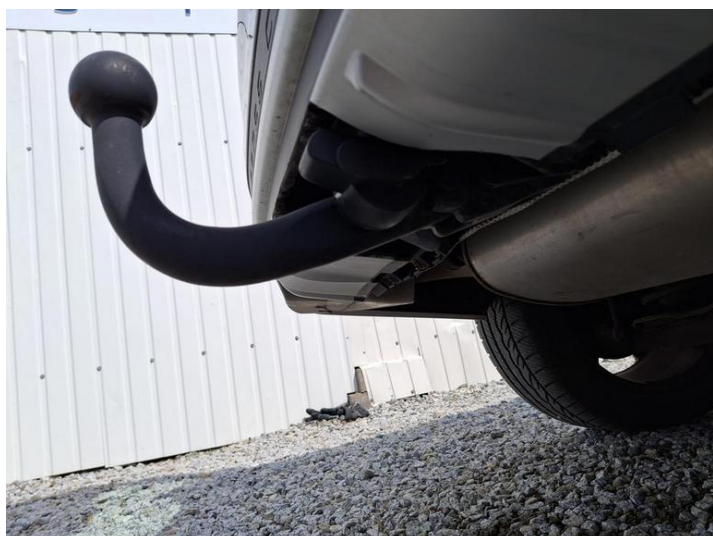

Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89

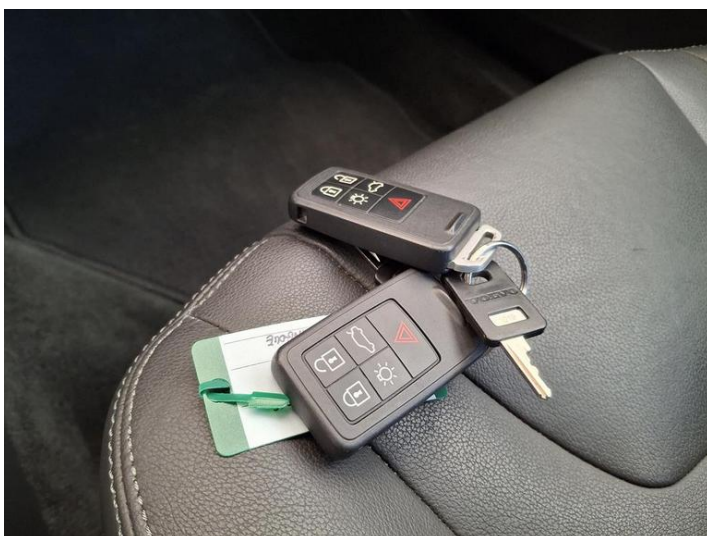


Fot. nr 90




Fot. nr 91

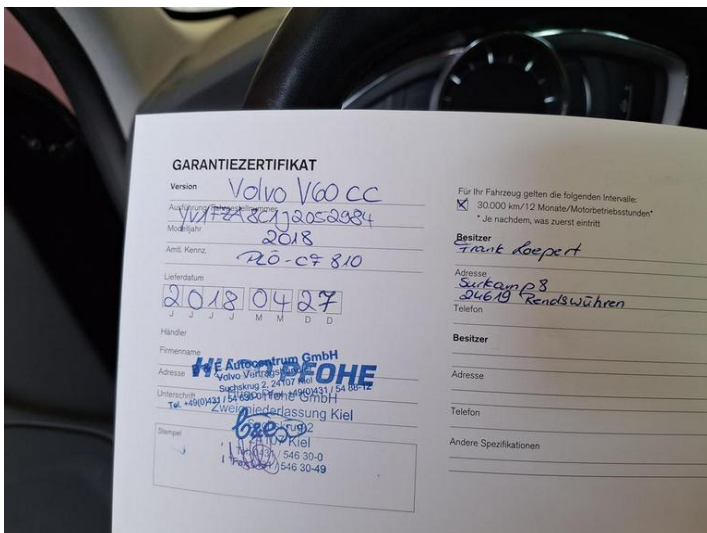

Fot. nr 92

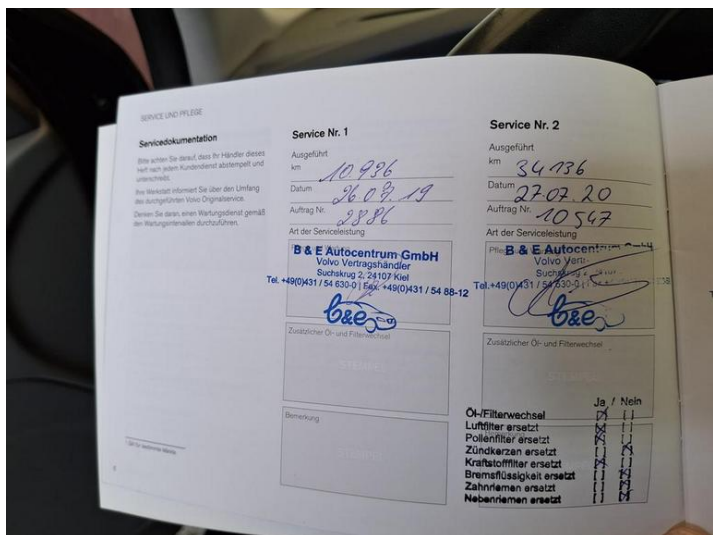

Fot. nr 93

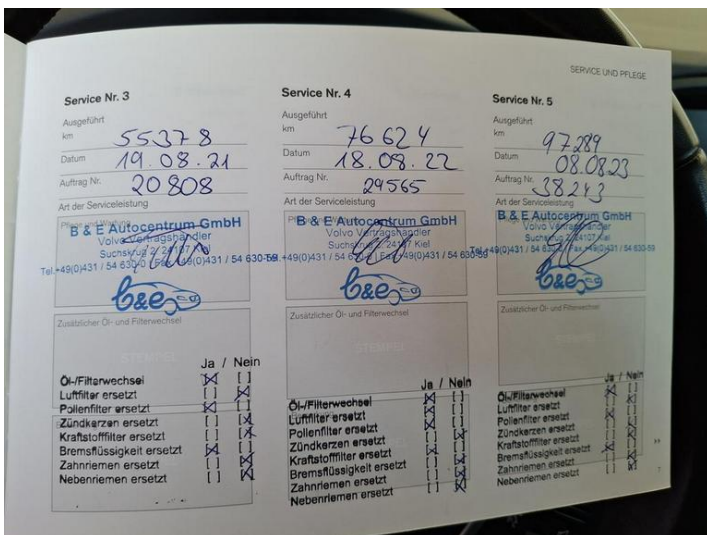

Fot. nr 94

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu