

# DEKRA CZ a.s.

Türkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

# MHC Mobility

Kačírkova 982/4  
158 00 Praha



## ÚDAJE O VOZIDLE

|                                   |                 |                                  |                    |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| RZ:                               | 9AB7018         | VIN:                             | WMA13KZZ5NP181784  |
| Model vozidla:                    | MAN TGX 18.XXX  | Provedení:                       | 18.470 4x2 LLSA    |
| Zdvihový objem (ccm):             | 12419           | Maximální výkon (kW):            | 346                |
| Druh paliva:                      | Nafta           | Stav paliva v nádrži:            | 1/4                |
| Barva:                            | Bílá            | Převodovka:                      | Automatická        |
| Počet dveří:                      | 2               | Datum první registrace:          | 2022-01-10         |
| Platnost tech. kont. do:          | 2025-12-00      | Stav tachometru:                 | 577404 Km Odečteno |
| Servisní knížka k dispozici:      | El. se záznamem | Poslední servisní kontrola (km): | 577282             |
| Datum poslední prohlídky vozidla: | 2025-01-06      | Stav oleje:                      | V intervalu        |
| Chladicí kapalina:                | V intervalu     |                                  |                    |

## VÝBAVA VOZIDLA

### PNEUMATIKY

| Pneu na vozidle                 | Značka pneu | Rozměr pneu   | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
|---------------------------------|-------------|---------------|-----------|------------------|
| 1. Náprava přední 1. Pneu levá  | Goodyear    | 315/60 R 22,5 | Smišené   | 10               |
| 1. Náprava přední 1. Pneu pravá | Goodyear    | 315/60 R 22,5 | Smišené   | 7                |
| 1. Náprava zadní 1. Pneu levá   | Goodyear    | 295/60 R 22,5 | Smišené   | 6                |
| 1. Náprava zadní 2. Pneu levá   | Goodyear    | 315/60 R 22,5 | Smišené   | 6                |
| 1. Náprava zadní 1. Pneu pravá  | Goodyear    | 315/60 R 22,5 | Smišené   | 7                |
| 1. Náprava zadní 2. Pneu pravá  | Goodyear    | 315/60 R 22,5 | Smišené   | 6                |
| Disky první sady pneumatik      | Ocel        |               |           |                  |
| Pneu rez.                       |             |               |           |                  |
| Bez                             |             |               |           |                  |

### POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - vozidlo bylo špinavé a omrzlé.

Datum ukončení:  
2025-01-31  
Datum tisku: 2025-02-03



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

## SEZNAM POŠKOZENÍ

| P.č.                              | Poškozený díl                          | Druh poškození                   | Způsob opravy                | Akceptovatelné podle pravidel společnosti |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Exteriér (vnější prostor)</b>  |                                        |                                  |                              |                                           |
| 1                                 | Prodloužení L dveří                    | Škrábance                        | Lakovat                      | Ano                                       |
| 2                                 | 2 ks ochranných kroužků kolových matic | Lak                              | Lakovat                      | Ano                                       |
| 3                                 | Disk kola ocel 4ks                     | Lak                              | Lakovat                      | Ano                                       |
| 4                                 | Držák deflektoru                       | Prasklina                        | Vyměnit                      | Ne                                        |
| 5                                 | PZ blatník - Z díl                     | Nekompletní                      | Opravit                      | Ne                                        |
| 6                                 | PZ blatník - H díl                     | Deformace                        | Vyměnit                      | Ne                                        |
| 7                                 | Boční kryt výfuku                      | Deformace                        | Vyměnit                      | Ne                                        |
| 8                                 | Kryt P zpětného zrcátka                | Škrábance                        | Lakovat                      | Ano                                       |
| 9                                 | Střešní okno                           | Závada                           | Kontrola / další diagnostika | Ne                                        |
|                                   | <b>Poznámka:</b> Nefunkční             |                                  |                              |                                           |
| 10                                | PZ zástěrka                            | Prasklina                        | Vyměnit                      | Ne                                        |
| <b>Interiér (vnitřní prostor)</b> |                                        |                                  |                              |                                           |
| 11                                | Závěs lůžka                            | Prasklina                        | Opravit                      | Ne                                        |
| 12                                | Matrace spodního lůžka                 | Vypálená díra                    | Vyměnit                      | Ne                                        |
| 13                                | Osvětlení                              | Závada                           | Opravit                      | Ano                                       |
| 14                                | Volant                                 | Opatřebení                       | Vyměnit                      | Ano                                       |
| 15                                | Držák nápojů                           | Škrábance                        | Vyměnit                      | Ano                                       |
| <b>Ostatní</b>                    |                                        |                                  |                              |                                           |
| 16                                | Celková plocha karoserie               | Polepy                           | Odstranit                    | Ne                                        |
| 17                                | Přední část vozidla                    | Poškození od odletujícího kamení | Opravit                      | Ano                                       |
| 18                                | Celková plocha karoserie               | Škrábance                        | Vyleštit                     | Ano                                       |
| 19                                | Gumové zajištění blatníku              | Chybí                            | Doplnit/dodat                | Ne                                        |
|                                   | <b>Poznámka:</b> 3ks                   |                                  |                              |                                           |
| 20                                | Interiér                               | Znečištěno                       | Čištění                      | Ne                                        |

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér

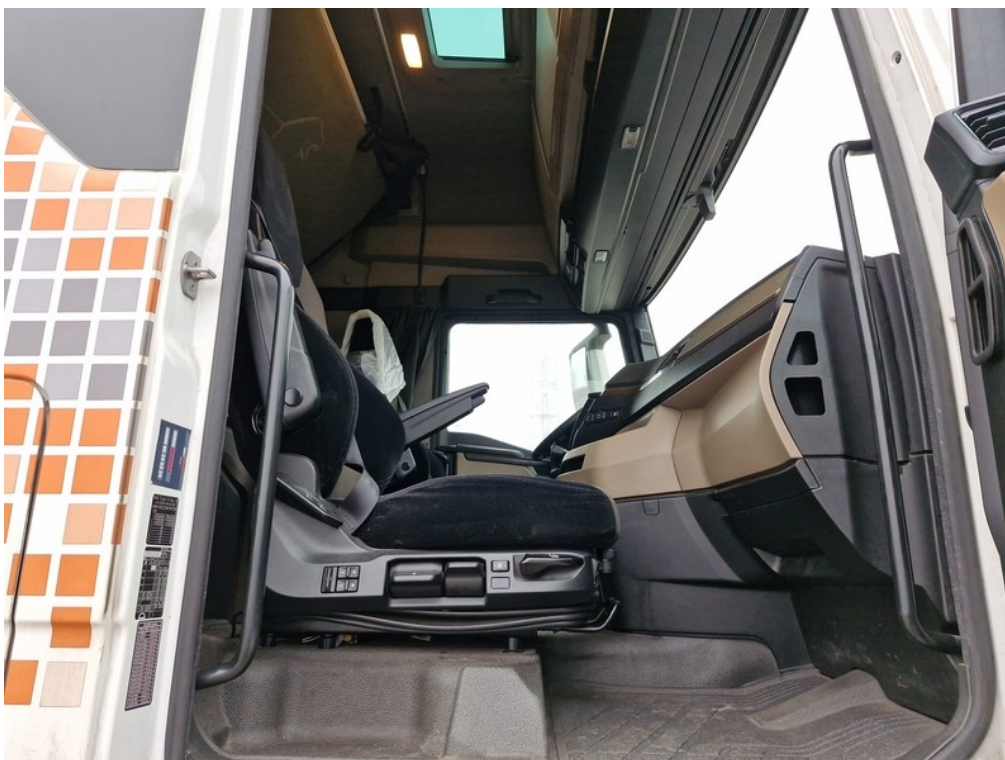


Interiér z pravé strany

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

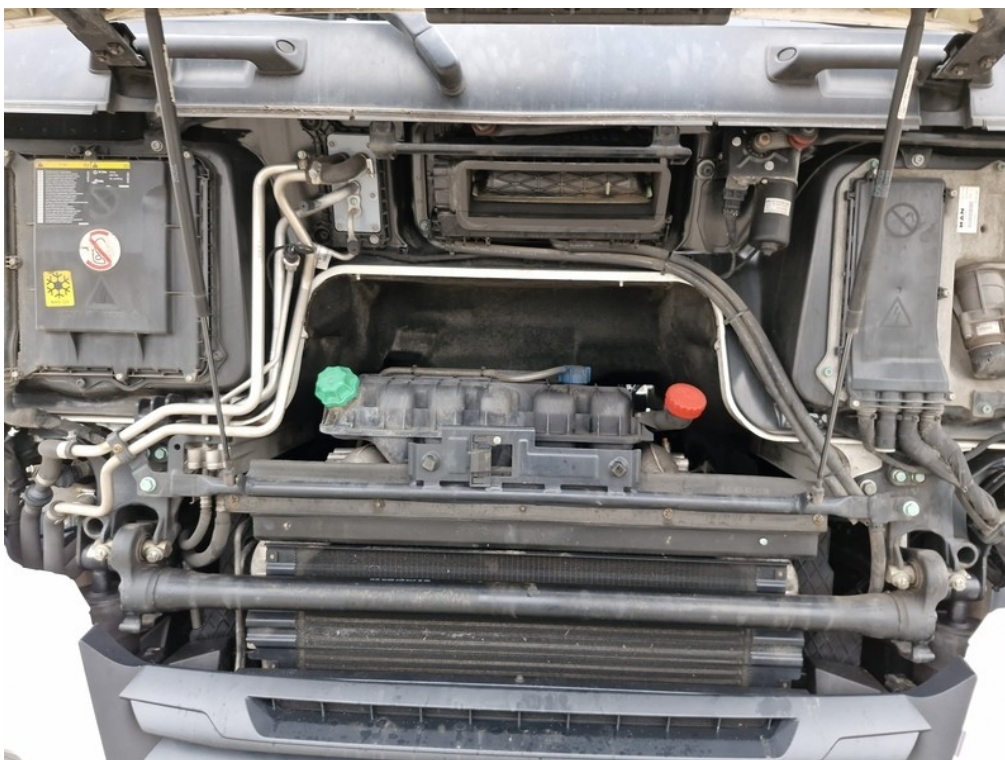

Motor

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

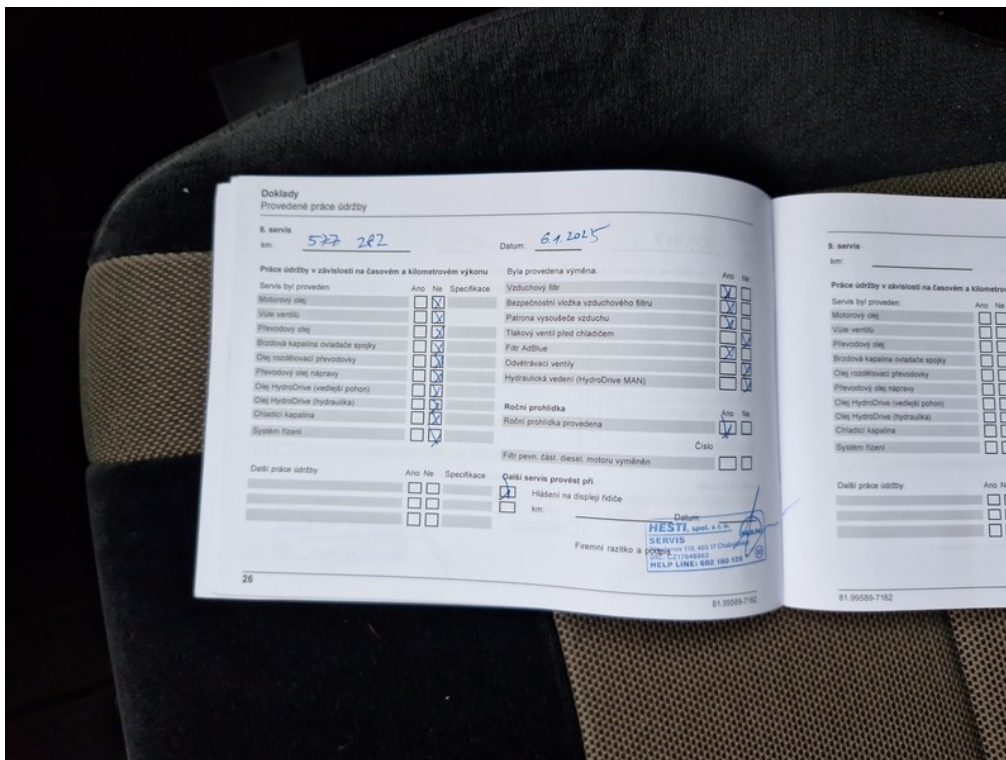

Servisní knížka




Servisní knížka

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.1

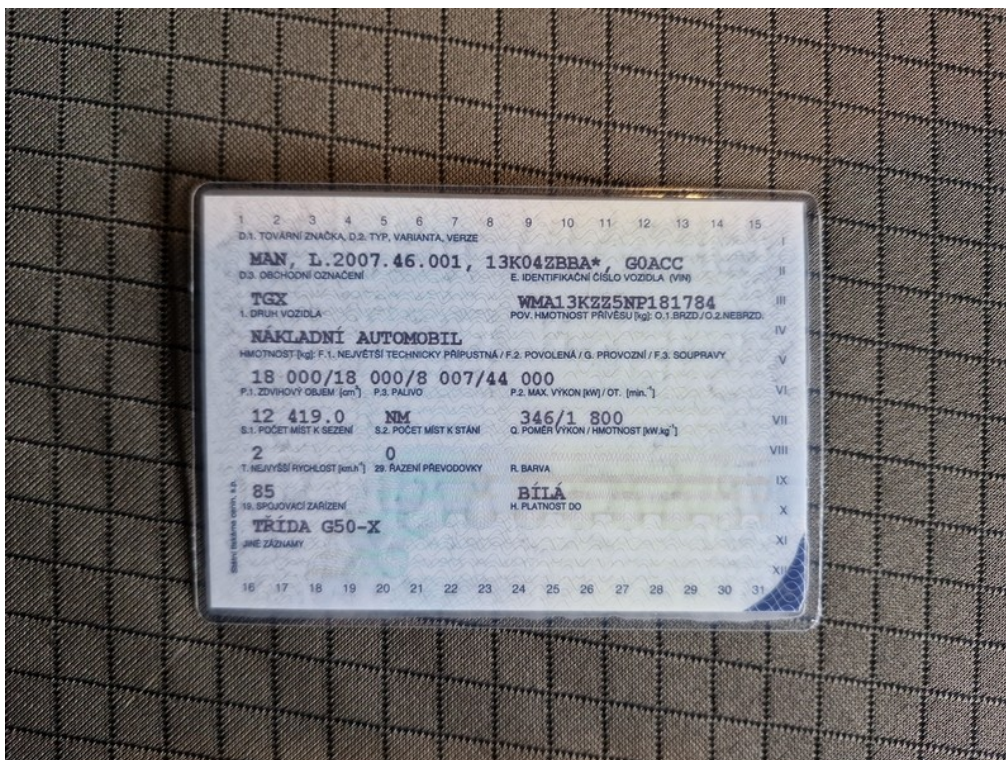

ORV č.l. str.2

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Prodloužení L dveří - Škrábance - Akceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 2 **2 ks ochranných kroužků kolových matic - Lak - Akceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:  
Způsob opravy: Lakovat



Viz popis k poškození č. 2

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 3 Disk kola ocel 4ks - Lak - Akceptovatelné  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 4 **Držák deflektoru - Prasklina - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**5 PZ blatník - Z díl - Nekompletní - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **PZ blatník - H díl - Deformace - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 **Boční kryt výfuku - Deformace - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance - Akceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



- 9 **Střešní okno - Závada - Neakceptovatelné**
- |                |                              |                     |
|----------------|------------------------------|---------------------|
| Umístění:      | Exteriér (vnější prostor)    | Poznámka: Nefunkční |
| Způsob opravy: | Kontrola / další diagnostika |                     |

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



**10 PZ zástěrka - Prasklina - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



**11 Závěs lůžka - Prasklina - Neakceptovatelné**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)  
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



**12 Matrace spodního lůžka - Vypálená díra - Neakceptovatelné**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:  
Způsob opravy: Vyměnit

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**13 Osvětlení - Závada - Akceptovatelné**

Umístění:  
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)  
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 14 Volant - Opatřebení - Akceptovatelné**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 15 Držák nápojů - Škrábance - Akceptovatelné**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Celková plocha karoserie - Polepy - Neakceptovatelné  
Umístění:  
Způsob opravy:

Ostatní  
Odstranit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



**Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení -**

17 **Akceptovatelné**  
Umístění:  
Způsob opravy:

Ostatní  
Opravit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Celková plocha karoserie - Škrábance - Akceptovatelné  
Umístění: Ostatní  
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Gumové zajištění blatníku - Chybí - Neakceptovatelné**  
Umístění: Ostatní  
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka: 3ks



Viz popis k poškození č. 19

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



**20** **Interiér - Znečištěno - Neakceptovatelné**  
Umístění:  
Způsob opravy:

Ostatní  
Čištění

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20