

Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/09348/25/02/06
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 06-02-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecający:

BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawcy:

mgr inż. Artur Burdalski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Kraków
Paweł Szwabowicz
DEKRA Polska - O. Lubin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139132	BMW, X5 [G05] 18-23, X5 xDrive45e aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2998	286/210	automatyczna	63 285	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
KN3504G	WBATA610609L23232		30-03-2022/2022	30-03-2025	niebieski/2-warstwowy metalik

Data oględzin: 28-03-2025

Miejsce oględzin:

M-Cars Conrada Kraków (CFM)
ul. Tarnowska 179
31-357 Kraków

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info, Asystent parkowania, Asystent uwagi, Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk, Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional z nawigacją, wys. wskaźników 12.3", ekran dot. 12.3", RDS,2xUSB,BT,LTE, Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi, Certyfikat baterii, 6 lat lub 100 tys. km, Concierge Services (Serwis Informacyjny), ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją światła mijania, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy, Felgi aluminiowe 19", V Spoke 734, z ogumieniem 265/50, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start/Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda 2x USB oraz 3x 12V, Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe), Kamera cofania, Kierownica skórzana, Kierownica sportowa, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa, Klimatyzacja postojowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Ochrona pieszych, symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik przedni i tylni, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przewody do ładowania Mode 2 oraz Mode 3, Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport, Przycisk Start/Stop, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z przodu i tyłu, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Remote 3D View, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, Szyby atermiczne, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli

stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Usługi zdalne, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku, Zawieszenie pneumatyczne 2-osiowe, Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA	275/45 20 110Y	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA	275/45 20 110Y	6,1 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA	305/40 20 112Y	5,4 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA	305/40 20 112Y	6,1 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Oryginalne), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (TAK. Zgodnie z procedurą uzgodnioną ze Zleceniodawcą.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	51487189921	głębokie, rozerwanie	
2	Opona 275 / 45 / R / 20Y 6.1mm	BRIDGESTONE ALENZA1 (110 Y) @2754520S	pojedyncze, pęknięcie/rozerwanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k/e	K3		
2	Zderzak tylny, część boczna a-c R	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	41007492364	liczne, rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	41007492375	punktowe, odpryski lakieru	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	41522642780	plytkie, rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny L	41007955005	pojedyncze, rysa/odprysk	
5	Listwa ochronna ściany bocznej R	51777425452	pojedyncze, rysa/odprysk	
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	36118071998	pojedyncze, rysa/odprysk	
7	Tarcza koła aluminiowa tył L	36118071999	pojedyncze, zarysowania eksploatacyjne	
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	36118071999	pojedyncze, zarysowania eksploatacyjne	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa

**Fot. 2**

Przód

**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa

**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

**Fot. 5**

Bok prawy z przodu

**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa

**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa

**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

**Fot. 11**

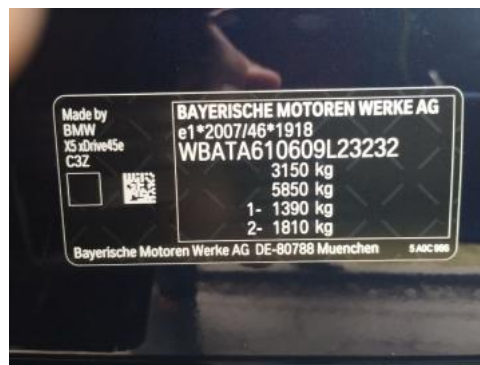
Bok lewy z przodu

**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 17**

Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej

**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

**Fot. 19**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

**Fot. 20**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.

**Fot. 21**

Konsola środkowa

**Fot. 22**

Tunel środkowy

**Fot. 23**

Kierownica (na wprost)

**Fot. 24**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 25**

Komora silnika

**Fot. 26**

Bagażnik

**Fot. 27**

Spód pojazdu przód

**Fot. 28**

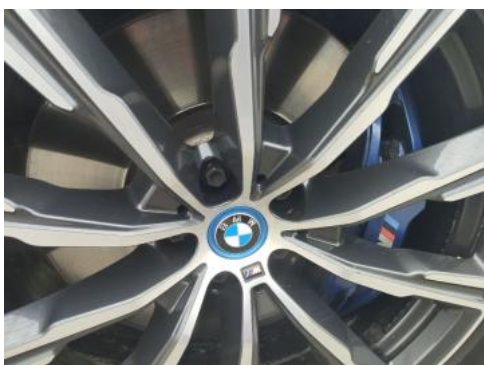
Spód pojazdu tył

**Fot. 29**

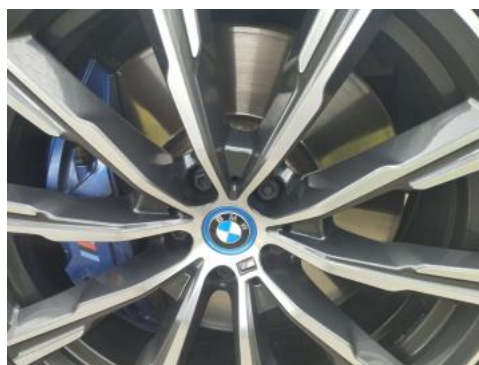
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

**Fot. 30**

Stacja ładowania baterii trakcyjnej

**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

**Fot. 32**

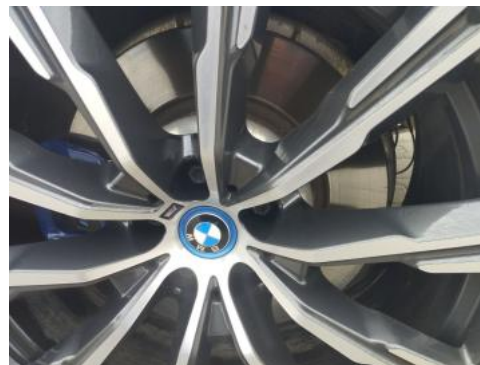
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 34

Tarcza hamulcowa tylna lewa



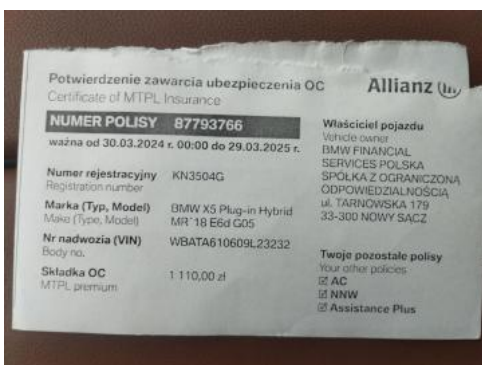
Fot. 35

Dowód rej. Str. 1



Fot. 36

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 37

OC



Fot. 38

Instrukcje



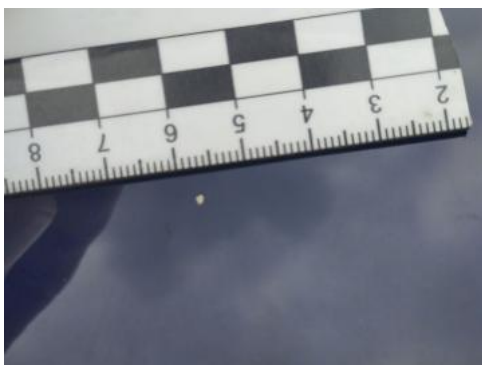
Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 41**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

**Fot. 42**

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 43**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

**Fot. 44**

Zderzak przedni cz L - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 45**

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

**Fot. 46**

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2

**Fot. 47**

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 48**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 49**

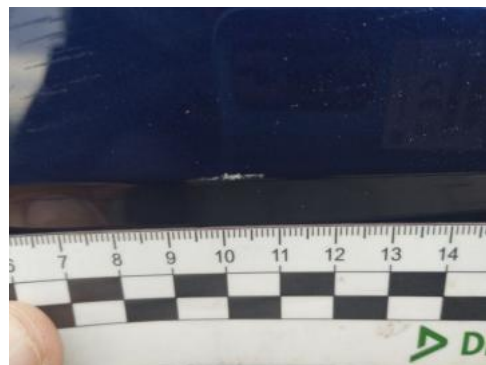
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

**Fot. 50**

Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3

**Fot. 51**

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 52**

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2

**Fot. 53**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 54**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

**Fot. 55**

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

**Fot. 56**

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 57**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 58**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

**Fot. 59**

Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie poglądowe 1

**Fot. 60**

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 61**

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1

**Fot. 62**

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 63**

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2

**Fot. 64**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 65**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

**Fot. 66**

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 67**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

**Fot. 68**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

**Fot. 69**

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 70**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

**Fot. 71**

Opona przednia L - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 72**

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1