

Nr zlecenia DEKRA: MIL(C)/ECR/42636/24/06/05
Nr zlecenia/szkody: 387439
Data zlecenia: 05-06-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Sandra Bilińska
Europejskim Centrum Remarketingu
Warszawa

Rzecznik:
Wacław Orlanowski
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	ciężarowe pow. 3,5t
Kod EC (Eurotax)	0102942
Producent	DAF
Model	XF 460 Euro 6 12902ccm - 462KM 19/27t 13-17
Typ/wersja	XF 460 FT 4x2 SuperSpaceCab
Rodzaj nadwozia	SIK
Masa własna [kg]	8239
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	18000
Rozstaw osi 1/2	3800
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	SCE
Pojemność silnika [ccm]	12902
Moc silnika [KM/kW]	462/340
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	PY43627
VIN	XLRTEH4300G086322
Data 1. rejestracji	25-04-2016
Data nast. bad. techn.	27-06-2024
Rok produkcji	2015 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	706 260 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI
Data oględzin	2024-06-10

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	Goodyear, FUELMAX S HL M+S	315/70 R22.5 156/150L	44 %
1	prawe	Goodyear, FUELMAX S HL M+S	315/70 R22.5 156/150L	37 %
2	lewe zew.	Continental, Conti EcoPlus HD3 M+S	315/70 R22.5 154/150L	73 %
2	lewe wew.	Continental, Conti EcoPlus HD3 M+S	315/70 R22.5 154/150L	73 %

2	prawe zew.	Continental, Conti EcoPlus HD3 M+S	315/70 R22.5 154/150L	65 %
2	prawe wew.	Continental, Conti EcoPlus HD3 M+S	315/70 R22.5 154/150L	70 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. ACC (tempomat adaptacyjny) | 10. Komputer pokładowy |
| 2. AEBS (elektronicznie sterowany system hamulcowy z systemem automatycznego hamowania awaryjnego) | 11. LDWS (system kontroli zmiany pasa ruchu) |
| 3. Dach otwierany, szklany | 12. Lusterka wsteczne regulowane i ogrzewane elektrycznie |
| 4. El. podnoszenie szyb, przód | 13. Ogrzewanie postojowe powietrzne |
| 5. FCW (system ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu) | 14. Tachograf |
| 6. Fotel kierowcy Comfort Air | 15. Tempomat |
| 7. Hamulec wydechowy | 16. VSC (układ kontroli stabilności pojazdu) |
| 8. Kabina sypialna Super Space Cab | 17. Zamek centralny z pilotem |
| 9. Klimatyzacja | 18. Zawieszenie pneumatyczne tylnej/tylnych osi |

Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Klimatyzacja postojowa | - |
| 2. Lodówka | - |
| 3. Ospoilerowanie kabiny | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

- | | |
|--|---|
| Stan dbałości o pojazd | - |
| Wcześniejsze naprawy | - |
| Stwierdzone wady, usterki i uszkodzenia oraz konieczność spr. serwisowego i możliwość wystąpienia uszkodzeń ukrytych | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2024 POL). Określona wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu sprawności podstawowych zespołów pojazdu, które nie zostały wymienione w opisie stanu technicznego pojazdu. W przypadku opisanej niesprawności (jeżeli weryfikacja kosztów była niemożliwa) założono minimalny możliwy koszt usunięcia usterki wraz z kosztem diagnozy.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 11-06-2024

Rzecznik DEKRA:
Wacław Orłanowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

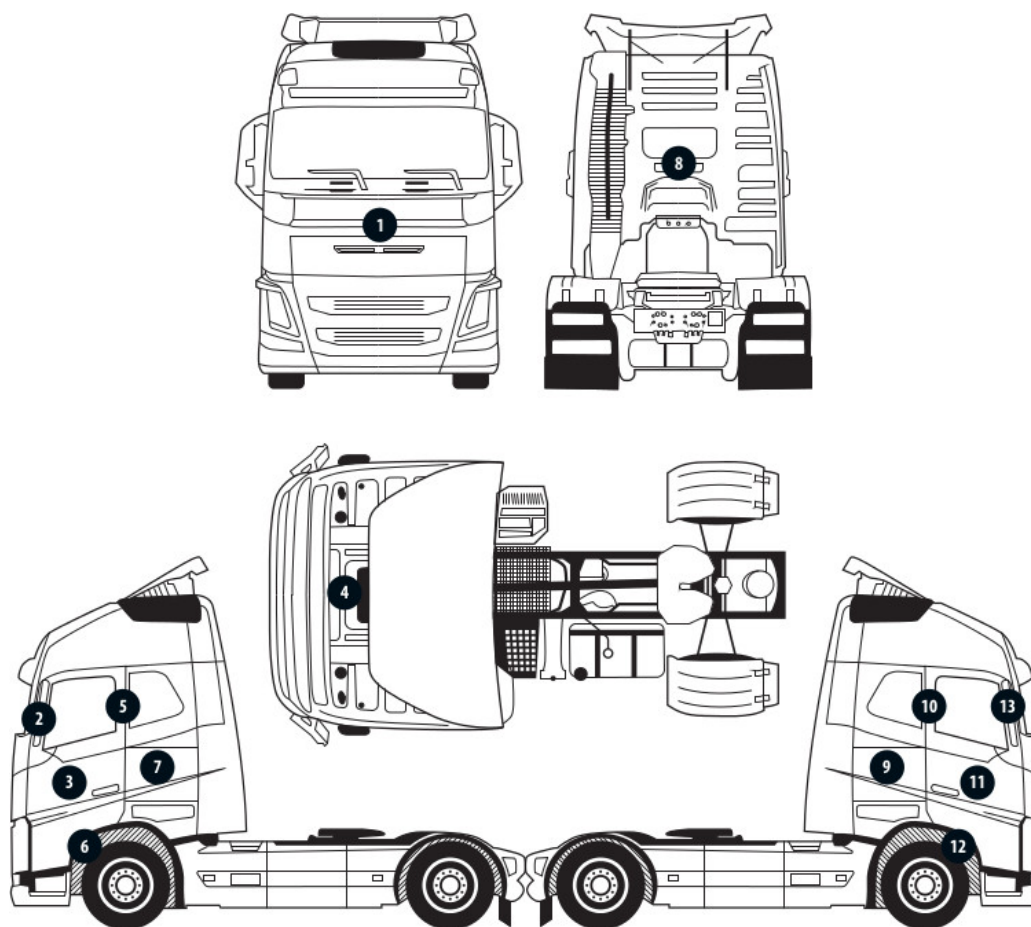

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Ściana przednia	do 110
2	Słupek przedni lewy	do 110
3	Drzwi lewe	do 110
6	Próg lewy	do 110
7	Ściana boczna lewa	do 110
8	Ściana tylna	do 110
9	Ściana boczna prawa	do 110
11	Drzwi prawe	do 110
12	Próg prawy	do 110
13	Słupek przedni prawy	do 110

Opis stanu technicznego**Kabina kierowcy/Oblachowanie**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Lakier		zarysowanie, liczne		
Lakier		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej, liczne		
Elementy kabiny kierowcy		intensywna korozja	w części dolnej	
Ściana	boczn. lew.	intensywna korozja		w części tylnej.
Drzwi	lew.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej, liczne	na krawędzi	
Pokrywa	przed.			nie można otworzyć, zamek lewy nie działa, zamek prawy zablokowany.

Stan techniczny kabiny kierowcy

Stan techniczny nadwozia opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Stwierdzono ślady naprawy blacharsko-lakierniczej na następujących elementach pojazdu informację zawarte w załączonym AutoDNA.

Kabina kierowcy/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Szyba	czołow.	pęknięcie, liczne		
Szyba	czołow.	zarysowanie, liczne		
Zderzak	przed.	zarysowanie, liczne		
Zderzak	przed.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej, liczne		
Zderzak	przed.	wgniecenie/nia	w części prawej	

Stan osprzętu kabiny kierowcy.

Stan osprzętu kabiny kierowcy opisano w załączonej tabeli.

Kabina kierowcy/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotel	lew.	przepalenie		
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami				zabrudzone i poplamione.

Stan wnętrza kabiny kierowcy

Stan wnętrza nadwozia opisano w załączonej tabeli.

Nadwozie/Zabudowa**Stan techniczny zabudowy**

Nie dotyczy (pojazd bez zabudowy)

Podwozie/Rama z osprzętem

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Błotnik	tyln. l.	niekompletny(a)	w części górnej	
Błotnik	tyln. p.	niekompletny(a)	w części górnej	
Podest za kabiną kierowcy		wgniecenie/nia	w części prawej	

Stan techniczny ramy z osprzętem

Stan techniczny ramy z osprzętem opisano w załączonej tabeli.

Podwozie/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Silnik				brak możliwości uruchomienia, pomimo podłączenia zewnętrznego źródła zasilania ,rozrusznik nie reaguje.
Akumulatory rozruchowe		niesprawność działania		całkowicie rozładowane, podłączono zewnętrzne źródło zasilania.
Ośłona tłumika wydechu		wgniecenie/nia, ostre	w części górnej	

Stan techniczny silnika / układu przeniesienia napędu.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- brak możliwości sprawdzenia w ruchu.

Podwozie/Zawieszenie kół

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Kołpak ochronny koła jezdneho	1. osi lew.	odkształcenie		
Kołpak ochronny koła jezdneho	1. osi praw.	odkształcenie		
Tarcze kół jezdnych		intensywna korozja		

Stan techniczny zawieszenia / kół

Stan techniczny zawieszenia / kół opisano w załączonej tabeli.

Stwierdzono:

- brak możliwości sprawdzenia w ruchu.

Podwozie/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- brak możliwości sprawdzenia w ruchu.

Podwozie/Układ hamulcowy

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcze hamulcowe		zużyty(a)		liczne spękania powierzchni roboczej tarcz.

Stan układu hamulcowego.

Stan techniczny układu hamulcowego opisano w załączonej tabeli.

Uwagi:

Zestaw wskaźników: liczne komunikaty o niesprawnościach, których nie można zweryfikować w wyniku braku możliwości uruchomienia pojazdu/silnika.

Pojazd unieruchomiony, wymaga uruchomienia i sprawdzenia w warunkach warsztatowych.

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin, tj.: bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Nie przedstawiono żadnych dokumentów pojazdu. Poniżej komentarz w tej kwestii.

- do zlecenia jest dołączony skan dow. rej. pojazdu.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- nie stwierdzono.

Jazda próbna

Jazda próbna/próba ruchowa nie mogła zostać przeprowadzona. Poniżej przedstawiono komentarz:

- brak możliwości uruchomienia pojazdu, akumulatory rozruchowe całkowicie rozładowane, pomimo podłączenia zewnętrznego źródła zasilania rozrusznik nie reaguje.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:**

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Utrudnione warunki oględzin pojazdu wyceny, brak możliwości uruchomienia i zastawiony innymi pojazdami.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
 - Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
 - Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

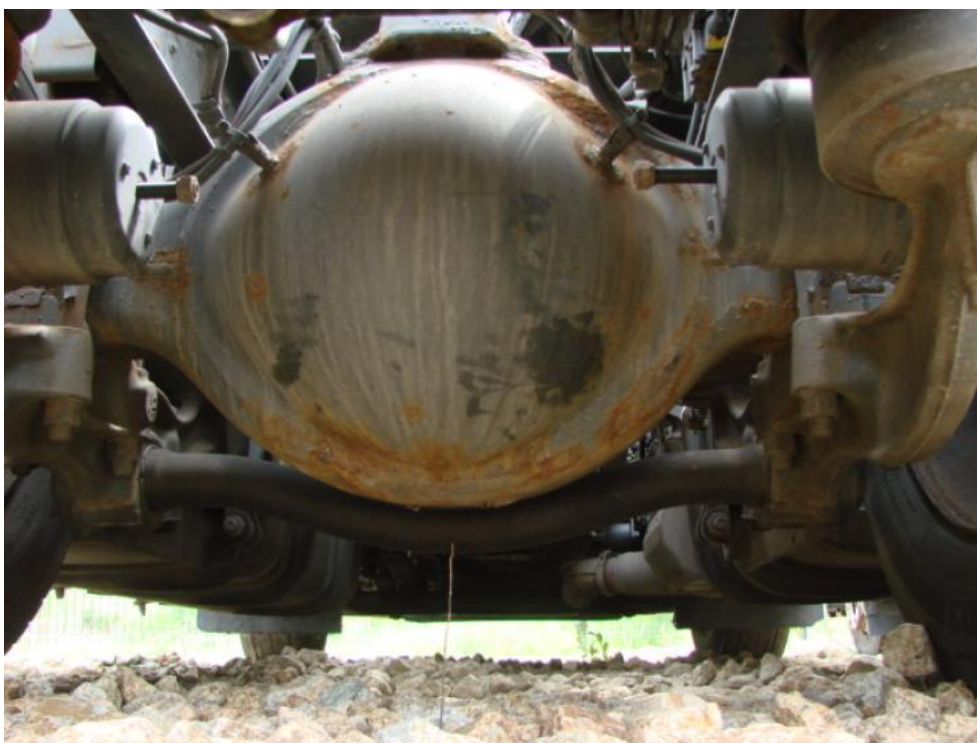

Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 15.




Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

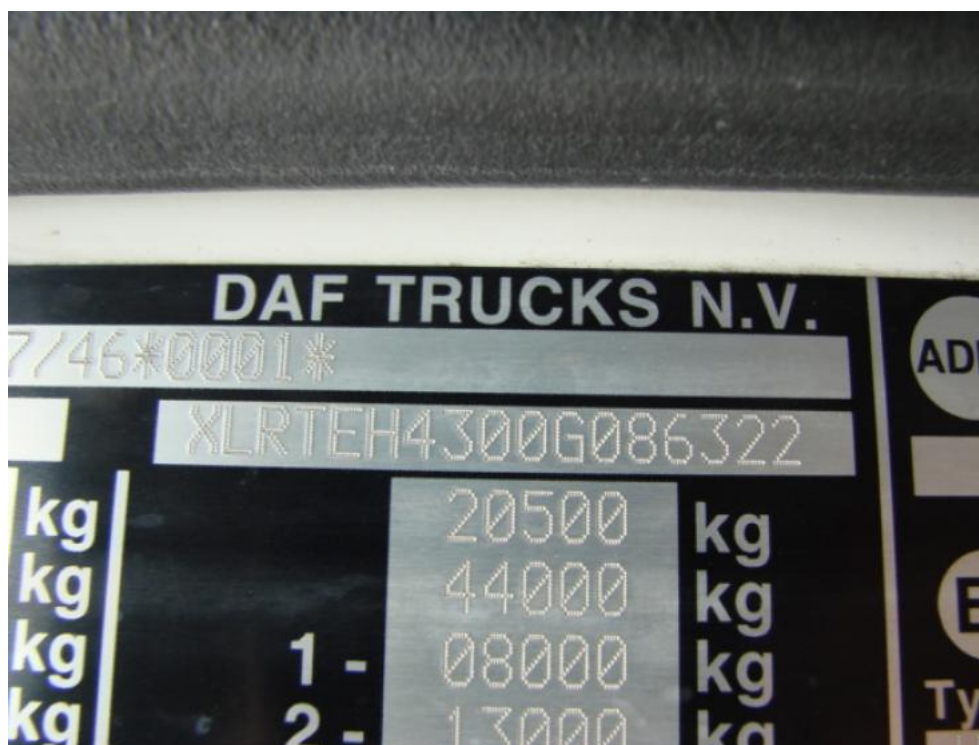

Fot. 17.

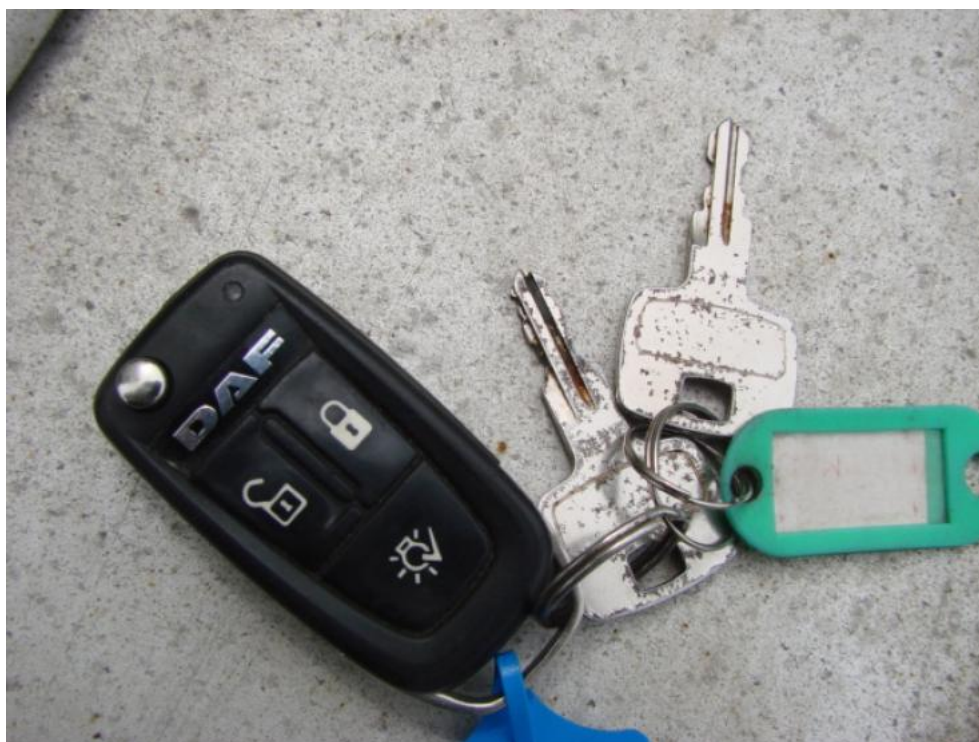

Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

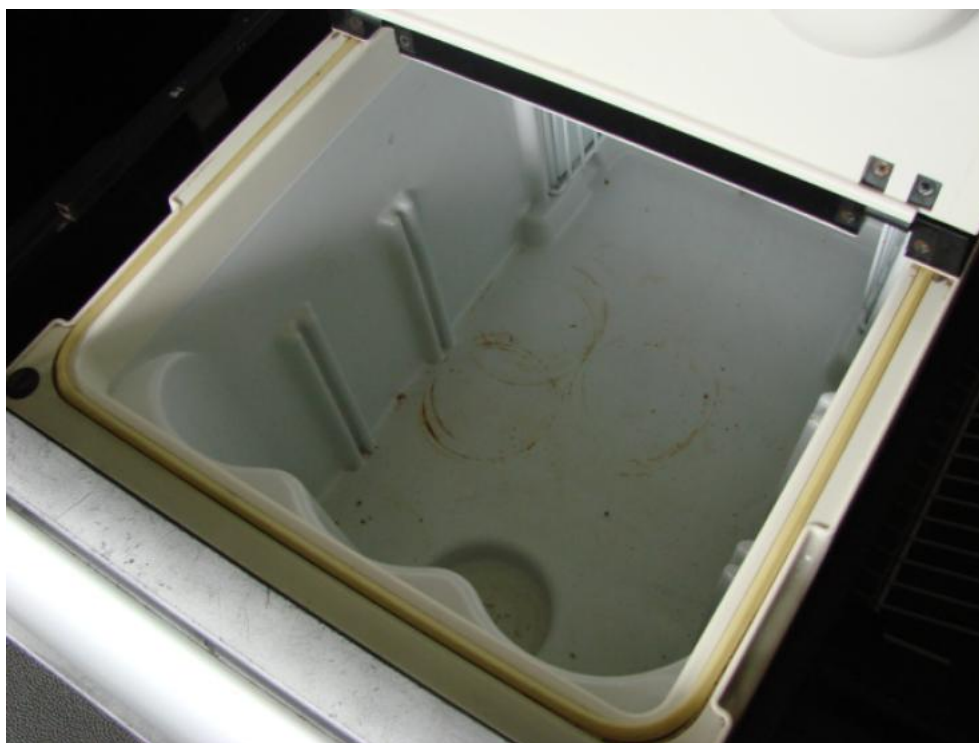

Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.




Fot. 62.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

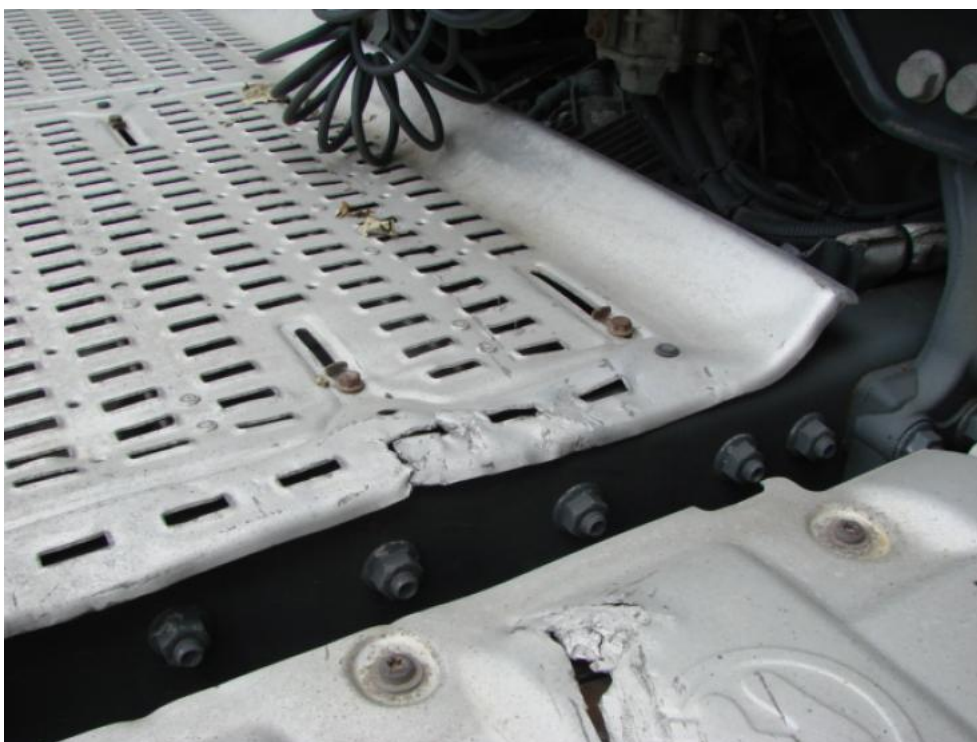

Fot. 64.